

Karta ohrožené památky		Lidová architektura			
katastrální území Javory číslo k.ú. 691330	Část obce Javory	Obec Malšovice	Okres Děčín	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 17699/5-3832
Název (označení) památky venkovská usedlost č. p. 25		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení památkou od 1966 do 2014		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky SJTSK: -753101,-969344 číslo popisné 25 evid. orient.		Parcelní čísla st. p. č. 20/1 *		Vlastník Faltová Hana, Krásnostudenecká 713/63, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín	
Slohové a časové určení		Autorské určení			Stavební (funkční) typ venkovská usedlost kód AA030
Identifikační foto		Popis			
		Obdélný patrový obytný dům se sedlovou střechou je vystavěn ve svahu na vysoké kamenné podezdívce. Přízemí je v předním dílu domu roubené s podstávkou. Zbytek přízemí je zděný s dvěma přístavky (severní a západní) krytými pultovou střechou. Patro je roubené s rybinovými pláty vynášené na přesahujících zhlavích stropních trámů. Vysoké štíty sedlové střechy jsou kryty svislým bedněním s lištou. Suterén pod světnicemi a síní tvoří obdélný zděný prostor se šesti poli křížové klenby opírané do volných i přízdních pilířů. V místě zdi dělící přízemní světnice a síň je suterén rozdělen kamennou zdí. Každá ze dvou místností je přístupná zvenčí vlastním vstupem, jižní část je prosvětlena jedním drobným oknem v jižní a jedním ve východní zdi. V nadzemní části je patrné trojdílné schéma, které je v přízemí na jihu tvořeno roubenou světnicí a přilehlou světničkou (každý z obytných prostor vybaven vlastními kamny), střední zděnou síní s jednoramenným schodištěm do patra a chlebovou pecí, vystupující společně s malou komorou na západě mimo základní půdorys domu, na severu pak zděnými chlévy s maštalovou klenbou a vlastním vstupem - chlévy předstupují před rovinu severního štítu a jsou zde kryté pultovou střechou. Roubené patro tvoří dvě dvojice místností po stranách horní síně, v které se kromě tělesa komína nachází schodiště do podkroví. Krov hambalkové soustavy se středovou stolicí má v plné vazbě dvojici hambalků podpíranou podélnými středovými vaznicemi čepovanými do sloupků vzepřených krokvemi. Podélné stužení zajišťuje ve středové stolici systém šikmých pásků a ondřejských křížů.			

Zdůvodnění památkové chrany Objekt je mimořádným dokladem vesnického stavitelství v regionu. Hodnotné jsou zejména dřevěné konstrukce: roubené světnice a podstávka s roubeným patrem. Mimořádně hodnotný je hambalkový krov s podhřebenovou stojatou stolicí. Dále náročně provedené klenutí sklepa kamennými křížovými klenbami do pilířů a relikty otopných zařízení. Přes nespornou památkovou hodnotu a relativně dobrý stav objektu, se vlatníkovi podařilo docílit sejmutí památkové ochrany (2014). *	Odkaz na literaturu Literatura: Stavebně-historický průzkum: Operativní průzkumy a dokumentace: J. Vinař, <i>Javory, čp. 25 - Stavebně-statický stav chalupy</i>, Praha 1999.	
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření	Odkaz na fotodokumentaci Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem NPÚ ÚOP Ústí n/L 2014 L. Skokanová, 2000 Digitální foto aktuálního stavu: Podroužek (uloženo také v MIS)	
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj Vystavěno jako venkovská usedlost, v současnosti bez využití. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: Projektová dokumentace:	
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 26.3.2015 Bc. Jan Horák	
Poznámky <i>výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“</i>	Přehled doplňkových listů	

Doplňkový list - č. 1c

Lidová architektura

Část obce Javory	Obec Malšovice	Okres Děčín	Název (označení) památky venkovská usedlost č. p. 25	Číslo rejstříku ústř. seznamu 17699/5-3832
----------------------------	-------------------	----------------	---	--

Zděné části

Zdivo domu je stabilizováno. Zdivo polozahlobeného suterénu a přízemí není narušeno trhlinami, dům je dobře založen, nevykazuje žádné statické poruchy. Pro zdění byla použita malta s dostatečným obsahem vápna, v současné době je však působením povětrnosti malta ze spár na mnoha místech vypadaná a povrch zdiva je místy narušen – zejména na přední a boční části soklu jsou otevřené spáry a uvolněné některé kameny. Narušeno je boční zdivo chléva, do kterého proniká voda z prolomené pultové střechy, u chléva chybějí některé nárožní kvádry, ze stejného důvodu se řítí zdivo rizalitu chlebové pece.

Chlív má cihelné klenby do travers bez výraznějších poruch. Interiér chléva byl původně omítnut. V současné době jsou omítky z větší části opadané.

Klenby polozahlobeného suterénu jsou vyzděny z pískovcových kvádrů. Malta ze spár kleneb je částečně vypadaná, jednotlivé klenáky jsou vzájemně posunuté, je nutné vyklínování a vyspárování otevřených spár. Zdivo a klenby sklepů nejsou omítané.

Roubené části

Roubené jsou světnice v přízemí a celé patro.

Kamenné patky sloupů podstávky jsou v dobrém stavu, cihelná koruna soklu mezi patkami místy chybí nebo je narušena. Sloupky podstávky jsou mírně deformované, není však nutná korekce jejich polohy.

Konzoly nesoucí roubení patra svou polohou navazují na stropní trámy světnice. Konzoly osazené na podélný trám nesený podstávkou, jsou na spodní straně vyříznuty, zbylá horní třetina profilu je silně napadena tesaříkem krovovým. Narušení dřeva způsobilo ztrátu nosné funkce vyříznutých konzol, které jsou uvolněné a vykloněné ven, jejich poloha je zajištěna skobami. Roubení patra je vynášeno pouze konzolami nad sloupy podstávky.

Dřevo roubení je napadeno tesaříkem, stupeň napadení jednotlivých trámů se liší, některé trámy jsou napadeny silně, většinou je však dřevo v dobrém stavu. Je nutná výměna dvou až tří trámů ve vstupním průčelí pod oknem světnice u vstupu, které jsou napadené ve větším rozsahu. V ostatních místech je napadení lokální. V patře předního dílu je nutno předpokládat větší rozsah napadení, roubení je chráněno obedněním. Hniloba je způsobena houbami, které napadají celulózu a hemicelulózy a zanechávají hnědé kostkovité zbytky nenapadeného ligninu. Vyznačuje se trhlinami podél a napříč vláken, jedná se o destrukční hnilobu. Napadení dřeva tesaříkem krovovým má pouze lokální charakter v podstřeší domu a je na rozdíl od hniloby stabilizováno vymrznutím konstrukcí.

Omítky, s výjimkou stěny spodní světnice při vstupu, kde jsou značně narušené trámy, nejsou výrazně porušeny trhlinami.

Omítky stropu jsou popraskané, v omítce jsou trhlinami vyznačeny stropní trámy. V horní síni jsou trámy částečně napadené v místech, kde zatékalo.

Podlahy jsou dřevěné, ve světnicích v relativně dobrém stavu, v horní síni narušené zatékáním střechou, v horních komorách zničené holubím trusem. V podstřeší je prkenná podlaha narušená hnilobou v místech, kde zatéká, u předního štítu napadená dřevokazným hmyzem.

Střechy

Krytina je dožilá, zatéká dírami a střešními padáky, které jsou zrezivělé. Štíty mají svislé bednění z prken, bednění obou štítů je částečně narušené.

Značně narušená je i střecha rizalitu chlebové pece, zatékání krytinou narušilo i stropy přístavku.

Zápraží

Železobetonová deska zápraží je značně narušena, je prolomená, místy má obnaženou ocelovou výztuž, deskou zatéká do prostoru pod zápražím.

Závěr a doporučení

Celkový stav konstrukcí domu je dobrý. Dům nemá poruchy způsobené konstrukčními závadami nebo narušenou statickou funkcí nosných konstrukcí, s výjimkou části tří trámů pod oknem ve spodní světnici a mezilehlých konzol. Závady jsou způsobeny dlouholetou neúdržbou objektu, vybourání zdiva ve vstupní síni je svévolným poškozením památky. PhDr. Kamil Podroužek Ph.D. na základě posudku ing. Vinaře a vlastního šetření, 2014.

Doplňkový list - č. 2a

Lidová architektura

Část obce Javory	Obec Malšovice	Okres Děčín	Název (označení) památky venkovská usedlost č. p. 25	Číslo rejstříku ústř. seznamu 17699/5-3832
----------------------------	-------------------	----------------	---	--



Jižní průčelí, Kamil Podroužek 2014.



Detail podstavky, roubení a konsol ve východním průčelí. Kamil Podroužek 2014.



Východní průčelí. Kamil Podroužek 2014.



Detail datatce na portálu. L. Skokanová 2000.



Odbrourané těleso chlebové pece na západní straně objektu. Kamil Podroužek 2014.



Pohled do síně s nakládacím otvorem pece. Kamil Podroužek 2014.

Doplňkový list - č. 2b

Lidová architektura

Část obce Javory	Obec Malšovice	Okres Děčín	Název (označení) památky venkovská usedlost č. p. 25	Číslo rejstříku ústř. seznamu 17699/5-3832
----------------------------	-------------------	----------------	---	--



Sporák ve světnici. Kamil Podroužek 2014.



Sporák ve světničce. Kamil Podroužek 2014.



Jižní sklep. Kamil Podroužek 2014.



Pohled do krovu. Kamil Podroužek 2014.



Pohled na severní stěnu horní síně s průhledem do horních komor. Kamil Podroužek 2014.



Detail kování. L. Skokanová 2000.

Javory č.p.25, okr. Děčín


čárové schéma půdorysu jednotlivých
podlaží

kresba : PhDr. K. Podroužek, Ph.D.


1 : 100

04/2014


0 2 4 6 8 10m

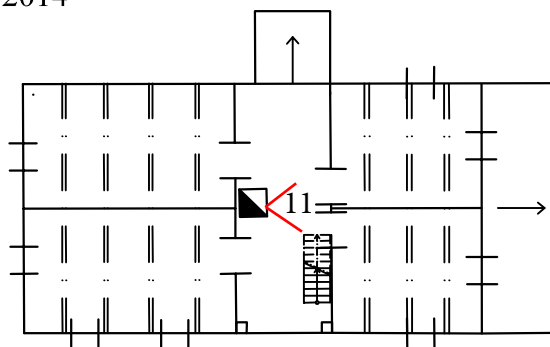

patro

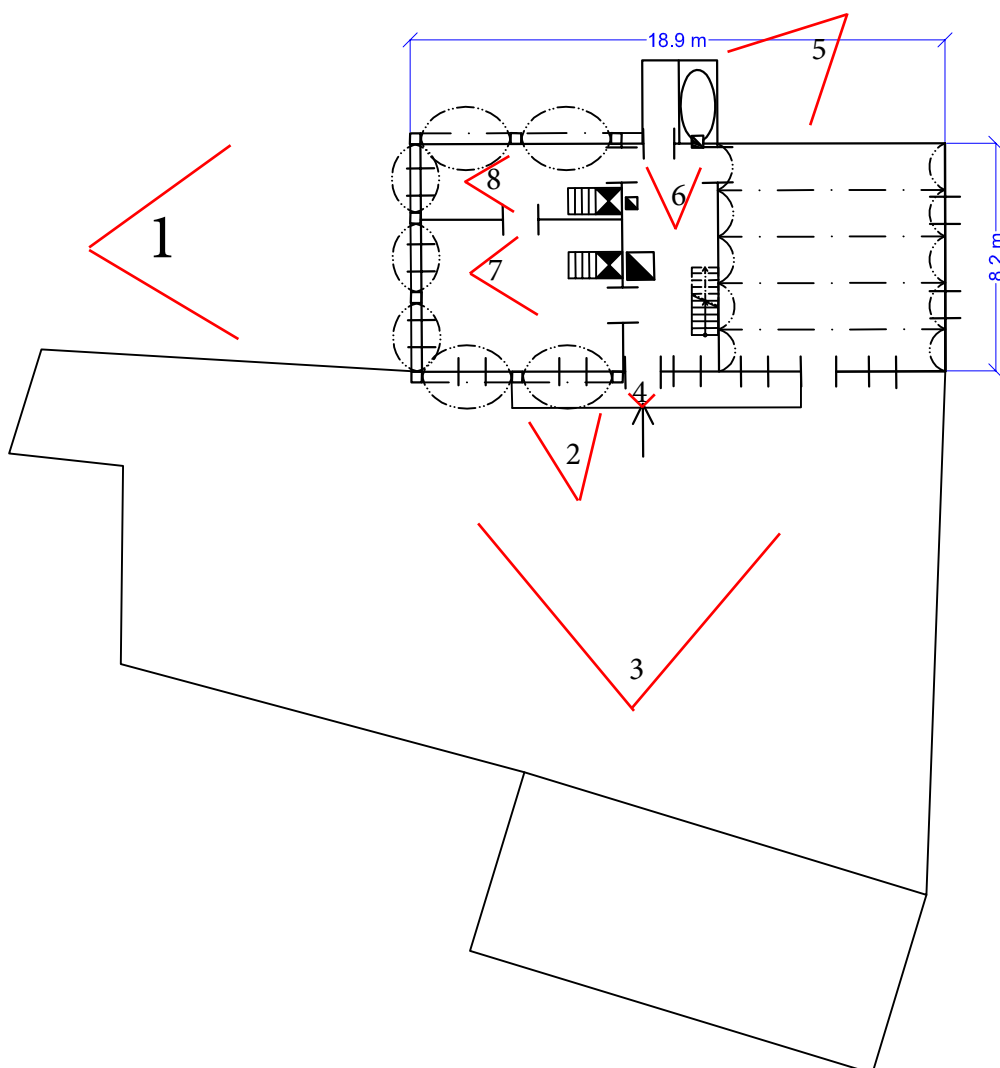

přízemí

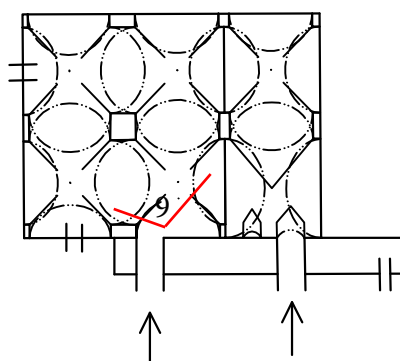

suterén

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika exteriér	přízemí		deformace	odbourané těleso pece
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiér	přízemí		výška vlhkosti	cca 1.5m v zadní části chléva
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	přízemí	pískovec, dřevo	počet	1
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
1785 (datace v nadpraží)		relativně dobrý		materiál ostění	pískovec
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		typ	rámové pravé dovnitř otvíravé

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	přízemí	pískovec, dřevo	počet	1
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	povrchová úprava	hnědočervený nátěr
18.st.		vyžaduje obnovu		materiál ostění	pískovec
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		typ	svlakové pravé dovnitř otvíravé
poškozená výplň					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	okna	1. patro	dřevo	počet	7
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	dřevo
18./19.st.,		havarijní		typ	mírně stojatě obdélný otvor s
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	rám	dřevěný
zcela chybí výplně				zasklení	chybí
				křídlo	chybí

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	okna	přízemí	dřevo	počet	5
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	dřevo
18./19.st.,		havarijní		typ	mírně stojatě obdélný otvor s
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	rám	dřevěný
zcela chybí výplně				zasklení	chybí
				křídlo	chybí

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	okna	přízemí		počet	5
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zdivo
19.st.		havarijní		typ	mírně stojatě obdélný otvor
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	mříže	v jižním okně do chléva
chybí výplně					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	okna	půda	dřevo	počet	4
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	dřevo
18./19.st.,		havarijní		typ	mírně stojatě obdélný otvor v
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	zasklení	chybí
zcela chybí výplně				křídlo	chybí
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	okna	půda	dřevo	počet	4
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	dřevo
18./19.st.,		havarijní		typ	mírně stojatě obdélný otvor v
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	zasklení	chybí
zcela chybí výplně				křídlo	chybí
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	okna	suterén	dřevo, sklo	počet	2
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	pískovec
?		?		typ	malé čtvercové okno,
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	zasklení	4 obdélné tabulky
?					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	střechy	objekt - celek	eternit	krytina	eternit
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	vikýře	padáky a průlezáky zrezivělé
19./20.st.		Vyžaduje obnovu		štíty	bedněné prkny s krycí lištou
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zatékání kolem otvorů, díry ve střeše					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	objekt - celek	plech	krytina	vlnitý plech
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
20.st.		havarijní			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
provizorní zakrytí					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	objekt - celek	eternit	krytina	eternit
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
19./20.st.		havarijní			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zřícení přístavku	nad pecí				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	1. patro	dřevo	zdivo	roubení
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18.st.		vyžaduje obnovu		nátěr	karbolka
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
napadení tesaříkem, vypadaná vymazávka spar					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	přízemí	dřevo	zdivo	roubení
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18.st.		vyžaduje obnovu		nátěr	karbolka
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
napadení tesaříkem, vypadaná vymazávka spar					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	přízemí	dřevo	zdivo	podstávka
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr	karbolka
	18.st.	vyžaduje obnovu			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	degradace ochranného nátěru, místy deformace neohrožující funkci				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	suterén	pískovec, čedič	zdivo	kamenné s malou příměsí cihel
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	konstrukce římsy	cihlová soklová
	18.st.	relativně dobrý			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	1. patro	dřevo	počet	4
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	trámová zárubeň
	18./19.st.	havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	chybí výplně				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	přízemí	dřevo	počet	3
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	trámová zárubeň
	18./19.st.	havarijní		rám	obožka
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	chybí výplně				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	přízemí	dřevo	počet	1
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zdivo
18./19.st.		havarijní			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
chybí výplně					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	přízemí	cihla, ocel	konstrukce	segmentová valená do travers
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
3/4 19.st.		relativne dobrý			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	suterén	pískovec	konstrukce	křížová do pilířů (6 travé)
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18.st.		relativně dobrý			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	půda	dřevo	konstrukce	hambalková soustava s
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18.st.		relativně dobrý			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	1. patro	vápno	plochy stěn	vápenné omítky
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr	vápenný
19.20.st.		vyžaduje obnovu			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zatékání, neúdržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	1. patro	hliněná omítka	plochy stěn	hliněné omítky
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr	vápenný
18.st.		vyžaduje obnovu			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zatékání, neúdržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	podlahy	objekt - celek	dřevo	typ	prkenné na pero-drážku
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
19.st.		místy velmi špatný			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zatékání					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	stropy	1. patro	dřevo, rákos	skladba	trámový s omítaným podhledem
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
19.st.		velmi špatný			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zatékání					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	stropy	1. patro	dřevo	skladba	trámový s deskovým záklopem a		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
19.st.		velmi špatný					
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zatékání							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	stropy	přízemí	dřevo, rákos	skladba	trámový s omítaným podhledem		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
19.st.		vyžaduje obnovu					
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
místy opad podhledu							

				<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
				Horák	26.3.2015	Horák	26.3.2015