


Evidenční list nemovité památky

ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK ČSR

1. ZSJ (název) Krásná Lípa Číslo	2. Obec Krásná Lípa	3. Okres Děčín	4. Kategorie	5. Číslo rejstříku ÚS 5 - 5849
6. Název (označení) památky věž na sušení hadic		7. Rozhodnutí o prohlášení MK ČR č.j. k 6.495 / 93 ze dne 1.10. 1998	8. Součást PR PZ	9. Ochranné pásmo
10. Umístění památky ulice (náměstí): Nemocniční popř. místní trať: u býv. hasičské zbrojnice č.p.687 č. orientační: č. popisné:		11. Parcelní čísla k.ú. Krásná Lípa st. p.č. 829 mapový list Varnsdorf 9-6/1	12. Vlastník (správce, trvalý uživatel) majitel: Město Krásná Lípa správce: Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 6, 407 76 Krásná Lípa	
13. Slohové a časové určení neorenesanční stavba asi z konce 19.století		14. Autorské určení		15. Stavební (funkční) typ kód
16. Identifikační foto 		17. Popis Věž na sušení hadic stojí severoseverozápadně od Křinického (hlavního) náměstí na západní straně Nemocniční ulice, při východní opěrné zdi hřbitova, který se rozkládá kolem a hlavně severně od kostela sv. Máří Magdalény. Jedná se o sličnou stavbu o třech svisle na sraz bedněných patrech oddělených prkennými kordonovými římsami, na z rezného cihelného zdiva vyzdřeném přízemí na obdélném půdoryse pod zčásti mansardovou a z části polovalbovou ocelovým plechem krytou střechou Třetí patro nemá totiž již obdélný půdorys, ale čtvercový, zbývající jižní část nad druhým patrem je kryta onou polovalbou se štítem (z něhož je podepřena čtyřmi konzolami) Přízemí má v jižním průčelí segmentem zaklenutý vchod v severním rovně zaklenuté okno (t.č. z části zazděné) a na nárožích armování - ovšem pouze naznačené cihelným zdivem. Dřevěná patra mají obdélná okna bez výplní s jednoduchými šambránami asi o dvojnásobné výšce než šířce. (pokračování popisu na Evidenčním listu doplňkovém)		

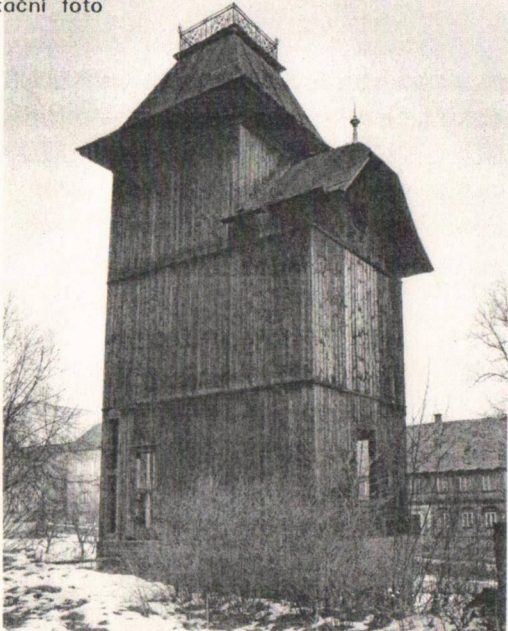

ELS

18. Dějiny objektu, památkové vyhodnocení Věž postavena ve 2.polovině 19.století Jedná se o dnes již ojedinělou památku svého druhu.	23. Odkaz na literaturu	
19. Stav zachování památky, případné návrhy opatření Stav vcelku dobrý, pouze střecha potřebuje větší opravu, hlavně v malé části na vrcholu ohraničené ozdobným zábradlím, kde je bednění již shnilé. (21.I. 1999) Poškozeny jsou i dveře v 1.patře západního průčelí a bednění při nich. Věž sloužila k sušení hasících plátěných hadic, po odstěhování hasičů z č.p.687 je bez využití.	24. Odkaz na fotodokumentaci (č. negativu, datum vzniku, místo uložení) foto PÚ ÚL č.n. 125 265, 125 266, 125 267, 132 138,	
20. Dřívější a současný způsob využití, příp. návrhy opatření	25. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci	
21. Movité památky (čísla rejstříku)	26. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) Jan Koloc, 15. IV. 1999	
22. Poznámky V letech 2000-2001 proběhla oprava střechy – výměna krytiny (plech). Zároveň částečná oprava bednění.	27. Přehled doplňkových listů 1. dokončení popisu	

1. ZSJ (název)	2. Obec	3. Okres	4. Název (označení) památky	5. Číslo rejstříku ÚS
Krásná Lípa číslo	Krásná Lípa	Děčín	věž na sušení hadic	5 - 5849

V jižním průčelí je jedno okno v 1. patře a malé na šířku položené oválné okno ve štítě polovalby (ve 3. patře). Východní průčelí má v 1. a 2. patře po třech oknech a ve 3. patře dvě okna. Severní průčelí má ve všech třech patrech po okně a západní průčelí je bez oken, pouze při severním nároží jsou v 1. patře dveře ústící na t.č. strženou lávku spojující věž s bývalým hřbitovem. V interiéru není přízemí spojeno s patry schodištěm, ta spojují pouze patra mezi sebou - jsou jednoramenná dřevěná a poměrně příkrá, při západní stěně a stoupají směrem k severu.