




1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Sebranice	Svitavy	II. II.		

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj
Východočeský

4. Poř. číslo
3326

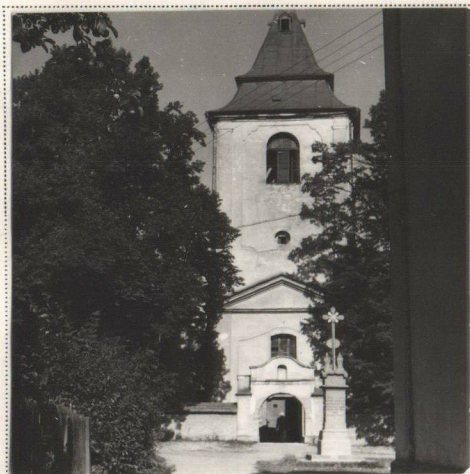

5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Mikuláše

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Církev řím.katol.

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Půdorys: Obdélná loď a užší obdélné presbyterium. K bokům hlavní lodi přistavěny užší boční s tribunami v patře. V průčelí věž, při sev. boku presbyteria obdélná sakristie.
Interiér: Presbyterium zaklenuto dvěma poli křížové, žebrové klenby. Žebra klínového profilu s vyžlabenými stěnami se protínají ve svornících s reliéfem roset. V náběhu lomeného triumfálního oblouku bez profilace, useky římsy. Okna zakončena polokruhem. Sakristie zaklenuta valenou klenbou s lunetami do hřebínků. Vchod pravouhlý. Hlavní loď plochostropá. V ~~xxx~~ bočních lodích tribuny podklenuty křížovými klenbami s hřebínky. S lodí spojeny na každé straně dvěma půlkruhovými oblouky. ~~V patře~~ V patře strop, na každé straně dva sloupy s kompozitními hlavicemi. Tribuny přecházejí na západní straně přímo v kruchtu podklenutou pruhem valené klenby. Na jižní straně proti sakristii prodloužena boční loď i podél prvního pole presbyteria. Nad ní i nad sakristií plochostropé oratoře otevřené do presbyteria půlkruhovým obloukem. V přízemí lodi polokruhem zakončená okna, v patře segmentovitě. Polokruhem zaklenutý portálek,

10. Časové, slohové a autorské určení

Kostel původem raně gotický ze druhé pol. 13. stol. Boční lodi přistavěny r. 1709. Věž přistavěna 1768.

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Raně gotická stavba z 2.pol. 13.stol.,upravená barokně.Zvlášť významný příklad proměny středověkého prostoru,v barokní umělecký celek. ..	15. Odkaz na literaturu <i>Scupis památek str. 145 n.</i> <i>Myšl, 1908, str. 145 n.</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření Vadná omítka,okna,interiér nevkusně vymalován.Před málo lety dala cirk.správa kostela odstranit původní střechu věže./Při opravě/. Na místo původní,originální věžové střechy se stanovým náběhem a přechodem do tvaru nižší cibule,pořízen krov a střecha nyníjší,velmi nevkusná.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci Výtv.arch.E. Kubiček
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření Památková hodnota poškozením této původnosti značně utrpěla.Kdyby bylo možné do budoucnosti dochovati doporučení a dokumentací starého stavu,měla by střecha věže při obnově krovu ve tvaru býti rekonstruována na původní, /Kubiček/.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) Kubiček
	19. Záznam doplňkových listů


1. obec : Sebranice	2. okres : Svitavy	Hodnota II. III.	Zachování	Využití II.
DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Východočeský	4. Poř. číslo: 3326	

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

pokrač.z l.1.

v severní boční lodi datován do r.1684

Vnější: Nároží presbyteria podpírají jednou odstupněné, mohutné opěráky. Sakristii osvětlují malá, lomená okénka. Stěny lodi členěny lisény. Na jihu předníka členěná pilastry. Hlavní portál navěší má obdélné, profilované ostění. Střed nadpraží vysezen. Korunní římsa přechází z kostelní lodi na věž a vytváří nízký trojúhelníkový štít. Nároží rámuje ploché pilastry. Věž vrcholí nyní jehlcovou, plechem krytou střechou. Do ~~okna~~byl cca 1950 byla původní šindelová cibule. Střecha kostela kryta taškami. Vchod na hřbitov branou a pilastry a nikou v obloukovitém štítu. Ohrazení zeď starého hřbitova z lomového kamene a krytá šindelovou stříškou po převratu 1945. V přední její části u silnice bezdůvodně odbourána, ke škodě památkové podstaty objektu.

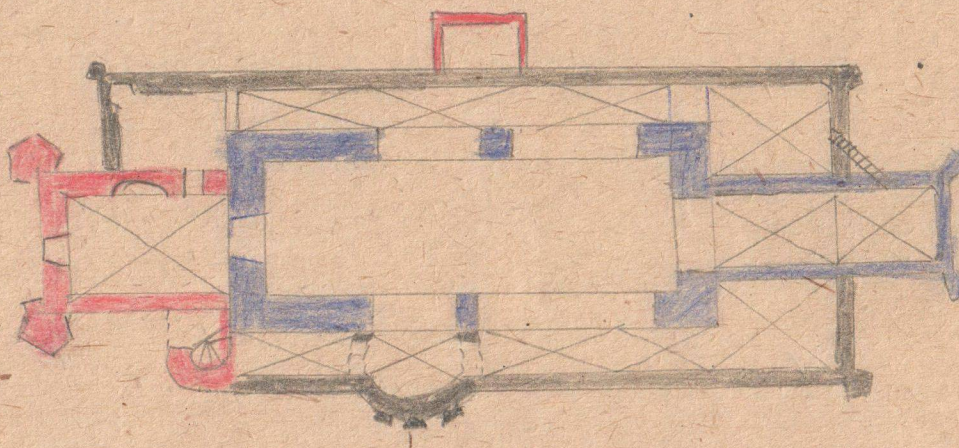

barokní 1768
dřevěná zeleň 13. stol. - gotické
baroko 1709