

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA	č. 02
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
[Evidenční číslo kulturní památky v ÚSKP] 14899/4-1789	[Souřadnice] N / E
Zkoumaná část objektu / Prvek okenní otvor v prvním patře jižního průčelí v první ose od východu/okenice	
"Název" akce / NZ dokumentace výplně okenního otvoru	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	Datum akce / Datum vydání NZ 24. 07. 2020 / 21. 12. 2020
Označení NZ (ev. č. v archivu zpracovatele) PSURP 02/2020	Místo uložení originálu NZ Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni, projektový archiv
Zadavatel OPD (osoba, instituce)	Počet stran / Počet listů příloh 8 / 29
Charakteristika výsledků / Anotace Nálezová zpráva provedena v rámci inventarizace výplní otvorů v objektu, prováděné v souvislosti s plněním úkolu Výzkum nemovitých památek v ČR, aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře – dokumentace umělecko-řemeslných prvků. Byla podrobně zdokumentována svlaková sýpková okenice, zřejmě původní součást stavby, pocházející patrně z období první pol. 19. stol. Nálezová zpráva vyhotovena dle metodiky: Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů, NPÚ 2014.	

OBSAH

- 1. Úvod / s. 3**
- 2. Popis nálezů / s. 3 - 5**
- 3. Interpretace poznatků / s. 5 - 6**
- 4. Památkové hodnocení / s. 6**
- 5. Seznam příloh / s. 7 - 8**
- 6. Přílohy / s. 9-37**

1. Úvod

Okolnosti realizace OPD	1.01	Prvek vytipován k dokumentaci při tvorbě celkové inventarizace výplní otvorů v objektu. Inventarizace provedena v souvislosti s aktualizací a doplňováním údajů ÚSKP a v souvislosti s plněním úkolu aktualizace seznamu ohrožených památek.
Stav věci v době OPD	1.02	Dokumentovaný prvek je v poměrně dobrém technickém stavu, který odpovídá jeho stáří a dlouhodobému zanedbání průběžné údržby. Na základě vizuálního průzkumu lze předpokládat, že stav materiálu umožňuje opravu bez nutnosti razantnější rekonstrukce a zachování výplně na místě. Dřevo je jen místně slabě napadeno dřevokazným hmyzem - výletové otvory červotoče. Lokálně drobná mechanická poškození - na levém křídle podstatnějšího rozsahu, zejména odštípnutý pravý spodní roh - při repasi bude nutno doplnit. Napadení hnilobou není zjevné ani u rámu ve styku se zdivem, dřevo se jeví být v dobrém technickém stavu. Kovové součásti povrchově korodují. Závěsné háky uvolněné a křídla jsou proto mírně svěšená. Skoba na pravé stojce rámu je mladší, bez zavíjeného konce. Nátěry zcela dožilé.
Podklady	1.03	
Metody dokumentace	1.04	zaměření pomocí svinovacího metru, skládacího metru, laserového dálkoměru, posuvného měřítka, malého štukátorského hřebene; frotáž; podrobná fotografická dokumentace

2. Popis nálezů

Poloha zkoumané věci	2.1	jižní průčelí, první patro, první osa od východu
Souvislosti zkoumané věci	2.2	Sýpka je zapojena do zástavby nad půdorysem písmene „L“ vymezející severozápadní kout hospodářského dvora zámku. Severní křídlo sestává z předmětné sýpky a navazující bývalé kočárovny. Sýpka je situována v čele křídla, v jeho východní polovině. Západní křídlo pak vytváří kolmo ke kočarovně přiléhající stodola (v pol. 20. stol. prodloužená přístavbou teletníku a v druhé pol. 20. stol. celá adaptovaná na chlévy). V původním stavu se s největší pravděpodobností jednalo o kompaktní celek, který s bývalou stodolou tvořil severozápadní nároží dvora. Zřejmě jde o novostavbu, či radikální přestavbu provedenou v první pol. 19. stol. Dochované historické konstrukce a výplně otvorů pozdně barokního typu lze rámcově datovat do období první pol. 19. stol., zdivo však může být hypoteticky i starší, obvodové zdi jsou provedeny z lomového kamene, ostění otvorů jsou však vyzděna z plných pálených

		cihel a místy jsou ve vazbě použité ručně vyráběné střešní tašky bobrovky. Stávající podoba fasády je asi výsledkem úpravy provedené někdy první pol. 20. stol. V 80. l. 20. stol. postihla objekt necitlivá utilitární adaptace, při níž byly v přízemí kočárovny zřízeny chlévy (propojené a stejné jako jsou v celém objektu bývalé stodoly), v této době byly také vyměněny bobrovky za vlnitý eternit. Dokumentovaná výplň tvoří součást ojediněle dochovaného souboru výplní otvorů, kterou lze označit za původní výbavu objektu. Jedná se o plnou svlakovou okenici uzavírající charakteristické sýpkové okno. Stejně výplně se dochovaly prakticky ve všech sýpkových oknech viz: NZ PSURP 05/2020 - inventarizace výplní vstupních a okenních otvorů. Prvek vybrán k podrobné dokumentaci neboť se jedná o vzácně dochovanou výplň a v autentické podobě.
Popis věci	2.3	Dřevěná dvoukřídlá svlaková okenice s vnějšími kovanými závěsy. Okenní otvor charakteristického tvaru je obdélně obdélný. Okenní rám osazen za líc zdiva do mělké polodrážky ve zděném ostění. Před rámem má špaleta rovné hladce omítané boky a je do ní zazděna provlékaná kovaná mříž. Pod čelem velmi nízkého segmentového cihelného záklenku, v podstatě přímého nadpraží, je druhotně vložen ocelový válcovaný nosník. Za rámem se směrem do interiéru rozevírá (včetně parapetu) hladce omítaná špaleta zakončená segmentovým kónickým záklenkem. Okenní <u>rám</u> je v podstatě fošnový, uchycený do ostění pomocí kovaných skob se zaoblenou plochou hlavou. Vlysy mají prostý podélný průřez (cca 90 x 35 mm) s polodrážkou na interiérové straně. Nárožní spoje s největší pravděpodobností provedeny na rozpor a čep, jištěný dřevěným kolíkem. Na rubové straně jsou do stojek rámu zaraženy prosté závěsné háky (na každé straně dva páry) a cca ve středu výšky stojek (na každé straně) po jedné kované skobě, vlevo původní se zavíjeným koncem, vpravo mladší prostá skoba. Skoby sloužily pro zapříčení závory - zarážky, sloužící k pevnému uzavření křídel. Na čelní straně horní strany rámu jsou vyseknuté značky - jeden trojúhelníček a obrácené písmeno „V“. <u>Křídla</u> tvoří vždy dvě svisle kladená prkénka (o tl. 22-28 mm), spojená na pero a drážku, ztužená na <u>rubové</u> straně dvojicí vodorovných svlaků. Svlačky jsou zapuštěny do lichoběžníkové drážky a zajištěné proti posunu dřevěnými kolíky (čela jsou vidět i na lící straně). Svlačky mají odsazené zaoblené konce a ozdobnou profilaci na podélných volných hranách. Nad horními a pod spodními svlačky jsou krátké vnější

		kované pásové závěsy s trojlistým ukončením (o tl. 2 - 3 mm), připevněné k podkladu pomocí kovaných hřebů. Obvod celého křídla je opatřený jednoduchou mělkou profilací (která se shoduje s profilací hran schodnic). Nad levým koncem spodního svlaku pravého křídla je vyvrtaný malý kruhový otvor, jímž je protažen provázek s uzlíkem na lícni straně křídla. Snad se jedná o pozůstatek provázkové „úchopky“. Na levém křídle cca ve stejném místě zůstal jen otvor, provázek se nedochoval. Lícni strana hladká, s polodrážkou po obvodu, ale styk křídel je proveden pouze na sraz, krytý klapačkou uchycenou na pravém křídle. Vlys klapačky má ozdobně profilované svislé volné hrany a okosenou horní a spodní stranu. Na klapačce vidět čela dřevěných kolíčků, které však neprochází až do křídla a klapačka je přichycena pomocí hřebíků z drátu. Na levém křídle je pak vidět otisk po klapačce a otvory po dřevěných kolíčcích, kterými byla uchycena. Mladší nátěr lemuje obrys dnes již odstraněné klapačky. Na lícni straně jsou dále vidět čela dřevěných kolíčků, které jistí svlaky proti posunu a dále zahnuté konce hřebů, jimiž jsou připevněny kované závěsy. Závoru tvoří prvek z odkorněné kulatiny s přitesanými konci do špice.
Materiál(y)	2.4	- měkké dřevo - kované pásové železo - spojovací materiál: kované hřeby a skoby, dřevěné kolíčky, hřebíky z drátu
Povrchové úpravy	2.5	Na lícni straně pozůstatky nějakého dožilého nátěru v odstínu hnědé barvy - zřejmě nějaký novodobý, snad syntetický nátěr. Na rubové straně nátěry nerozpoznány. Na rámu a kovaných skobách asi zbytky vápenných nátěrů, které přecházely z výmalby stěn.

3. Interpretace poznatků

Interpretace	3	Tradiční historický truhlářský výrobek, pro který je charakteristická svlaková konstrukce a vnější kované závěsy s trojlistými konci. Typologicky lze prvek označit jako pozdně barokní a zařadit jej do období závěru 18. stol. až první pol. 19. stol. Detaily výzdoby a zpracování poukazují na společný vznik se vstupními dveřmi a patrně i s tesařskými konstrukcemi. Okenice tak lze označit za původní součást stavby (přestavby?), která patrně vznikla někdy v první pol. 19. stol. Zvláštní situaci představuje osazení klapačky na pravém křídle, ta sem byla připevněna druhotně. V původním umístění byla uchycena tradičně dřevěnými kolíčky, na nynějším místě je již připevněna hřebíky z
--------------	---	--

		drátu. Otisk klapačky na levém křídle, s otvory po kolících, lemují nátěr, tzn. lze předpokládat, že klapačka zde byla dříve než na levém křídle. Klapačky zde nemohly být osazeny souběžně. Rozličné kombinace klapáček a jejich pozůstatků jsou i na okenicích v ostatních otvorech. Některé prvky, však nemají klapačky ani stopy po nich vůbec, viz NZ PSURP 05/2020. Pro tuto situaci není praktický důvod, klapačky nejsou nezbytně nutné pro udržení křídel v uzavřené poloze, jak tomu bývá u okenních výplní, protože k uzavírání sloužila vnitřní závora. K výměnám a změnám osazení klapáček, tedy docházelo postupně a snad v souvislosti s hospodářskou činností a využíváním stavby. Může se tedy jednat o původní součást výplně, ale v konkrétním případě osazenou až druhotně. Naproti tomu situace u některých okenic a způsob uzavírání může naznačovat, že v původním stavu okenice klapačky mít nemusely vůbec. Nejednoznačná je rovněž interpretace provázkových „úchopek“, jedná se o ojedinělý či málo dochovaný detail, může jednat o dodatečnou úpravu, což ale nelze jednoznačně rozhodnout.
--	--	---

4. Památkové hodnocení

Památkové hodnocení	4.1	Památkově hodnotný slohový uměleckořemeslný výrobek a původní součást stavby (přestavby?). Okenici je nutno chápat jako mimořádně památkově cenný prvek, neboť se jedná o poměrně vzácně dochovaný typ výplně specifické funkce, tedy vzácný doklad pozdně barokní výplně sýpkového okna. Výplň je dochována v autentické podobě a má velkou vypovídací schopnost o dobových konstrukčních, řemeslných, materiálových a estetických zvyklostech.
Doporučení pro další průzkumy	4.2	Vyhodnotit možnost odborného průzkumu nátěrových vrstev.

5. Seznam příloh

- 01** kopie výřezu Originální mapy stabilního katastru Čech (1824-1843) s vyznačenou přestavbou hospodářského dvora, sýpka označena šipkou
- 02** kopie výřezu současné KM s vyznačením objektu
- 03** zjednodušený půdorys prvního patra s vyznačením polohy zkoumaného prvku
- 04** sýpka (vpravo) s kočárovnou (vlevo) JV
- 05** okno, líc
- 06** rám, rub
- 07** rám, rub, det. značek vyseknutých na líci horní strany rámu - nahoře značka v pravé části, dole značka v levé části
- 08** rám, rub, det. levého horního nároží jištěného kolíkem a s přetaženou omítkou
- 09** rám, rub, det. pravého spodního nároží, ve středu je patrný čep spodního vlysu zasahující do rozporu pravé stojky, v pravé části snímku pak vidět čelo kolíku jistícího tento spoj
- 10** rám, rub, det. horního závěsného háčku na pravé stojce rámu
- 11** rám, rub, det. zaoblené hlavy kované skoby, fixující pravou stojku rámu k polodrážce ve zdivu
- 12** rám, rub, det. kované skoby pro závoru na levé stojce rámu - čelní pohled
- 13** rám, rub, det. kované skoby pro závoru na levé stojce rámu - boční pohled, v horní části snímku vidět zaoblenou hlavu kované skoby, fixující levou stojku rámu k polodrážce ve zdivu
- 14** okenice, rub
- 15** levé křídlo, rub, det. horního vnějšího kovaného závěsu a svlaku jištěného dřevěnými kolíky
- 16** levé křídlo, rub, det. spodního vnějšího kovaného závěsu a svlaku jištěného dřevěnými kolíky
- 17** pravé křídlo, rub, det. horního vnějšího kovaného závěsu a svlaku jištěného dřevěnými kolíky
- 18** pravé křídlo, rub, det. spodního vnějšího kovaného závěsu a svlaku jištěného dřevěnými kolíky, nad levým okrajem svlaku vidět zbytek „úchopky“ z provázku
- 19** levé křídlo, líc
- 20** levé křídlo, líc, det. horního konce otisku po odstraněné klapačce a otvoru po kolíku jímž byla uchycena, ve spodní části snímku pak vidět čelo kolíčku jímž je fixován svlak na rubové straně
- 21** levé křídlo, líc, det. mechanického poškození levého spodního rohu křídla a čel kolíčků, jimiž je jištěný svlak na rubové straně

22 pravé křídlo, líc

23 pravé křídlo, líc, det. sekundárně uchycené klapačky, kolíček neprochází do křídla, jím byla klapačka uchycena na svém předchozím místě, klapačku ke křídlu fixuje hřebík z drátu zaražený hned vedle kolíčku

24 pravé křídlo, boční pohled na horní konec klapačky a lichoběžníkovou polodrážku s čelem svlaku

25 pravé křídlo, boční pohled na spodní konec klapačky a lichoběžníkovou polodrážku s čelem svlaku

26 pravé křídlo, det. spoje na pero a drážku


27 výkresová dokumentace, sýpková okenice, rám, pohled a půdorys 1:10, řez vlysem rámu 1:1

28 výkresová dokumentace, sýpková okenice, celkový pohled na rub výplně, pohledy na líc křídel a na horní stranu pravého křídla 1:10, řez stykem křídel s čely svlaků, pohled na bok horního konce pravého křídla se svlakem a det. vnějšího kovaného závěsu 1:1

6. Přílohy

Přílohy v plném rozlišení jsou uloženy v archivu autora.


Příloha NZ	č. 01
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) kopie výřezu Originální mapy stabilního katastru Čech (1824-1843) s vyznačenou přestavbou hospodářského dvora, sýpka označena šipkou	
Použitý podklad (autor, datace) http://archivnimapy.cz/kz	
Metoda dokumentace / ° přesnosti	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020

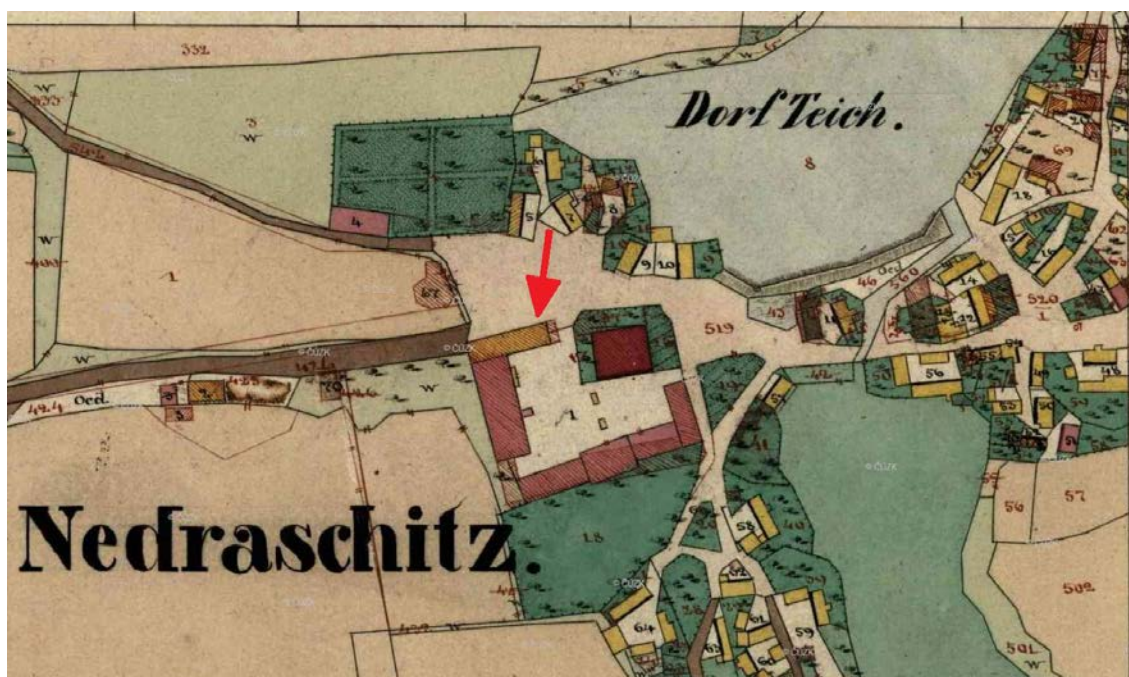

Příloha NZ	č. 02
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) kopie výřezu současné KM s vyznačením objektu	
Použitý podklad (autor, datace) http://cuzk.cz	
Metoda dokumentace / ° přesnosti	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 03
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) zjednodušený půdorys prvního patra s vyznačením polohy zkoumaného prvku	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 10/2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020

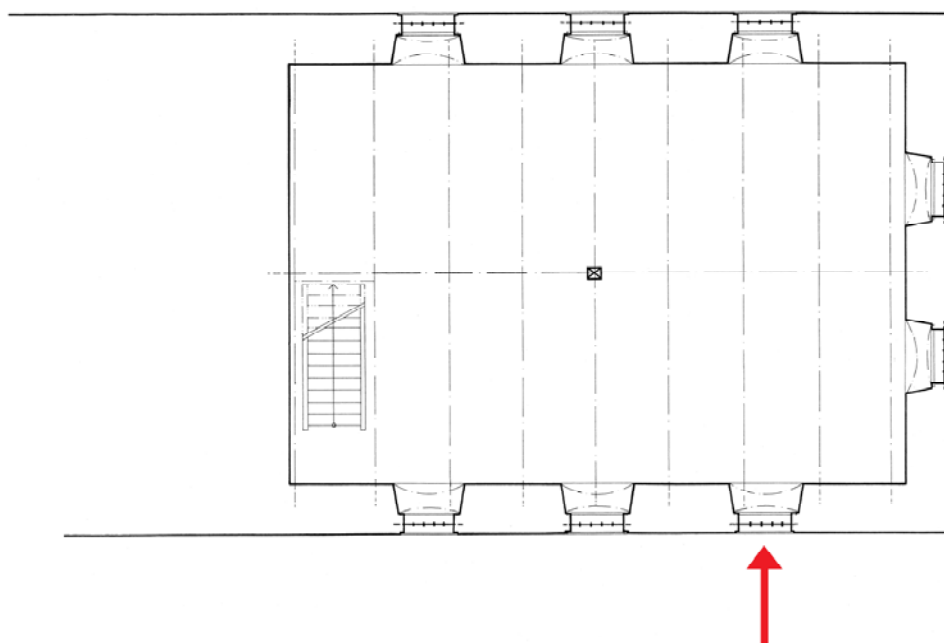

Příloha NZ	č. 04
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) sýpka (vpravo) s kočárovnou (vlevo) JV	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 15. 12. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020




Příloha NZ	č. 05
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) okno, líc	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 15. 12. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 06
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) rám, rub	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 07
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) rám, rub, det. značek vyseknutých na líci horní strany rámu - nahoře značka v pravé části, dole značka v levé části	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020

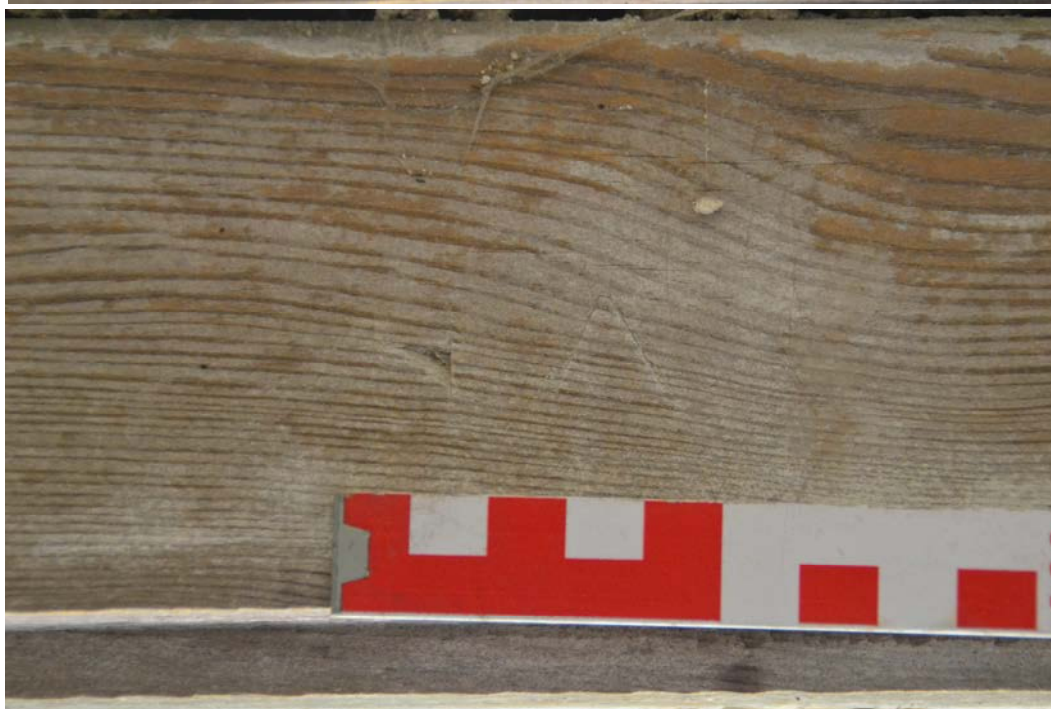

Příloha NZ	č. 08
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) rám, rub, det. levého horního nároží jištěného kolíkem a s přetaženou omítkou	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 09
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) rám, rub, det. pravého spodního nároží, ve středu je patrný čep spodního vlýsu zasahující do rozporu pravé stojky, v pravé části snímku pak vidět čelo kolíku jisticího tento spoj	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 10
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) rám, rub, det. horního závěsného háčku na pravé stojce rámu	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 11
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) rám, rub, det. zaoblené hlavy kované skoby, fixující pravou stojku rámu k polodrážce ve zdivu	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 12
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) rám, rub, det. kované skoby pro závoru na levé stojce rámu - čelní pohled	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 13
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) rám, rub, det. kované skoby pro závoru na levé stojce rámu - boční pohled, v horní části snímku vidět zaoblenou hlavu kované skoby, fixující levou stojku rámu k polodrážce ve zdivu	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 14
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) okenice, rub	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 15
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) levé křídlo, rub, det. horního vnějšího kovaného závěsu a svlaku jištěného dřevěnými kolíky	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 16
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) levé křídlo, rub, det. spodního vnějšího kovaného závěsu a svlaku jištěného dřevěnými kolíky	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 17
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) pravé křídlo, rub, det. horního vnějšího kovaného závěsu a svlaku jištěného dřevěnými kolíky	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 18
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) pravé křídlo, rub, det. spodního vnějšího kovaného závěsu a svlaku jištěného dřevěnými kolíky, nad levým okrajem svlaku vidět zbytek „úchopky“ z provázku	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 19
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) levé křídlo, líc	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 20
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) levé křídlo, líc, det. horního konce otisku po odstranění klapače a otvoru po kolíku jímž byla uchycena, ve spodní části snímku pak vidět čelo kolíčku jímž je fixován svlak na rubové straně	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 21
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) levé křídlo, líc, det. mechanického poškození levého spodního rohu křídla a čel količků, jimiž je jištěný svlak na rubové straně	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 22
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) pravé křídlo, líc	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 23
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) pravé křídlo, líc, det. sekundárně uchycené klapačky, kolíček neprochází do křídla, jím byla klapačka uchycena na svém předchozím místě, klapačku ke křídlu fixuje hřebík z drátu zaražený hned vedle kolíčku	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 24
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) pravé křídlo, boční pohled na horní konec klapačky a lichoběžníkovou polodrážku s čelem svlaku	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020




Příloha NZ	č. 25
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) pravé křídlo, boční pohled na spodní konec klapačky a lichoběžníkovou polodrážku s čelem svlaku	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020




Příloha NZ	č. 26
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) pravé křídlo, det. spoje na pero a drážku	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 24. 07. 2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti Dg Foto	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020



Příloha NZ	č. 27
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) výkresová dokumentace, sýpková okenice, rám, pohled a půdorys 1:10, řez vlysem rámu 1:1	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 10/2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020

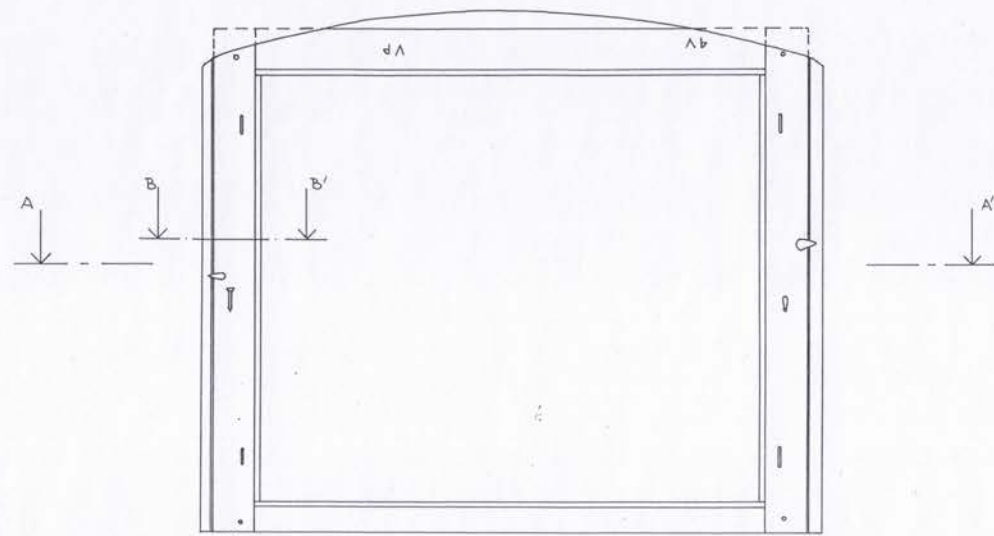



A-A' 1:10

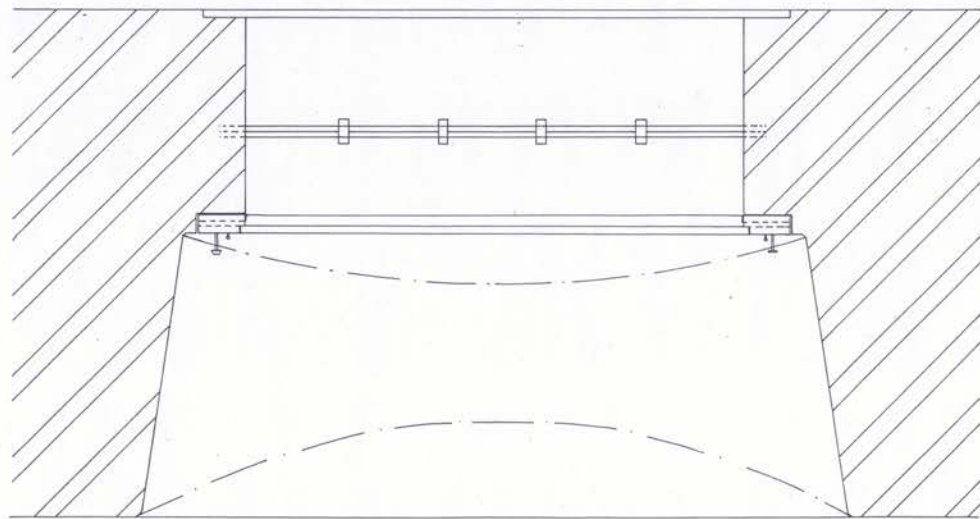



B-B' 1:1





Příloha NZ	č. 28
Lokalita / Obec (část obce) Nedražice, o. Kostelec	Okres / Kraj Tachov / Plzeňský
Objekt sýpka v areálu hospodářského dvora u zámku čp. 1	čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace čp. 1, na části pozemku st. p. č. 1
Zkoumaná část objektu / Prvek sýpková okenice	
Zpracoval (autor, instituce) Stanislav Plešmíd, NPÚ ÚOP Plzeň	č. orig. v archivu zprac. 02/2020
Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) výkresová dokumentace, sýpková okenice, celkový pohled na rub výplně, pohledy na líc křídel a na horní stranu pravého křídla 1:10, řez stykem křídel s čely svlaků, pohled na bok horního konce pravého křídla se svlakem a det. vnějšího kovaného závěsu 1:1	
Použitý podklad (autor, datace) Stanislav Plešmíd 10/2020	
Metoda dokumentace / ° přesnosti	Datum akce / Datum zpracování listu 24. 07. 2020 / 12/2020

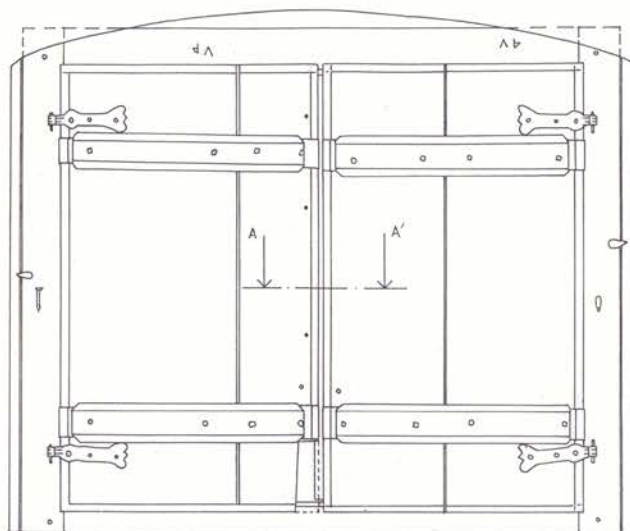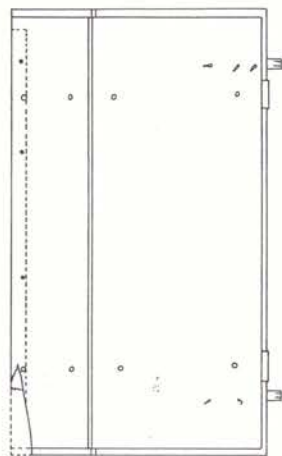

①

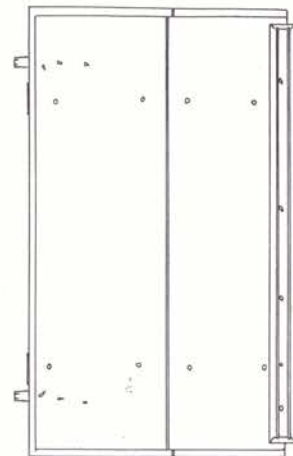

A-A' 1-1

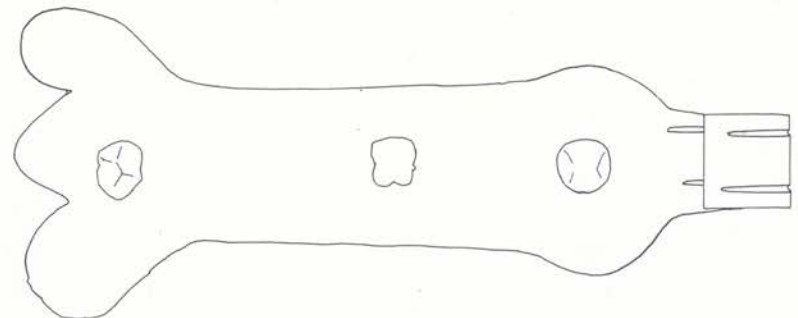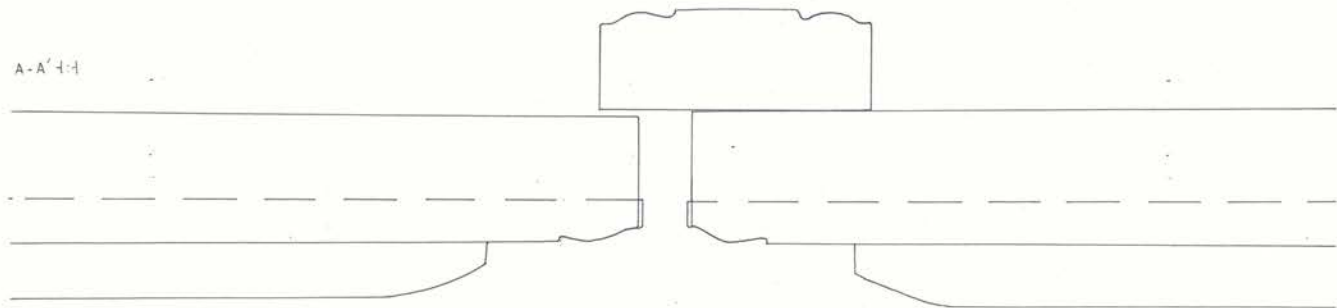

① 1-1

