

Karta ohrožené památky			Sakrální architektura		
katastrální území Lobendava číslo k.ú. 686271	Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 40752/5-3813
Název (označení) památky kostel Navštívení P. Marie / márnice		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím školské komise ŠKK ONV čj. 18/64 24. 11. 64		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla parcela číslo 168 (DKM) *		Vlastník Římskokatolická farnost Lobendava č.p. 112 40784 Lobendava	
Slohové a časové určení pseudoslohová, 19. století		Autorské určení			Stavební (funkční) typ kostel kód AC040
Identifikační foto		Popis Celková situace Kaple se nachází v areálu bývalého hřbitova kostela Navštívení Panny Marie v severozápadním dílu venice, v současné době v prostoru ovčí pastvy. Kaple stojí v severovýchodním rohu ohradní zdi, vymezující bývalý hřbitov kolem kostela Navštívení Panny Marie. Figura stavby Drobnou kapli čtvercové dispozice v severním konci uzavírá segmentový závěr. Hlavním jižním průčelím se kaple otáčí do prostoru bývalého hřbitova. Průčelí Celá budova je postavena na drobně odskočený sokl z výrazných žulových kvádrů pečlivého opracování. Ze stejného materiálu je vyskládána západní zeď. Východní zeď a závěr jsou vyzděny z nepravidelně opracovaných nestejně velkých kamenných kvádrů, severní průčelí je zhotoveno ze smíšeného zdiva s převládajícím podílem tvrdě pálených tmavých cihel. Většina ploch kaple je v režné podobě, pouze na severním průčelí jsou dochovány zbytky omítek s hlazeným povrchem a vápenným nátěrem. Kaple je bez zastřešení, dochovala se cihelná korunní římsa výžlabkového profilu, na níž se v reliktech uchovala krytina z pálených bobrovek. Jižní průčelí kaple se otáčí do prostoru hřbitova. Vyrůstá z mírně uskočeného soklu, který je zcela pohlcen v narostlém terénu a je ukončeno průběžnou profilovanou korunní římsou z cihel a štuky. Nad korunní římsou nasedá trojúhelný štít lemovaný předstupující římsou. V ploše štítu je otevřena široký výklenek uzavřený plným obloukem a s vloženým vysokým reliéfem latinského kříže. Průčelí člení tři osy. Do první a třetí osy zleva je prolomen úzký obdélný otvor s rovným překladem a předstupujícím kamenným parapetem. Do hlubších přímých špalet jsou vloženy jednoduché provlékané mříže. Ve střední ose leží obdélný dveřní otvor →			



Zdůvodnění památkové chrany objekt není památkově chráněn *	Odkaz na literaturu Literatura: Stavebně-historický průzkum: Operativní průzkumy a dokumentace:
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2013: částečně destruovaný, destrukce dále pokračuje *	Odkaz na fotodokumentaci digitální fotodokumentace aktuálního stavu objektu, rok pořízení: 2012, autor: T. Nejezchlebová (uloženo v MIS) fotodokumentace objektu, rok pořízení: 1987, autor: Širlo, uložení: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, základní fond, sign. svazku 84751 fotodokumentace objektu, rok pořízení: 2002, autor: K. Neumannová, uložení: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, základní fond, sign. svazku 14831
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj 2013: bývalá márnice, v současné době využití jako úkryt pro ovce *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: polní náčrt půdorysného řešení kaple s vyznačenými fotopohledy. Rok pořízení: 2012, Autor: H. Ptáčková Projektová dokumentace:
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 11.10.2013 Nejezchlebová
Poznámky	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 1a

Sakrální architektura

Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel Navštívení P. Marie / márnice	Číslo rejstříku ústř. seznamu 40752/5-3813
-------------------------------	-------------------	----------------	--	--

Pokračování popisu:

s rovným nadpražím, vymezený kamenný rámem. Nad překladem rámu je ve zdivu patrný cihelný vylehčovací oblouk. *Východní průčelí* je hladké bez otvorů. Tvoří jej plná kamenná zeď bez omítky, ukončená profilovanou cihelnou korunní římsou. Na římse jsou v maltovém lůžku uloženy pálené bobrovky. V horní severní polovině průčelí je pod korunní římsou otevřen drobný čtvercový otvor. *Severní průčelí* je hladké, vyskládané z neomítaných kamenných kvádrů nepravidelných hran. Průčelí je ukončeno profilovanou cihelnou korunní římsou. V ose průčelí je otevřen oválný okenní otvor. Otvor je vymezen dvoudílným kamenným ostěním. Jednotlivé díly tvoří kamenné kvádry s vysekaným elipsovým obloukem. *Západní průčelí* je hladké bez otvorů. Tvoří jej plná kamenná zeď bez omítky, ukončená profilovanou cihelnou korunní římsou. Na římse jsou v maltovém lůžku uloženy pálené bobrovky.

Dispozice

Interiér kaple je otevřen v důsledku zhroucení krovu. Prostor je složen ze čtvercové místnosti s připojenou segmentovou apsidou. Obvodové zdivo interiéru je cihlové, skládané do kamenných nárožních armatur. Zdivo je pokryto fragmenty mohutné hlazené omítky. Omítka je dvouvrstvá, kdy první vrstvu tvoří hladký, kompaktní podhoz s jemně mletým vápnem a plaveným světlým pískem ve hmotě. Druhou vrstvu tvoří tenká hladká štuková vrstva s vápenným nátěrem. Z interiéru je nad jižním průčelím patrný rub cihelného trojúhelného štítu. Na rubu se projevuje svislá zděná drážka po věšadle stolice krovu a vylehčovací plný oblouk ve hmotě zdiva.

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel Navštívení P. Marie / márnice	Číslo rejstříku ústř. seznamu 40752/5-3813
-------------------------------	-------------------	----------------	--	--



Lobendava, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela ve vsi (márnice), jižní průčelí, frontální pohled



Lobendava, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela ve vsi (márnice), východní průčelí, frontální pohled

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel Navštívení P. Marie / márnice	Číslo rejstříku ústř. seznamu 40752/5-3813
-------------------------------	-------------------	----------------	--	--




Lobendava, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela ve vsi (márnice), severní průčelí, frontální pohled



Lobendava, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela ve vsi (márnice), západní průčelí, frontální pohled

Lobendava ves
polní náčrt bez měřítka

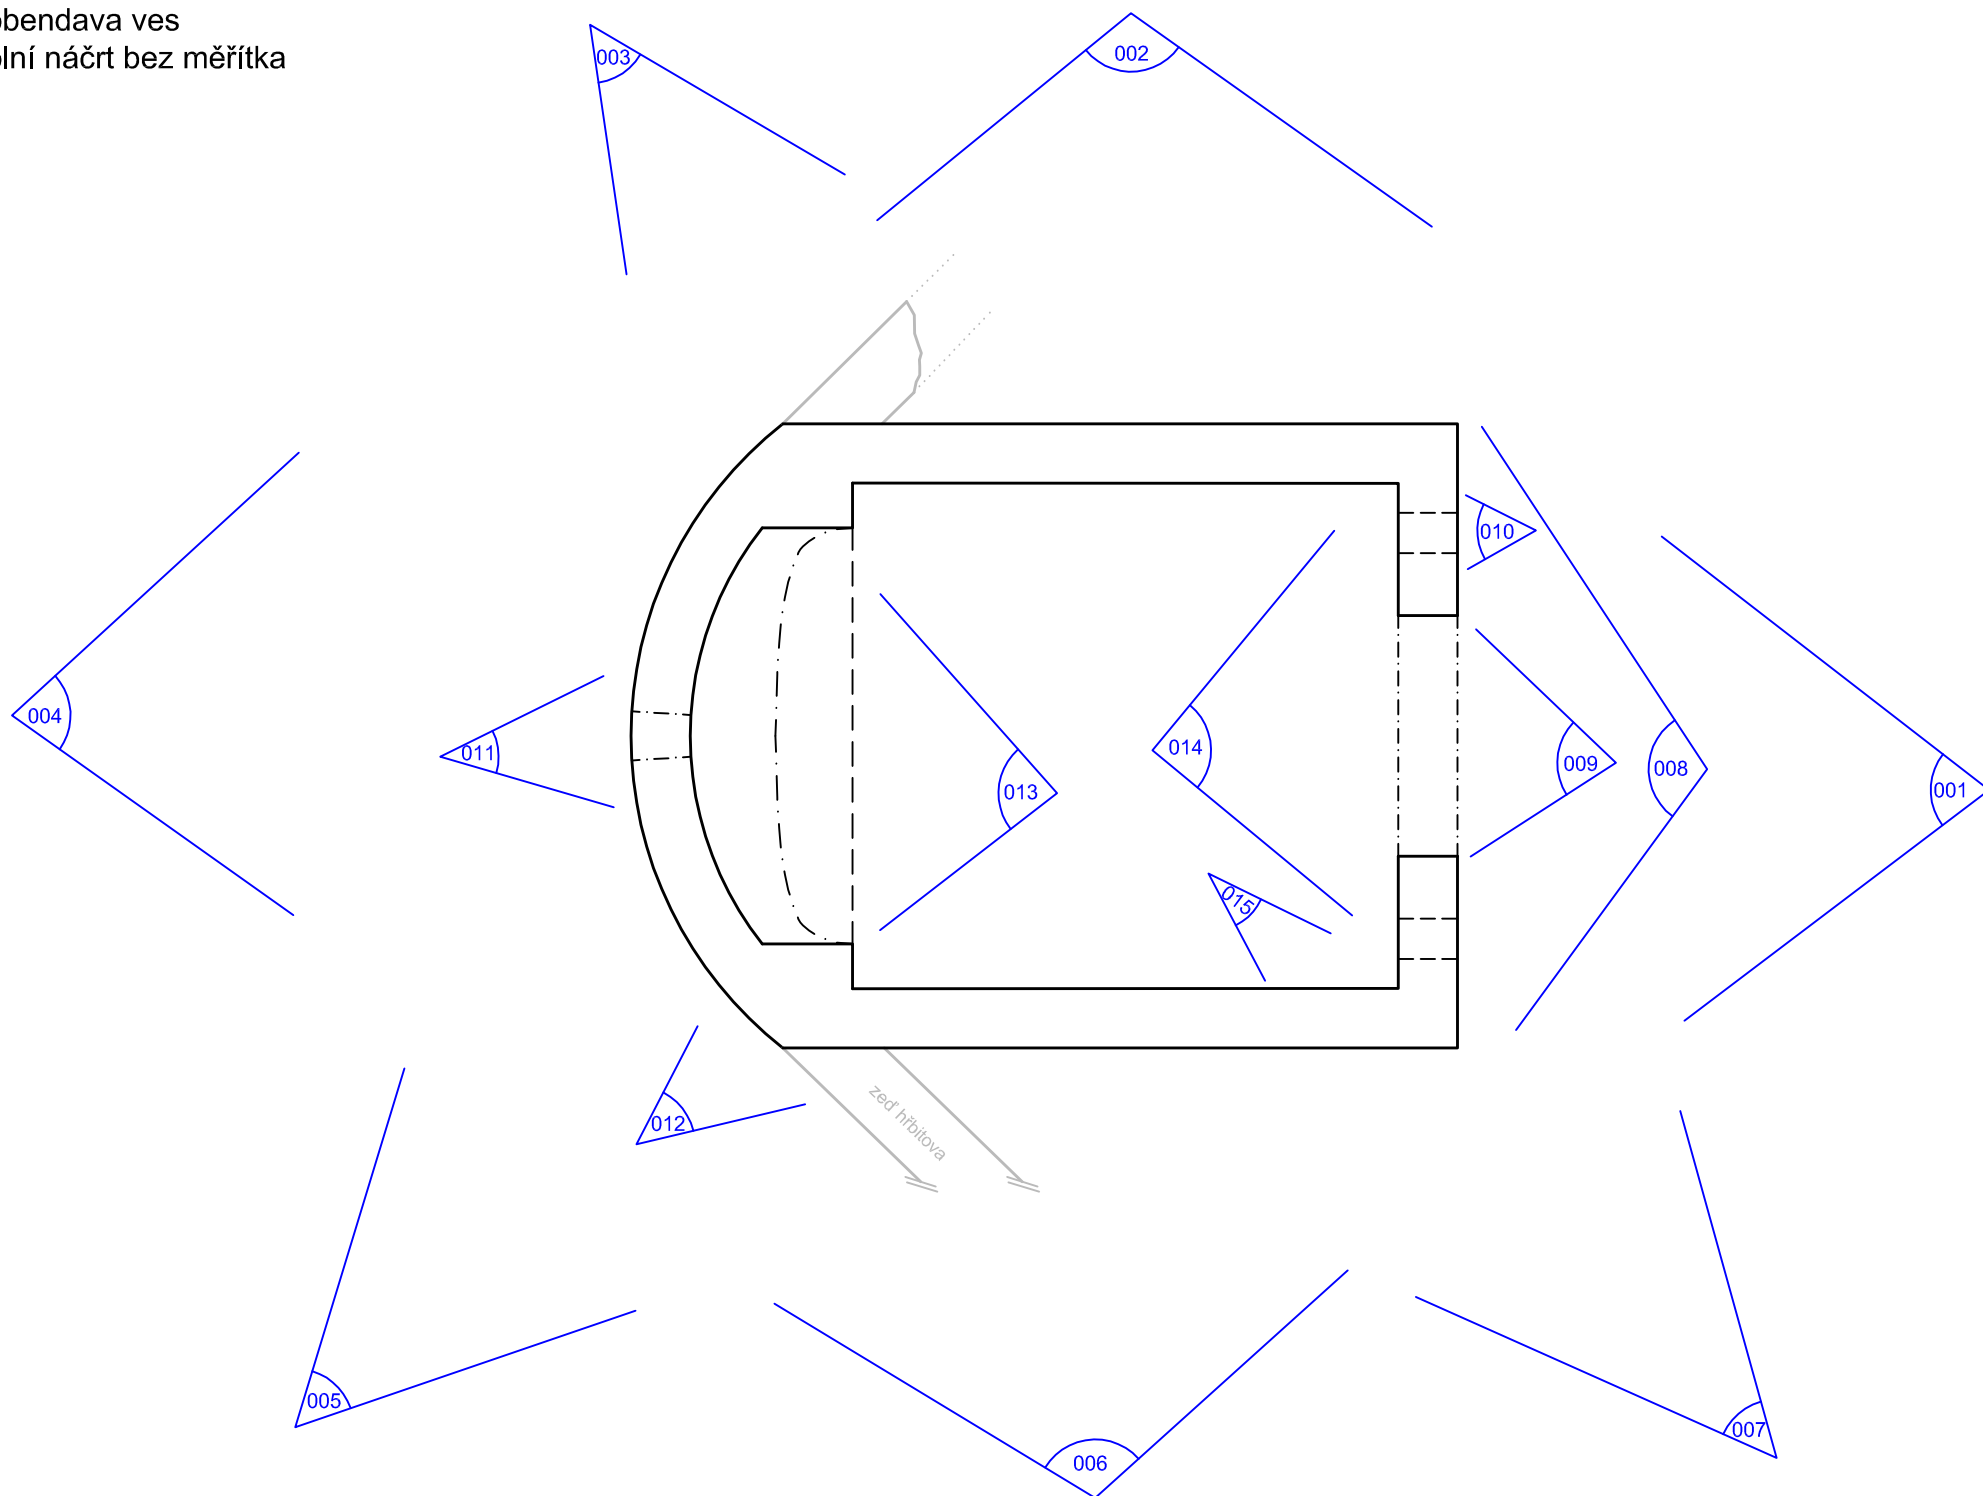

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		destruovaný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	vzlínání vlhkosti z narůstajícího terénu, zatékání do konstrukcí v důsledku absence zastřešení			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		destruovaný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	vzlínání vlhkosti z narůstajícího terénu, zatékání do konstrukcí v důsledku absence zastřešení			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	vlhkost interiér	objekt - celek		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		destruovaný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	vzlínání vlhkosti z narůstajícího terénu a ležících trosek, zatékání vody v důsledku absence zastřešení, pobyt ovčí			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	vlhkost interiéru	objekt - celek		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		destruovaný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	vzlínání vlhkosti z narůstajícího terénu a ležících trosek, zatékání vody v důsledku absence zastřešení, pobyt ovcí			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exteriér	dveře	objekt - celek		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		zanedbaný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	otevření materiálu ostění, povětrnostní vlivy, koroze povrchu materiálu, zanedbaná údržba			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exteriér	dveře	objekt - celek	hrubozrnný pískovec	
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
	19. století	zanedbaný	prvek z doby výstavby	
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	otevření materiálu ostění, povětrnostní vlivy, koroze povrchu materiálu, zanedbaná údržba			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterieur	okna	objekt - celek		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		zanedbaný		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
obnažení ostění, povětrnostní vlivy				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterieur	okna	objekt - celek	hrubozrnný pískovec	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		zanedbaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
obnažení ostění, povětrnostní vlivy				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterieur	okna	objekt - celek	kov	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		zanedbaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
silná koroze, zatékání vlhkosti, povětrnostní vlivy, zanedbaná údržba				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterieur	střechy	objekt - celek	pálená taška typu bobrovka	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		destruovaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
propad krovu a střechy				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	střechy	objekt - celek	cihla	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		destruovaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
propadnutí krovu a střechy, povětrnostní vlivy, ztráta vnějších omítek, poškození materiálu cihel, vysoké zavlhčení, zanedbaná údržba				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	cihla	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		destruovaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
propad střechy a krovu, zatékání do konstrukce, vypadávání cihel				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	hrubo zrný pískovec	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		zanedbaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
ztráta vnějších omítek, povětrnostní vlivy, ztráta ložných malt				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	hrubozrnný pískovec	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		zanedbaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
ztráta vnějších omítek, povětrnostní vlivy, mechanické poškození prvků				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	hrubozrnný pískovec	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		zanedbaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
ztráta vnějších omítek, povětrnostní vlivy, mechanické poškození prvků				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	vápenná omítka	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		destruovaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
rozsáhlé ztráty omítek, zatékající a vzlínající vlhkost, povětrnostní vlivy, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	vápenný nátěr	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		destruovaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
rozsáhlé ztráty omítek, zatékající a vzlínající vlhkost, povětrnostní vlivy, zanedbaná údržba				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	vápenný nátěr	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		destruovaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
rozsáhlé ztráty omítek, zatékající a vzlínající vlhkost, povětrnostní vlivy, zanedbaná údržba				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	klenby	objekt - celek	cihla	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		destruovaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
absence zastřešení, vyplavování ložných malt, vypadávání cihel z konstrukce, silné zavlhčení, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	omítky	objekt - celek	vápenná omítka	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		destruovaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
absence zastřešení, zatékání a vzlínání vlhkosti, destrukce zdiva, zanedbaná údržba		omítka dochovaná pouze v lokálních torzech		
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	omítky	objekt - celek	vápenný nátěr	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		destruovaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
absence zastřešení, zatékání a vzlínání vlhkosti, destrukce zdiva, zanedbaná údržba		nátěr dochován pouze v lokálních torzech		
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	omítky	objekt - celek	vápenný nátěr	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. století		destruovaný	prvek z doby výstavby	
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
absence zastřešení, zatékání a vzlínání vlhkosti, destrukce zdiva, zanedbaná údržba		nátěr dochován pouze v lokálních torzech		

<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
Nejezchlebová	11.10.2013	Nejezchlebová	11.10.2013