

Karta ohrožené památky			Sakrální architektura		
katastrální území Podmokly číslo k.ú. 625141	Část obce Děčín V-Rozbělesy	Obec Děčín	Okres Děčín	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 18577/5-4101
Název (označení) památky kostel sv. Václava		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohláшено rozhodnutím školské komise ŠKK ONV 24. 11. 64 čj. 18/64		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky Ústecká ulice, při hraně hlavního tahu Ústí n.L. - Děčín číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla 3764 *		Vlastník Římskokatolická farnost Děčín IV - Podmokly Husovo nám. 99/13 Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	
Slohové a časové určení 1731 - 1732, 1764 - 1769, 1781 - 1783 dynamický barok		Autorské určení původní návrh Kilián Ignác Dietzenhofer, úprava návrhu a výstavba Jan Václav Kosh			Stavební (funkční) typ kostel kód AC040
Identifikační foto		Popis			
		Celková situace Kostel se nachází v jihozápadní části zástavby Děčína v městské části Rozbělesy, těsně při hlavní komunikaci Děčín – Ústí nad Labem, do které se obrací hlavním západním průčelím. Stavba se v současné situaci nachází v průmyslovém areálu, ve kterém je umístěna volně bez přímé vazby na okolní zástavbu. Ze severní strany je od vlastního průmyslového areálu kostelní pozemek vydělen kamennou režnou ohradní zdí, k jižnímu průčelí přiléhá příčná omítaná zděná obvodová zeď. Figura stavby Kostel sv. Václava je jednolodní podélný orientovaný kostel s osmibokou centrální dynamicky řešenou lodí s vyduťtými nárožími, obdélným presbytářem s apsidou a dvěma postranními obdélnými sakristiemi a dvojicí převýšených hranolových věží v nárožích západního průčelí lodi. Loď je kryta mansardovou střechou, presbytář sedlovou nad závěrovým bokem zvalbenou, apsidu ukončuje polokružlová střecha a dvojvěží v průčelí mohutné cibule s lucernami a knoflíky s kříži ve vrcholu. Nad hřeben střechy presbytáře vystupuje drobný sanktusník s knoflíkem. Nižší sakristie při bocích presbytáře jsou zakončeny valbovými střechami. Všechny střechy kryje bobrovka, sanktusník a věžní bání falcované plechové šablony.			

Zdůvodnění památkové chrany Kostel je chráněn jako špičkový příklad autorského návrhu předního barokního architekta Kiliána Ignáce Dietzenhofera, který byl realizován významný severočeským barokním stavitelem Janem Václavem Koshem, vedla autentického návrhu jsou velmi cenné také stopy změněného dispozičního řešení v průběhu výstavby. *	Odkaz na literaturu Literatura: Petr Macek - Pavel Zahradník, Kostel sv. Václava v Rozbělesích. Poznání barokní stavby ve vztahu k metodice stavebně-historických průzkumů, in: Zprávy památkové péče 10/1999, roč. 59, s. 361 - 370. Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech 1 A/J, Praha 1977, s. 252 - 253. Stavebně-historický průzkum: Petr Macek, Děčín-Rozbělesy: kostel sv. Václava, Praha 1998, NPÚ ÚOP v Ústí n.L., Sběrka stavebně-historických průzkumů, sign 769. Operativní průzkumy a dokumentace: x
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2014: kostel je v havarijním stavu, je narušena statika, zcela zdemolovaný interiér, včetně vybavení, které je dochováno reliktně, klenba lodi je téměř zcela zřícená, korpus klenby a krovu je narušen nevhodnými opravami, které vedly k výraznému zatékání do objektu a jeho následnému statickému poškození. 2015: V současné době je vyvíjena výrazná iniciativa pro rehabilitaci kostela, probíhá oprava věží. *	Odkaz na fotodokumentaci dokumentace stavu objektu. Rok pořízení: 2014. Autor: T. Nejezchlebová (uloženo na MIS) Děčín-Rozbělesy, kostel sv. Václava, rok pořízení: 2002, Autor: L. Skokanová, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign, svazku 146848, 146845, 146846, 146843, 146841, 146847, 146844 fotodokumentace, rok pořízení: 1964, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign, svazku 14945, POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍM DL.
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj 18. století - 1956: kostel (liturgické využití) 1956 - 90. léta 20. století: skladovací prostor od 2000: bez využití (příležitostně výstavy, bohoslužby) *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: terénní náčrt půdorysu s vyznačenými fotopohledy. Rok pořízení: 2014. Autor: T. Nejezchlebová (dle P. Macek) Miroslav Fuchs, Děčín V. - Rozbělesy, DC, kostel sv. Václava, severozápadní věž - bání - oprava krovu a střechy, Praha 2012, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Sběrka plánové dokumentace, sign. 6466, 6466a Rekonstrukce krovu lodi kostela, 1998, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Sběrka plánové dokumentace, sign. 2412
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 10.6.2014 Nejezchlebová
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 1b

Sakrální architektura

Část obce Děčín V-Rozbělesy	Obec Děčín	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Václava	Číslo rejstříku ústř. seznamu 18577/5-4101
---------------------------------------	---------------	----------------	--	--

Pokračování odkazů na fotodokumentaci:

fotodokumentace, rok pořízení: 1981, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign, svazku 64790

fotodokumentace, rok pořízení: 1988, Autor: Širlo, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign, svazku 88145

fotodokumentace, rok pořízení: 1991, Autor: R. Kursá, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign, svazku 92360, 92358, 92362, 92361, 92359, 92363, 92357, fotodokumentace, rok pořízení: 1971, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign, svazku 44087, 44086, 44085

Doplňkový list - č. 1c

Sakrální architektura

Část obce Děčín V-Rozbělesy	Obec Děčín	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Václava	Číslo rejstříku ústř. seznamu 18577/5-4101
---------------------------------------	---------------	----------------	--	--

Celá stavba je zdvižena na hladkém soklu s kamenným obkladem a ukončena průběžnou profilovanou zalamovanou korunní římsou z pískovcových komponentů.

Průčelí Všechna průčelí jsou omítaná tvrdou novodobou hlazenou omítkou s šedým neprodyšným nátěrem, v režné podobě jsou ponechány pouze tektonické a členící prvky z pískovce. Zdivo je smíšené s převládajícím zastoupením lomového pískovce a nižším podílem cihel, tektonické prvky jsou provedeny z pískovcových sekaných kvádrů, pouze na hlavním průčelí je tektonika vyzděna z cihel. Severní a jižní sakristie jsou postaveny z nepravidelných pískovcových kopáků, u jižní sakristie nahrazují kopáky korunní římsy novodobé cihly. Zdivo je ukládáno na vysoké vrstvy světlé soudržné malty s vyšším podílem světlého jemného písku.

Jako hlavní průčelí se uplatňuje *severovýchodní průčelí*, které je uspořádáno do jednoho hloubkového plánu s konkávně projmutím středem. Celé průčelí je zdviženo na hladký, pískovcem obkládaný sokl, horizontálně dělí plochu dále průběžnou plochou páskou spojené patky přízedních pilastrů, na které v další výškové úrovni navazují ploché, zjednodušené hlavice. Celou plochu hlavního průčelí lodi uzavírá bohatě profilovaná plasticky předstupující římsa, které se nad střední projmutou částí zvedá do segmentového nástavce. Nad korunní římsou navazují v nároží zvonová patra hranolových věží, které jsou ukončeny profilovanou korunní římsou s vloženými poli ciferníků hodin, které římsu prohýbají vzhůru. Věže jsou nad korunní římsou ukončeny báními. Horizontálně průčelí dynamizují ploché přízední pilastry s pískovcovými hladkými patkami a hlavicemi, které na věžích přecházejí v ploché lizénové rámy s prohnutou horní částí, která je vytlačována plochou ciferníků hodin, v plochách patek pilastrů a v parapetních částech otvorů věže jsou umístěny nepravidelná mělká zrcadla se zaoblenými rohy. Průčelí je rozděleno třemi průběžnými osami, které jsou společné pro obě části průčelí (loď a věže). První osa zleva je v partii průčelí lodi otevřen níže v ose vysoký okenní otvor s odsazeným segmentově prohnutým záklenkem. Okenní otvor je na fasádě vymezen štukovým rámem s plastickou páskou, který je ve vrcholu proložen iluzivním klenákem. V hlubokých, přímých špaletách jsou osazeny jednodílné pevné výplně, dělené do dvanácti tabulek se skleněnými výplněmi. Před okna jsou ve špaletách vsazeny husté kovové sítě. Výše v ose je v poli náležející zvonovému patru věže otevřen vysoký okenní otvor s odsazeným segmentovým záklenkem. Otvor je vymezen štukovým rámem s plastickou páskou, který se ve vrcholu záklenku zavíjí do dvojice volut. Nad záklenkem je umístěna suprafenestra se segmentovou římsou a iluzivním klenákem. V ploše mezi záklenkem a římsou je umístěn plochý reliéf složený z akantových listů. V hluboké mírně otevřené špaletě je sazena dvoudílná okenní výplň v podobě dřevěné žaluzie. Ve spodní části je výplň otvíravá do dvou křídel. Nad otvorem je v ploše pro ciferníky umístěn silně zkorodovaný kulatý ciferník s reliktem hodinových ručiček. Shodné členění průčelí je zopakováno také ve třetí ose zleva. Ve střední ose jsou nad sebou otevřeny dva otvory. Ve spodní části se jedná o obdélný dveřní otvor s rovným překladem. Otvor je vymezen kamenným rámem s iluzivním, plasticky předstupujícím klenákem, plocha rámu je zdobena předstupujícími zrcadly se zdrsnělým povrchem. Na stojkách jsou v horní části položeny ploché iluzivní čabraky se střapci. Na kamenný rám navazuje štuková edikula, složená z jednoho páru zděných pilířů s kubickými patkami a profilovanými hlavicemi, které nesou kladí s římsou, a které spočívá kamenný úsek římsy s nápisem DEO OMNI POTENTI. V otvoru je zavěšena dvoudílná rámová výplň. Dveřní výplň je dělena do dvou křídel pomocí klapačky s iluzivní hlavicí. Spodní část je otvíravá v obou křídlech, křídla jsou složena z šipkovitě přiřazovaných lišt s rastrem hřebů s výraznými hlavičkami. Do otvoru jsou křídla zavěšena pomocí systému vnějších závěsů, zámková mechanika je nahrazena novodobým vnějším systémem s visacím zámkem. Nad římsou s nápisem je výše v ose otevřen okenní otvor s odsazeným segmentovým záklenkem. Otvor je na fasádě zvýrazněn štukovým rámem, který je ve vrcholu záklenku zavinutý do dvou volutek, mezi nimiž je umístěn protáhlý iluzivní klenák ve štku.

Doplňkový list - č. 1d		Sakrální architektura		
Část obce Děčín V-Rozbělesy	Obec Děčín	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Václava	Číslo rejstříku ústř. seznamu 18577/5-4101
Celá střední část je nad segmentovým nástavcem ukončena volutovým štítkem s trojúhelným zakončením, v ploše je štítek otevřen hlubší nikou s konchou. Ta je od plochy niky oddělena plochou průběžnou páskou, která se zalamuje i na stojky niky, ve vrcholu konchy je položen iluzivní klenák. Vnější oblouk konchy vytlačuje korunní římsa niky do plochy trojúhelného zakončení. Trojúhelný nástavec štítu je po stranách zatížen dvojicí kamenných váz, z nichž je dochována pouze severní. Ve vrcholu je pak osazen tepaný kříž. <i>Severní průčelí</i> se rozpadá do pěti hloubkových plánů. V prvním plánu leží bok lodi a severní průčelí severní sakristie. Jeho plocha je dynamizována lizénovým rámem se zdvojenými svislými lizénami. V ploše je v ose otevřen obdélný okenní otvor s odsazeným segmentovým záklenkem, v jehož vrcholu je umístěn plochý iluzivní klenák. Vlastní otvor je na fasádě zvýrazněn pomocí štukové plastické pásky. V hlubších přímých špaletách je osazena jednoduchá neotvíravá výplň, rozdělená na dvanáct tabulek vyplněných sklem. Před výplň je osazena síť. Pod okenním otvorem východní části je v ose otevřen obdélný dveřní otvor, vymezený kamenným rámem s plasticky předstupujícími zdrsňelými zrcadly v ploše, výplň je nahrazena zazdívkou. Průčelí sakristie je hladké s okosenými rohy, při hranách dynamizované lizénovým rámem. Otevřeno je jedním obdélným okenním otvorem bez dalšího vymezení. V otvoru je na lici položena novodobá dvoudílná okenní výplň. Každá z částí je rozdělena do dvou křídel, které jsou členěny do tabulek. V druhém hloubkovém plánu leží boční zaoblené boky lodi a severní průčelí severní věže. Oblé boky lodi mají shodné členění, kdy je ve střední ose otevřen jeden okenní otvor s odsazeným segmentovým záklenkem, otvor je zvýrazněn štukovou páskou se zavíjenými volutkami při vrcholu záklenku, mezi kterými je položen plochý hlavní klenák. Nad okenním otvorem je těsně pod korunní římsou položen oválný okulus se štukovým rámem a hlavním klenákem ve vrcholu. V hluboké přímé špaletě je osazena jednoduchá neotvíravá výplň, rozdělená na čtyři tabulky vyplněné sklem. Průčelí věže je stejného členění jako severozápadní průčelí věže. Ve třetím hloubkovém plánu leží bok závěru před apsidou. Plocha průčelí je dynamizována hladkým lizénovým rámem, ve středu propadlé plochy je otevřen jeden zkrácený okenní otvor shodného vzhledu jako v bocích lodi v druhé plánu. V otvoru je osazena jednoduchá neotvíravá okenní výplň, složená z šesti tabulek se sklem. V pátém plánu leží bok apsidy, otevřený jedním okenním otvorem shodného vzhledu jako v lodi. V pátém plánu leží severní průčelí zvonového patra jižní věže, které je shodného vzhledu jako severozápadní průčelí zvonového patra. <i>Severovýchodní průčelí</i> se rozpadá do tří hloubkových plánů, v prvním leží slepé průčelí apsidy, v druhém průčelí sakristií, které jsou otevřeny stejnými okenními otvory jako v severním průčelí, ve třetí plánu leží průčelí zvonových pater obou věží, které jsou shodného vzhledu a členění, jako severozápadní průčelí. <i>Jižní průčelí</i> je shodného vzhledu a členění jako severní průčelí. Jediným rozdíle je řešení jižní průčelí jižní sakristie, které je otevřeno obdélným dveřním otvorem, který je vymezen kamenným rámem s rovným překladem a předstupujícími zdrsňelými zrcadly na ploše rámu.				

Doplňkový list - č. 1e

Sakrální architektura

Část obce Děčín V-Rozbělesy	Obec Děčín	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Václava	Číslo rejstříku ústř. seznamu 18577/5-4101
---------------------------------------	---------------	----------------	--	--

Dispozice

Přístup do kostela je realizován hlavním vstupem, který ústí do *podvěží*. Drobná obdélná prostora je uzavřena pruskou plackou, která v ploše nese mírně propadlé nepravidelné štukové zrcadlo, která dosedá na koutové přízední pilíře s vysokými hladkými sokly a profilovanými štukovými hlavicemi. Podlahu kryje velkoformátová pískovcová dlažba v pravidelné vazbě. V severní a jižní stěně podvěží jsou otevřeny obdélné dveřní otvory, vymezené štukovými rámy s plastickou vnější páskou a ušima při horních rozích. Oba otvory zpřístupňují při zemi věží. Do lodi se podvěží otevírá širokým silně stlačeným obloukem, který je vysazen na dvojici přízedních pilířů s vysokými hladkými sokly a profilovanou štukovou hlavicí – sokl i hlavice se na pilíře zalamují z podvěží a pokračují do prostoru pod kruchtou.

Prostor dynamicky řešené centrální *lodi* uzavírá nepravá bedněná mírně stlačená kupole. Dnes již téměř destruovaná konstrukce sestává z ramenátů, které nesou lišty s horní omazávkou, na které je nanesen štukový podhled s hlazenou omítkou a bílým vápenným nátěrem. Ve vrcholu jsou patrné zbytky modré polychromie. Podlahu kryje pískovcová velkoformátová dlažba, lokálně překrytá litou betonovou podlahou. Obvodové zdivo je zeslabeno v zaoblených rozích o hlubší výklenky na celou výšku lodi. Výklenky mají stlačený záklenek, který je ve středních polích nad bočními vstupy do lodi vynášen koutovými pilíři s profilovanou bohatou patkou a bohatými štukovými akantovými hlavicemi, na které navazuje odsazená část hladkého dříku s druhou mohutnou štukovou profilovanou hlavicí, která nese záklenek. Ten je zdoben předstupující profilovanou páskou ve štku s jedním párem zavíjených volut ve vrcholu, mezi nimiž je položen plochý iluzivní klenák. Stejná výzdoba je zopakována v interiérovém rámu všech okenních otvorů ve výklencích. Výklenky v zaoblených rozích jsou řešeny výrazně jednodušeji. Stlačené záklenky jsou nesené jednoduchými hladkými pilíři s hladkým zalamovaným soklem a profilovanými hlavicemi ve štku. Záklenek nese stejnou štukovou výzdobu jako u středních výklenků. U bočních výklenků navazuje na klenák výklenku štukový rám okulu. Vlastní obvodové zdivo je v koutech zesíleno o přízední pilíře s hladkou zalamovanou profilovanou patkou a bohatými akantovými volutovými hlavicemi s perlovcem, nad nimiž navazuje pilíř úsekem hladkého dříku, který nese jednak průběžnou zalamovanou podokenní římsu, náležející okulům, ale také mohutné profilované hlavice, které v zaoblených rozích vynášejí kobyli hlavy nad okuly. V severozápadní části lodi je na šířku podvěží vyložena do lodi dynamicky řešená dřevěná poprseň krucht, spočívající na dřevěných konzolách. V koutech pod kruchtou jsou patrné otisky po podklenutí falešnou bedněnou klenbou. Poprseň krucht je řešena jako kostra z dřevěných, hustě přiřazovaných lišt s vymazávkou, na které je nanesen štuk. Ten tvoří v patní a střední části průběžnou profilovanou římsu, svisle dělí jednotlivé části poprsné na jednotlivá pole ploché iluzivní pilastry. Mezi nimi jsou ve štku v ploše provedena mírně předstupující nepravidelná zrcadla. Ve středu poprsné je v dolní části vložena zavíjená štuková kartuš s festonem v ploše. Z dolního okraje kartuše vyrůstá dvojice ratolestí.

Presbytář je od lodi oddělen vítězným obloukem s plným záklenkem. Záklenek je vynášen pilíři se štukovými akantovými hlavicemi shodného vzhledu a složení jako v lodi. V severním boku vítězného oblouku je otevřen obdélný otvor, ústící v minulosti na kazatelnu, za otvorem je umístěno jednoramenné křivočaré schodiště, stoupající z prostoru severní sakristie. Dvoudílný prostor presbytáře je v přední části před závěrem zaklenut pruskou plackou, v závěrové části apsidy trojdílnou klenbou s trojbokými výsečemi. Ve výsečích nad okny jsou patrné reliкty vnitřní polychromované výmalby. Klenby jsou vynášeny svazkovými pilíři se štukovými akantovými volutovými hlavicemi shodného vzhledu jako v lodi a u vítězného oblouku. Podlaha je oproti podlaze v lodi zvýšena o dva stupně a kryje ji velkoformátová pískovcová dlažba.

Doplňkový list - č. 1f

Sakrální architektura

Část obce Děčín V-Rozbělesy	Obec Děčín	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Václava	Číslo rejstříku ústř. seznamu 18577/5-4101
---------------------------------------	---------------	----------------	--	--

V severním a jižním boku presbytáře je otevřen vždy jeden obdélný dveřní otvor. Otvory jsou vymezeny kamennými rámy s rovným překladem. Stojky rámu jsou zvýšeny o hladké sokly, plocha rámu je zdobena mírně předstupujícími zdrsňelými zrcadly, v rozích obohacené o střapce. Nad překladem navazuje na otvor štuková supraporta – dvojice zploštělých volut vynáší zalamovanou profilovanou římsu s trojúhelným středem, v ploše je pod římsou přivěšen dvoudílný feston. Otvory zpřístupňují *sakristie*. Ty jsou řešeny jako drobné čtvercové prostory, na které navazuje v koutě u lodi drobný nepravidelný prostor. Vlastní sakristie ukončují valené klenby se styčnými trojbokými lunetami, podlahu kryje velkoformátová pískovcová dlažba. U severní sakristie se v otvoru dochovala jednokřídlá rámová výplň, zavěšená na vnější rozvilinové závěsy. Plocha křídla je rozdělena do čtyř kazet s plnou výplní. Dveře se uzavírají na vnější krabicovou mechaniku, na lícové straně je patrný tepaný štítek přítuhy.

Věže jsou přístupné vnitřním schodištěm v jižní věži. Do zděného kubusu je vloženo čtvercové průběžné štenýřové schodiště s vyřezávaným zábradlím s plochými kuželkami. Do interiéru severní věže je vložena průběžná bedněná šachta pro hodinová závaží – torzo hodinového stroje je umístěno ve zvonovém patře severní věže. Vyšší patra věže nebyly v době dokumentace přístupné.

Krov

Krovy nad presbytářem, apsidou a ve věžích nebyly během dokumentace přístupné. Pohledově byl hodnocen pouze krov nad lodí, který se z podhledu jevil jako ležatá stolice s mansardovou nadstavbou bez vazných trámů a podvěsem ramenátů bedněné kupole.

Vybavení

Z originálního vybavení a zařízení kostela se nedochovalo nic. V presbytáři je v apsidě umístěn relikt oltářního stolu s kalichovitou střední částí a vytočenými zmnoženými bočnicemi, plochy všech částí zdobí jednoduchá řezaná zrcadla. Vedle torza stolu je volně umístěn nástavec s profilovanou horní římsou, kterou podbíhá zubořez. V severní sakristii jsou umístěna torza dřevěných lavic s řezanými postranicemi a kazetovými výplněmi opěradel. Na lavice je umístěn nástavec z vedlejšího oltáře. Jedná se o plochý nástavec na obraz, který je řešen jako iluzivní architektura – postranní stojky na plochých soklech s propadlými poli ve středu nesou profilovanou průběžnou římsu, na níž navazuje architráv s diamanty v hranách a propadlým polem v ploše. Ve středu nástavce je vyříznuto pole pro obraz, ve vzniklých cviklech jsou umístěny ploché předstupující panely. V patře severní věže je umístěn relikt zpovědnice (?), složený z trojice koutových stojek se soklíky, které jsou zdobeny prolamovanými poli, mezi stojkami jsou umístěna bedněná pole se stylizovaným obloučkovým vlysem.

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Děčín V-Rozbělesy	Obec Děčín	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Václava	Číslo rejstříku ústř. seznamu 18577/5-4101
---------------------------------------	---------------	----------------	--	--



Děčín-Rozbělesy, okr. Děčín, Ústecký kraj, 18577/5-4101, kostel sv. Václava, severozápadní průčelí, pohled od jihozápadu



Děčín-Rozbělesy, okr. Děčín, Ústecký kraj, 18577/5-4101, kostel sv. Václava, severní průčelí, frontální pohled

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Děčín V-Rozbělesy	Obec Děčín	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Václava	Číslo rejstříku ústř. seznamu 18577/5-4101
---------------------------------------	---------------	----------------	--	--



Děčín-Rozbělesy, okr. Děčín, Ústecký kraj, 18577/5-4101, kostel sv. Václava, jižní průčelí, pohled od jihovýchodu



Děčín-Rozbělesy, okr. Děčín, Ústecký kraj, 18577/5-4101, kostel sv. Václava, jižní průčelí, frontální pohled

Doplňkový list - č. 4a



Sakrální architektura

Část obce Děčín V-Rozbělesy	Obec Děčín	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Václava	Číslo rejstříku ústř. seznamu 18577/5-4101
---------------------------------------	---------------	----------------	--	--



Děčín-Rozbělesy, okr. Děčín, Ústecký kraj, 18577/5-4101, kostel sv. Václava, severní průčelí, pohled od severovýchodu

Děčín - Rozbělesy
Kostel sv. Václava
náčrt v měřítku (dle P. Macka)

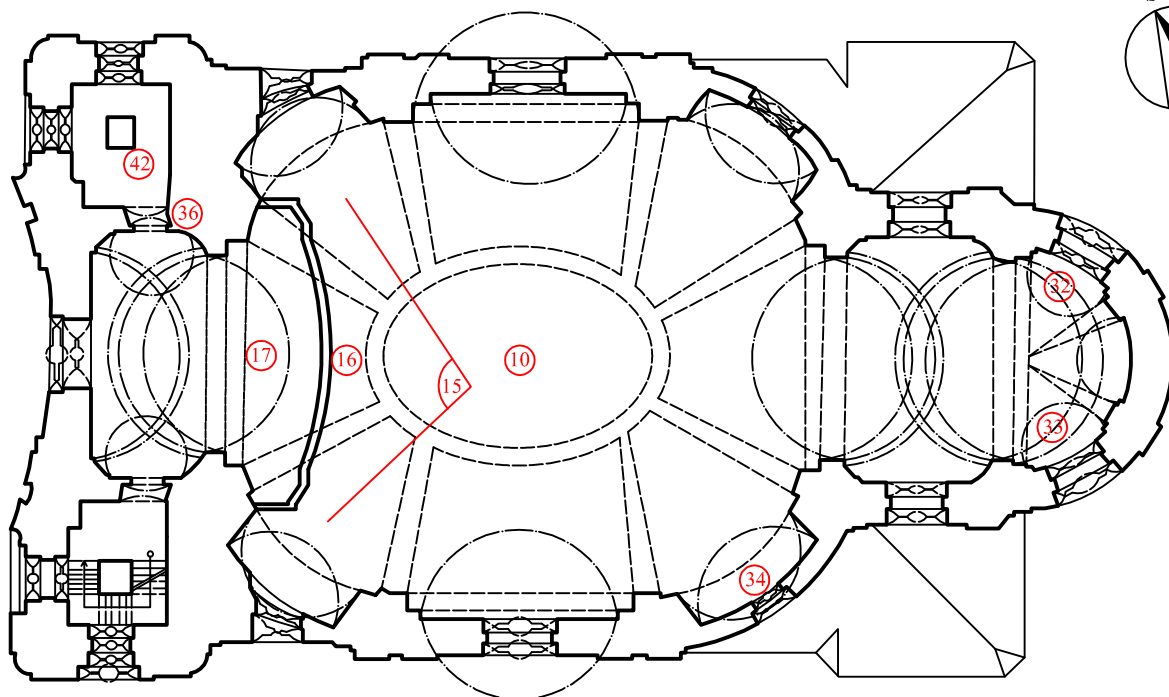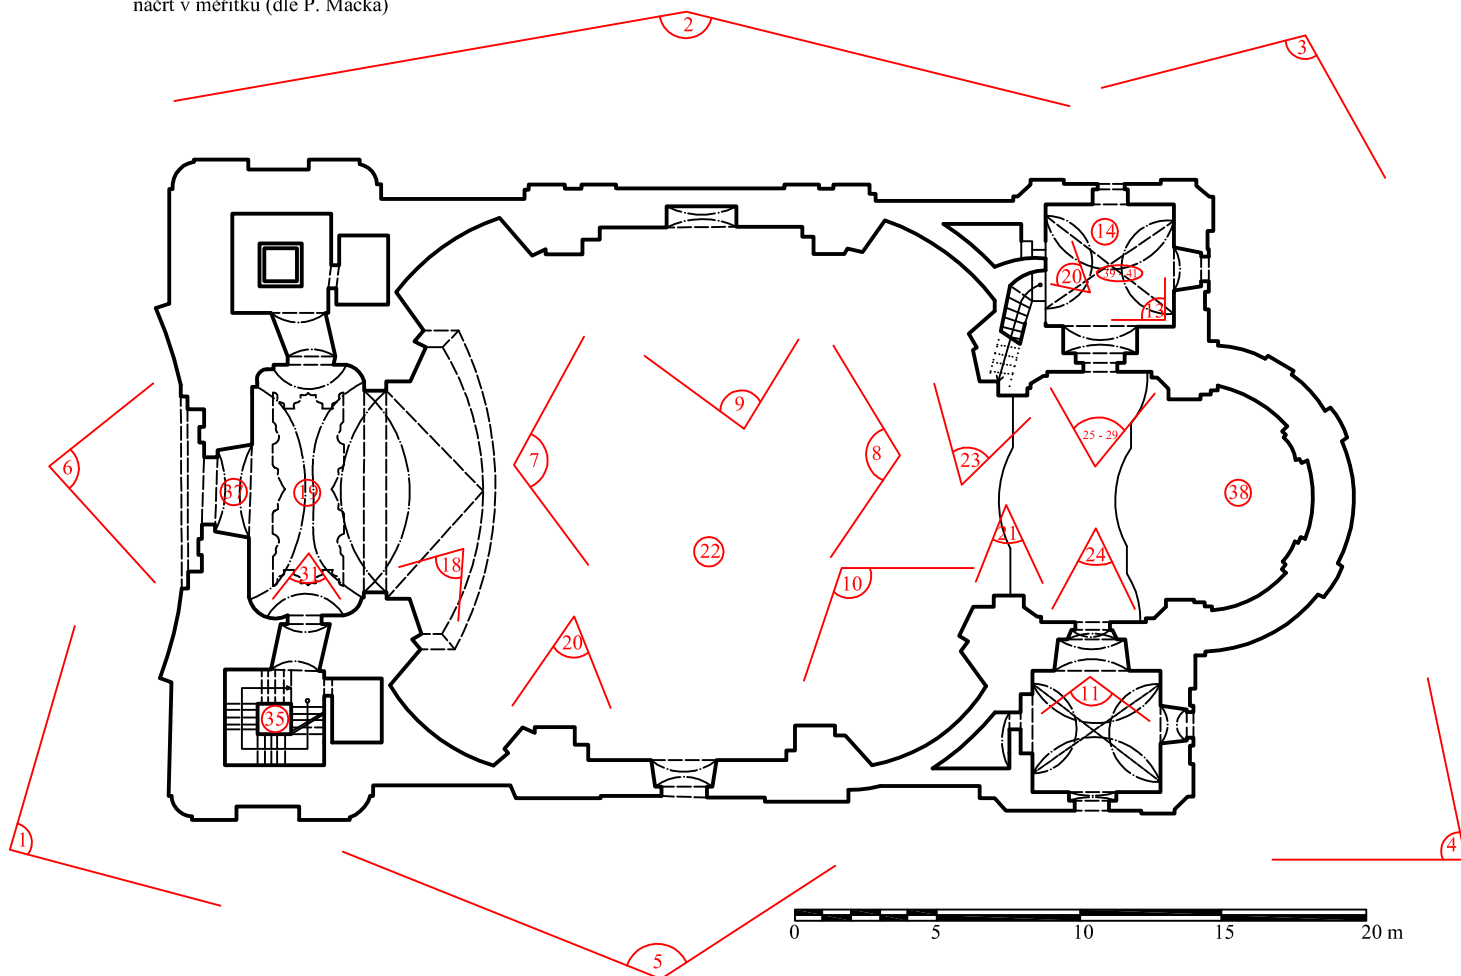

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	odvodnění	objekt - celek		žlaby	lokálně narušené žlaby
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	svody	lokálně části svodů (bez
		destruovaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika exteriér	lod'		trhliny	vertikální i horizontální, otevření
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	deformace	rozestupování zdiva, praskání a
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	narušené zastřešení, zatékání do konstrukcí, trvalé zavlhčení, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika exteriér	objekt - celek		trhliny	horizontální při korunní římse
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	deformace	lokální vypadávání komponentů
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zatékání do konstrukce, trvalé zavlhčení, narušená statika, nevhodné zatékání, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	objekt - celek		typ/způsob	okny
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	nedostatečná
		zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	částečně obnovené výplně, absence pravidelného větrání				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		výška vlhkosti	od korunní římsy cca do houbky
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, zdivo, malta, štuky
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	nevhodné zastřešení, trvalé zatékání, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiér	lod'		výška vlhkosti	klenba, korunní římsa, v
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	konstrukce klenby, omítky, zdivo
		havarijní, u klenby			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	nevhodné zastřešení, trvalé zatékání, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	presbytář		výška vlhkosti	klenba, korunní římsa
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, malby, zdivo
	<u>příčiny stavu</u>	havarijní, omítky a malby			
	trvalé zatékání, nevhodné zastřešení, zanedbaná údržba		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	sakristie		výška vlhkosti	obě sakristie klenby, korunní
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	S sakristie - klenba, omítky,
	<u>příčiny stavu</u>	havarijní, u S sakristie			
	trvalé zavlhčení, zatékání ze střech, zanedbaná údržba		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	lod'	pískovec	počet	3
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenný portál
	2. polovina 18. století	zanedbaný	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>			
	vlhkost, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	lod'	dřevo, závěsy kov	typ	rámové, dvoukřídlé
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	křídlo	šipkovitě přiřazované lišty
	2. polovina 18. století	zanedbaný	prvek z opravy		
	<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>			
slupování povrchového nátěru, poškození dveří druhotnou petlicí, zanedbaná údržba		výplň dochována jen u hlavního vstupu do lodi, boční zazděny			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	dveře	sakristie	pískovec	počet	J sakristie 1
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenný portál
2. polovina 18. století		zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	dveře	sakristie	dřevo	typ	provizorní zabezení
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
21. století		provizorní řešení	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
provizorní uzavření vstupu					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	lod'	smíšené zdivo, štuk	počet	7
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zdivo, štukový rám
2. polovina 18. století		havarijní	prvek z doby výstavby	povrchová úprava	nátěr
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
trvalé zavlhčení, opadávání štukového rámu, odhalování zdiva, zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	lod'	dřevo, sklo, kov (sítě)	typ	pevná jednoduchá okna
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	zasklení	tabulky
90. léta 20. století		zanedbaný	prvek z opravy	sítě	ano
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba, lokálně narušené zasklení					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	presbytář	smíšené zdivo, štuk	počet	2
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zdivo, štukový rám
2. polovina 18. století		havarijní	prvek z doby výstavby	povrchová úprava	nátěr
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
opadávání štukového rámu, trvalé zavlhčení, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	presbytář	dřevo, sklo, kov (sítě)	typ	pevná jednoduchá okna
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	zasklení	tabulky
90. léta 20. století		zanedbané	prvek z opravy	sítě	ano
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zanedbaná údržba, lokálně narušené zasklení					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	sakristie	pískovec	počet	S sakristie 2, J sakristie - 1
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenné zdivo
2. polovina 18. století		havarijní	prvek z doby výstavby	povrchová úprava	nátěr
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
odhalování zdiva, zavlhčení prvku, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	sakristie	dřevo, sklo, kov (mříže)	typ	dvoudílné, v každé dílu dvě křídla
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	křídlo	pohyblivé, dělená
21. století		zcela nové	prvek z opravy	zasklení	tabulky
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
prvek po výměně					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	věž	smíšené zdivo, štuk	počet	6 + 6
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zdivo, štukový rám
2. polovina 20. století		havarijní	prvek z doby výstavby	povrchová úprava	nátěr
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
opadávání štukového rámu, trvalé zavlhčení, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	věž	dřevo	typ	pevné žaluzie
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	rám	pevný dřevěný
1. polovina 20. století?		zanedbané	prvek z opravy ?		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	lod'	pálená taška typu bobrovka	krytina	bobrovka		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
90. léta 20. století		narušený	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>							
zanedbaná údržba, nevhodně provedená úprava, lokálně vypadávání tašek							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	lod'	cihelné zdivo, omítka, štuk	štíty	zděný štít volutový štít v SZ		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. polovina 18. století		narušený	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>							
vlhkost, koroze povrchu prvků, nevhodné omítky, zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	střechy	loď	kříž - kov, vázy - kámen	střešní prvky	kříž ve vrcholu štítu, vázy po
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století ?		havarijní	prvek z doby výstavby ?		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
narušená statika kříže, koroze materiálu, rozpad váz, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	střechy	presbytář	pálená taška typu bobrovka	krytina	bobrovka
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
90. léta 20. století		narušený	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba, nevhodně provedená úprava, lokálně vypadávání tašek					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	střechy	presbytář	natíraný plech	střešní prvky	knoflík se špicí ve vrcholu
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
nelze určit		narušený	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
koroze povrchu, zatékání, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	střechy	sakristie	pálená taška typu bobrovka	krytina	bobrovka
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
90. léta 20. století		narušený	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba, nevhodně provedená úprava, lokálně vypadávání tašek					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	sanktusník	natíraný plech	krytina	falcované šablony		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
neleze určit		narušený	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
koroze, zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	věž	natíraný plech	krytina	falcované šablony		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
nelze určit		narušený	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
koroze, zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	věž	natíraný plech	střešní prvky	knoflík s křížem ve vrcholu
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
nelze určit		havarijní	prvek z opravy ?		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
zatékání, koroze povrchu materiálu, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	lod'	pískovec, cihla	zdivo	smíšené zdivo, v nárožích štuky,
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. století - 19. století		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
opad omítek, koroze kamenného materiálu, narušená statika, trvalé zavlhčení, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	lod'	pískovec	kamenické prvky	římsa, obklad soklu, portály
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
koroze materiálu, zavlhčení, mechanická poškození, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	pískovec, štuk	konstrukce římsy	kamenná kostra se štukovým
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		částečně destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
trvalé zavlhčení konstrukce, vypadávání částí zdícího materiálu, rozsáhlý zánik štuků, zanedbaná údržba		u J sakristie lokálně vysprávky dvěmi řadami cihel			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	vápeno-cementová omítka	omítky	tvrdé celoplošné omítky pláště
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
1934 - 1936		havarijní	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
nevhodný materiál omítek, plošné opadávání na líc zdiva, zavlhčení, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	cementový nátěr	nátěr	celoplošný neprodyšný nátěr
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	světle šedá se stopami okru
1934 - 1936		havarijní	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
nevhodný materiál omítek, plošné opadávání na líc zdiva, zavlhčení, zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	presbytář	pískovec, cihla	zdivo	smíšené zdivo, v nárožích
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. století		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
opad omítek, koroze kamenného materiálu, narušená statika, trvalé zavlhčení, zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	presbytář	pískovec	kamenické prvky	římša, obklad soklu
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
koroze materiálu, zavlhčení, mechanická poškození, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	sakristie	pískovcové kopáky	zdivo	kvádrové kopákové zdivo
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		havarijní			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
opad oítek, rozpad zdiva, vyplavování malt, trvalé zavhlčení, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	sakristie	pískovec	kamenické prvky	římša, obklad soklu, zdivo,
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
koroze materiálu, zavlhčení, mechanická poškození, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	věž	pískovec, cihla	zdivo	smíšené zdivo, v nárožích štuky,
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. století - 19. století		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
opad omítek, koroze kamenného materiálu, narušená statika, trvalé zavlhčení, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	věž	pískovec	kamenické prvky	římsy, obklad soklu, patky a
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
koroze materiálu, zavlhčení, mechanická poškození, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	presbytář	pískovec, štuk	počet	2 (vstupy do sakristií)
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenný portál se supraportou
2. polovina 18. století		zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	presbytář	dřevo, kování kovové	typ	rámové kazetové jednokřídle
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	křídlo	kazetová plná výplň
19. století		částečně poškozené	prvek z opravy	povrchová úprava	nátěr
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	kování	rozvilinové závěsy, krabicový
zašpinění povrchu, mechanické poškození kování, koroze kování, zanedbaná údržba		dveře jsou dochovány pouze v S sakristii			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	věž	štuk	počet	2 + 2
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	štukový portál
2. polovina 18. století		zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	věž	dřevo, kování kovové	typ	rámové kazetové jednokřídlé
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	křídlo	kazetová plná výplň
	19. století	částečně poškozené	prvek z opravy		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	kování	rozvilinové závěsy
	zašpinění povrchu, mechanické poškození kování, koroze kování, zanedbaná údržba	dveře jsou dochovány pouze v prvním patře S věže			
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	hodiny	věž	kov	typ	ciferníkové hodiny s
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	30. léta 20. století	nefunkční, poškozené	prvek z opravy		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	mechanické poškození, koroze, zanedbaná údržba	hodinový stroj je dochován pouze v S věži			
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	lod'	dřevo, štuk, omítka	konstrukce	bedněná kupole na ramenáty
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	2. polovina 18. století	z větší části destruovaná	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	nevhodné zastřešení, trvalé zavlhčení, poškození během opravy střech				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	podvěží	cihla, štuk	konstrukce	pruská placka se zrcadlem
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
odhalení rubu klenby, zašpinění povrchu, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	klenby	presbytář	cihla ?	konstrukce	před závěrem pruská placky, v		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. polovina 18. století		narušená	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
trvalé zavlhčení, zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	sakristie	cihla	konstrukce	obě sakrisite - valená klenba se
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		narušená	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
trvalé zavlhčení, u S sakristie odhalení konstrukce, vyplavování ložných malt					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	lod'	dřevo	konstrukce	mansarda s podvěsem ramenátů
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		narušený	prvek z doby výstavby s lokálními		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
zatékání, nevhodná oprava krovu, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	věž	dřevo	konstrukce	šestidílná báň - ltvarově
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
19./20. století?		nelze určit	prvek z opravy?		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	kruchta	štuk	arch. články	poprseň, štuková kartuš v ploše
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		částečně destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
rozsáhlá destrukce kruchty, zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'	vápenné omítky	klenba/strop	ano, ale reliktně
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století + opravy		téměř zcela destruovaný	prvek z doby výstavby + opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zavlhčení omítek, opadávání masy, zašpinění reliktů, mechanické poškození během opravy, zanedbání údržby					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'	štuk	arch. články	štukové hlavice, římsy, štuk.rámy
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		narušený	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
narušení prasklinami, zavlhčení prvků, zašpinění povrchů, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'	vápenný nátěr	nátěr	stěny, klenba
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	bílá, stopy okru, na klenbě zbytky
80. léta 18. století + přetěry		reliktní	prvek z doby výstavby + opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
dlouhodobé zavlhčení, loupání povrchu, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'	vápenný nátěr	malby	reliktní stopy v záklencích oken
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	malby-technika	freska
80. léta 18. století ?		torzální		malby-námět	stuhové motivy
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
přetěry, loupání povrchu, dlouhodobé zavlhčení, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	objekt - celek	vápenné omítky ?	plochy stěn	ano, dvouvrstvé
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století + opravy		silně narušené	prvek z doby výstavby + opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
trvalé zavlhčení konstrukcí a povrchů, opadávání omítek, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	objekt - celek	smíšené zdivo, omítky	sokl	zděný, omítaný, zalamovaný
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
80. léta 18. století		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
vlhkost, statické narušení, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	podvěží	vápenná omítka	klenba/strop	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. polovina 18. století + opravy		zanedbaný	prvek z doby výstavby + opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zašpinění prvku, zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	podvěží	štuk	arch. články	zrcadlo klenby
<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>			
80. léta 18. století	zanedbaný	prvek z doby výstavby			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
špinění povrchu, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	vápenné omítky	klenba/strop	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století + opravy		narušený	prvek z doby výstavby + opravy		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
zavlhčení omítek, opadávání povrchu, zašpinění, zanedbání údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	štuk	arch. články	štukové hlavice, římsy, klenáky,
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		narušený	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
narušení prasklinami, zavlhčení prvků, zašpinění povrchů, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	vápenný nátěr	nátěr	stěny, klenba
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	bílá, stopy okru, v lunetách stopy
80. léta 18. století + přetěry		reliktní	prvek z doby výstavby + opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
dlouhodobé zavlhčení, loupání povrchu, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	vápenný nátěr	malby	reliktní stopy v lunetách
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	malby-technika	freska
80. léta 18. století ?		torzální		malby-námět	figurální náměty + nebeská báh?
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
přetěry, loupání povrchu, dlouhodobé zavlhčení, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	sakristie	vápenné omítky	klenba/strop	ano, v S sakristii reliktně
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století + opravy		havarijní, v S sakristii	prvek z doby výstavby + opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zavlhčení omítek, opadávání masy, zašpinění reliktní, zanedbání údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	podlahy	lod'	beton, pískovec	typ	litá v kombinaci s kamennou
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
20. století, 2. polovina 18.		poškozená	prvek z doby výstavby + opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
nevhodná novodobá betonová podlaha, mechanické poškození dlažby během odstraňování betonu, zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	podlahy	presbytář	pískovec	typ	kamenná dlažba
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		poškozená	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
nevhodná novodobá betonová podlaha, mechanické poškození dlažby během odstraňování betonu, zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	podlahy	sakristie	pískovec	typ	kamenná dlažba
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. polovina 18. století		poškozená	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
nevhodná novodobá betonová podlaha, mechanické poškození dlažby během odstraňování betonu, zanedbaná údržba					

Výpis stavu objektu: kostel sv. Václava20

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	podlahy	věž	dřevěná prkna	typ	dřevěné na sraz v podlažích
<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>			
18./19. století?	zanedbané	prvek z opravy ?			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zanedbaná údržba					
<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>		
Nejezchlebová	17.6.2014	Nejezchlebová	17.6.2014		