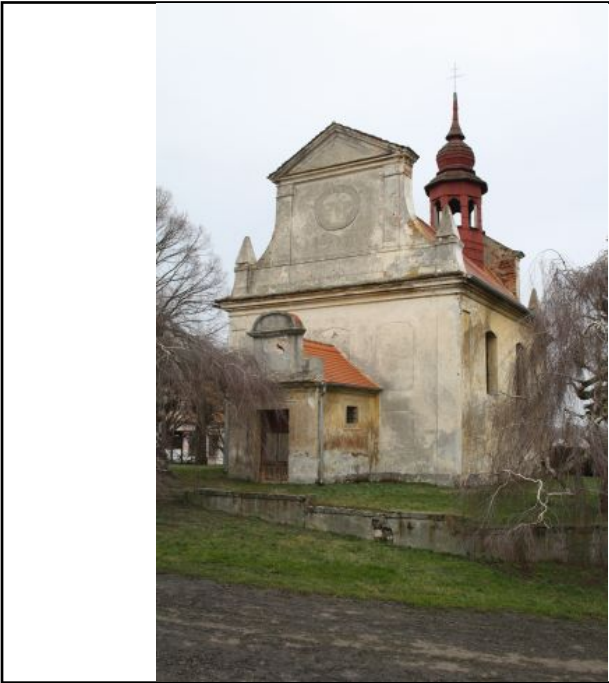


Karta ohrožené památky		Sakrální architektura			
katastrální území Vintířov u Radonic číslo k.ú. 782441	Část obce Vintířov	Obec Radonice	Okres Chomutov	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 25092/5-855
Název (označení) památky kostel sv. Markéty		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím školské komise ŠKK ONV Chomutov 11. 12. 63		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky uprostřed obce v mírně svažitém terénu západní části rozlehlé lichoběžníkové návsi číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla st. p. č. 1 *		Vlastník Římskokatolická farnost - děkanství Maššov Kostelní 99, 43156 Maššov	
Slohové a časové určení barokní bezvěžový kostel z roku 1730		Autorské určení nelze určit			Stavební (funkční) typ kostel kód AC040
Identifikační foto		Popis			
		Celková situace: Kostel se nachází uprostřed obce v mírně svažitém terénu západní části rozlehlé lichoběžníkové návsi, obklopené do značné míry původní zástavbou, jejíž dominantu tvoří. Je situován na nevysoké terénní terase vyrovnávající spád terénu a zpevněné po obvodu nízkou zídou (kopírující patrně plochu původního zaniklého hřbitova). Po její severní straně prochází asfaltová komunikace vedoucí obcí ve směru východo-západním. Ve východní části terasy se nachází novodobá parková úprava z keřů, před východním průčelím stojí památník obětem 1. světové války. Figura kostela: Kostel je orientovaný, jednolodní, tvořen je obdélnou lodí s nízkou vstupní předsíní před západním průčelím a lehce odsazeným presbytářem téhož půdorysu shodné výšky, k němuž je na severní straně připojena patrová přístavba sakristie s oratoří. Akcentován je sanktusovou vížkou s bání nad presbytářem. Průčelí: Hlavní, západní průčelí má tři pohledové plány. První tvoří průčelí západní předsíně, druhý průčelí lodi, třetí západní průčelí sakristie s oratoří. Západní průčelí předsíně vyrůstá z nízkého, v omítce vyznačeného soklu, je hladké, v ose pročleněné obdélným vstupním otvorem s přímým překladem lemovaným v omítce vytaženým ostěním s obvodovým vystupujícím páskem a v nárožích vroubené pilastry. Ve vstupním otvoru jsou osazeny jednokřídlé, dovnitř otvíravé dveře rámové konstrukce se 4 kazetami, silně poškozené a provizorně vyspravené prkny. Průčelí je ukončeno profilovanou římsou, nad níž je situován horizontálním pásem odsazený obdélný štít se segmentovým frontonem lemovaný po stranách pilastry. V dolní části štítu vyběhají do stran hranolové sokly (které patrně nesly původně pylony). Západní →			

Zdůvodnění památkové chrany Kostel je chráněn jako příklad typického bezvěžového kostela z počátku 18. století, zároveň tvoří společně se zámky součást barokního areálu uvnitř Vintířova. *	Odkaz na literaturu Literatura: E. Poche a kol., Umělecké památky Čech 4, díl T/Ž. Praha 1982, s. 238. J. Pachner, Kostel sv. Markéty pamatuje mnohé. In: Deník Chomutovska, roč. 10, č. 240 (5. 10. 2002), s. 18. F. Maděra, Vintířov. In: Památky, příroda, život: vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska, roč. 34, č. 1 (2002), s. 1 - 3. Stavebně-historický průzkum: Vintířov - archivní rešerše, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Sbírka SHP, sign. 281/A. ; Vintířov, kostel sv. Markéty - popis, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Sbírka SHP, sign. 66/A
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2015: kostel výrazně zavlhčen, na většině ploch nevhodné povrchové pmítky, přispívající ke zvýšení vlhkosti, vstup do interiéru zabedněn, krov nepřístupný *	Odkaz na fotodokumentaci dokumentace stavu objektu. Rok pořízení: 2014. Autor: V. Honys (uloženo na MIS) Vintířov, kostel sv. Markéty, rok pořízení: x, Autor: x, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku 1673, 1674 foto, rok pořízení: 1976, Autor: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku 157745 dokončení viz pole níže
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj 2015: bez využití *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: X Projektová dokumentace: x
Movité památky (čísla rejstříku) Většina vnitřního vybavení odstraněna v roce 1963, částečně deponováno v NG v Praze. V lodi dva bloky dřevěných lavic s profilovanými poprsnicemi a čely opatřenými obdélnými výplněmi lemovanými profilovanými lištami. Po levé straně Vítězného oblouku zavěšen pozdně barokní polygonální koš kazatelny podepřený torzální konzolou s volutovitými prvky dokončení DL 1d	Evidenční list zpracoval 9.4.2015 Mgr. Táňa Šimková, PhDr. Vít Honys
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	dokončení odkazu na fotodokumentaci: foto, rok pořízení: 1987, Autor: I. Nowaková, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku 79263, 79264 foto, rok pořízení: 2005, Autor: R. Báča, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku 172470, 172471, 172469, 172477, 172479, 172474, 172475, 172480, 172478, 172473, 172472, 172476

Doplňkový list - č. 1a		Sakrální architektura		
Část obce Vintířov	Obec Radonice	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel sv. Markéty	Číslo rejstříku ústř. seznamu 25092/5-855
Pokračování popisu: průčelí lodi vyrůstá z nízkého, v maltě provedeného soklu, je po stranách lemováno pilastry a v postranních osách pročleněné dvěma etážemi obdélných zahlobených ploch s konkávně vykrojenými rohy v omítce (ve střední ose za linií střechy vstupní předsíně je v omítce naznačený obvod později zazděného okna), horizontálně ukončené profilovanou římsou, nad níž je situován obdélný štít ukončený trojbokým frontonem a lemovaný po stranách pilastry, v dolní části vyběhající do stran hranolovými sokly s trojbokými pylony. V jeho středu se nachází oválné zrcadlo lemované profilovaným v maltě vytaženým obvodovým pásem Západní průčelí sakristie s oratoří je hladké, v ose prolomené obdélným okenním otvorem završeným plochým obloukem, původně bylo při levém okraji lemováno plochým pilastrem, z něhož se ovšem zachovala pouze hlavičce neurčitého tvaru. Ukončeno je profilovanou římsou. Materiálem všech průčelí je převážně cihelné zdivo lokálně v dolní části smíšené, omítky jsou částečně vápenné se světle okrovým nátěrem, pod nímž jsou stopy sytějšího, snad pigmentovaného nátěru, částečně jsou, zejména v dolních částech, cementové s šedým nádechem – tyto částečně degradují. Téměř zničeny jsou dolní partie pásu lemujícího ostění západní předsíně. Omítky soklu jsou lehce strukturované. Severní průčelí tvoří tři pohledové plány. První tvoří průčelí sakristie s oratoří, druhý průčelí lodi, třetí průčelí západní předsíně. Průčelí sakristie vyrůstá z nízkého soklu vyrovnávajícího svažité terénu, je hladké, původně lemované po stranách pilastry, z nichž se však zachovaly pouze jednoduché hlavičce neurčitého tvaru. Pročleněno je v pravé ose v přízemí obdélným vstupním otvorem s degradujícím prahem z červeného pískovce opatřeným dřevěnými jednokřídlými dveřmi z prken na třech horizontálních kovových závěsech a v levé ose v přízemí obdélným okenním otvorem opatřeným mříží, v patře větším obdélným, v horní části plochým obloukem ukončeným otvorem v dolní části opatřeným zazdívkou a v horní části zabedněným průčelí je ukončeno profilovanou římsou shodnou s ostatními průčelími. Omítky jsou v dolní části částečně cementové, v horní části vápenné, opatřené okrovým nátěrem, částečně zejména v partiích cementových omítek degradující. Severní průčelí lodi je hladké, v pravém nároží ohraničené pilastrem s jednoduchou hlavičí. Pročleněno je dvěma okenními osami; oba okenní otvory jsou obdélné, ukončené plochým obloukem, výplně zabedněné. Pod nimi jsou v omítce vyznačeny lehce zahlobené čtvercové plochy s konkávně vykrojenými nárožími. Průčelí je ukončeno profilovanou římsou shodnou s ostatními průčelími. Omítky v dolní části převážně cementové, šedavého zabarvení, v horní části vápenné, světle okrové, jsou částečně degradované. Severní průčelí západní předsíně je hladké, nečleněné, ukončené profilovanou korunní římsou, omítky jsou v dolní části cementové, v horní části patrně vápenné, opatřené torzálním a degradujícím okrovým nátěrem. Nad korunní římsou u všech průčelí probíhají nové okapy se svody v rozích z pozink. plechu. Východní průčelí má dva pohledové plány. První tvoří průčelí presbytáře, sakristie a oratoře, druhý průčelí lodi. Průčelí prvního plánu vyrůstá z lehce předstupujícího v omítce vyznačeného soklu. Průčelí sakristie navazující na průčelí presbytáře po severní straně je odsazeno nepatrným hloubkovým úskokem. Průčelí presbytáře s vnitřní plochou pročleněnou celkem pěti lehce zahlobenými plochami s konkávně vykrojenými rohy soustředěnými do 3 os je lemováno po stranách dvojicí pilastrů s neurčitě tvarovanými hlavicemi, v ose je pročleněno obdélným okenním otvorem ukončeným plochým obloukem. Horizontálně ukončené profilovanou římsou, nad níž je situován obdélný štít ukončený trojbokým frontonem a lemovaný po stranách pilastry, v dolní části vyběhající do stran hranolovými sokly s trojbokými pylony. V ose štítu se nachází čtvercová zahlobená plocha s kruhovým otvorem pro dnes chybějící hodinový ciferník.				

Doplňkový list - č. 1c

Sakrální architektura

Část obce Vintířov	Obec Radonice	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel sv. Markéty	Číslo rejstříku ústř. seznamu 25092/5-855
------------------------------	------------------	-------------------	--	---

Obložení korun štítu a horizontální římsy taškami je dochováno pouze torzálně. Průčelí sakristie je po pravé straně lemováno pilastrem s neurčitě tvarovanou hlavicí, pročleněno je výrazně vlevo situovanou osou obdélného vstupního otvoru s pískovcovým ostěním lemovaným páskem, nad kterým se nachází obdélný okenní otvor se zazdívkou v dolní třetině výšky, ukončeno je profilovanou římsou shodnou s ostatními průčelími. Dveře jsou jednokřídlé, dovnitř otvíravé, rámové konstrukce, pročleněné čtyřmi horizontálně i vertikálně (uprostřed) orientovanými výplněmi, pocházejí asi z přelomu 19. - 20. století. Zdivo je v spodní části lomové, v horní části cihlové, omítky jsou v soklové části silně degradované, jinak jen mírně narušené vč. okrového nátěru, který je však značně zavlhlčen a pokryt skvrnami. Okenní otvory jsou zabeďněné. Skládaná krytina římsy je dochovaná jen torzálně. Degradují nárožní pylony. Před průčelím presbytáře je situován pomník obětím 1. světové války. Průčelí lodi, patrně pouze na jižní straně, je hladké nečleněné, ukončené profilovanou římsou shodnou s ostatním průčelími.

Jižní průčelí má tři pohledové plány, první je jižní průčelí lodi, druhé průčelí presbytáře, třetí průčelí západní předsíně. Jižní průčelí lodi je shodné se severním, s tím rozdílem, že okno po západní straně není zabeďněno a jsou v něm patrné stopy poškozené olověné sítě s torzálními zbytky zasklení. Jižní průčelí presbytáře je členěno jedním okenním otvorem v ose, jinak v podstatě shodné s lodí. Jižní průčelí západní předsíně je shodné se severním, avšak pročleněné jedním obdélným okenním otvorem opatřeným mříží a výplní o jediné okenní tabuli. Stav omítek a nátěrů je v podstatě shodný s východním průčelím.

Dispozice:

Vstupními jednokřídlými dveřmi v západním průčelí západní předsíně se vstupuje do prostoru předsíně s dřevěným stropem z prkenných fošen postiženým otvorem po zatékání a dlažbou z topinek. Odtud se západním vstupním otvorem opatřeným z vnější strany pískovcovým, vápenným nátěrem opatřeným barokním ostěním s uchy v rozích ukončenými dole splávkem a obvodovým páskem a dovnitř rozvíravou špaletou (s výžlabkem pro klopenku po severní straně) vstupuje dvoukřídlými pozdně barokními rámovými kazetovými dveřmi tmavohnědého odstínu do podkruchtí lodi. Na dveřích jsou zachovány silně zkorodované pozdně barokní štítky, závěsy s volutovitě symetricky stáčenými zakončeními a zástrče. Loď je obdélná, plochostropá, v západní části opatřená dřevěnou kruchtou, jejíž čelo tvoří balustráda směrem do středu konvexně vyklenutá a k okrajům konkávně ustupující. Kruhta je podepřena čtyřmi subtilními odstupňovanými hranolovými pilířky (2 v zadní části podpírají nosný příčně orientovaný průvlak, 2 v přední části vystupující čelo). Přístup na kůr zprostředkovává v jihozápadním rohu dřevěné zalamované schodiště. Podlaha je tvořena dlaždicemi kladenými v diagonálních pásech, uprostřed je do podlahy vsazený pískovcový barokní náhrobník s osmiřádkovým rytým latinským nápisem cca z 50% zničeným bez dalších zdobných prvků. Stěny jsou pročleněny po severní a jižní straně dvěma okenními otvory s dovnitř lehce rozvíravými špaletami. Plochý strop s fabionem je opatřen oválným štukovým zrcadlem s konkávně zalamovanými a vykrajovanými rohy, s kruhovým otvorem uprostřed a modravým nátěrem pojednanou vnitřní plochou. Nad kůrem je strop v jihozápadním a severozápadním rohu lodi proražen dvěma rozsáhlými nepravidelnými otvory způsobenými zatékáním (provizorně zakrytými vlnitým plechem). Většina ploch stropu vykazuje rozsáhlé stopy zatékání a plísni. Omítky a nátěry jsou zejména v západní a severní části lodi do výše přes 1 m silně narušené a postižené mapami vzlínající vlhkostí. V okenních otvorech jsou původní okenní rámy dvoukřídlých oken s původním kováním a výplněmi ze šestihranů v olověné síti (torzálně dochované). Po pravé straně Vítězného oblouku se nachází vstupní obdélný otvor na kazatelnu, přístupnou schodištěm ze sakristie. Presbytář téměř přibližně čtvercového půdorysu je zaklenut křížovou klenbou s výsečemi. Po levé straně se nachází vstupní otvor do sakristie s pískovcovým ostěním provedením shodným se západním s jednokřídlými dveřmi rámové konstrukce se dvěma kazetami tmavohnědého odstínu, na vnitřní straně původní zámeček bez krabicového krytu. Nad ním se nachází otvor oratoře ukončený plochým obloukem. Sakristie je sklenutá valenou klenbou s výsečemi, nátěr stěn a klenby bílý, novodobý lokálně odpadlý. Podlaha kryta dlažbou, jejíž skladbu pro deponovaný materiál nebylo možno identifikovat.

Doplňkový list - č. 1d

Sakrální architektura

Část obce Vintířov	Obec Radonice	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel sv. Markéty	Číslo rejstříku ústř. seznamu 25092/5-855
------------------------------	------------------	-------------------	--	---

Z jihozápadního rohu sakristie vede obdélným otvorem s kamenným prahem úzké dřevěné schodiště na kazatelnu. Depozitář v patře je přístupný vnějším vstupním otvorem v severním průčelí se schodištěm.

Ve východní části presbytáře stojí zděná menza s výrazně přečnívající krycí deskou a obdélným otvorem v čele, na níž spočívá torzo pozdně barokní architektury oltářního retáblu. Za oltářem je opřen jeden z okenních ráků. Východní a jižní stěna presbytáře pročleněna okenním otvorem s torzem okenního rámu se zbytky výplně (šestihrany v olověné síti). Stěny presbytáře nesou bělavý nátěr, klenba modravý, částečně degradující. Omítky a nátěry jsou v dolní části poškozeny degradací a zavlhčeny, ale do cca poloviční úrovně výrazně oproti v lodi.

Střešní krajina objektu dominuje sedlová, nad oratoří valbová střecha shodné výše se sanktusníkem oktogonálního půdorysu (hřeben střechy směřoval západovýchodním směrem). Střechy jsou kryté pálenou taškou – bobrovkou, hřeben prejzy. Sanktusník zakončený výrazně cibulovitým zakončením je obložen červenavě natřeným šindelem. Podstřeší: dostupné pouze po žebříku s bezpečnostními riziky, nezkoumáno. Západní štít z lomového zdiva původně středověký, upravovaný, se zazděným okenním otvorem v ose. Východní štít v souvislosti s výstavbou presbyteria ubourán.

Krov:

Hambalková soustava podepřená dvojicí ležatých stolic, jejichž sloupky jsou vzepřeny o konce vazných trámů krovu. Rozpěra v horní části je podložena hambalku na dotyk. Pásky od sloupků k rozpěře zajišťují tuhost. Celkem 3 plné vazby, mezi nimi 6 volných v rovině střechy; krov zavětřován ondřejskými kříži od sloupků přes rozpěru do vaznice

Vnitřní vybavení:

V lodi dva bloky dřevěných lavic s profilovanými poprsnicemi a čely opatřenými obdélnými výplněmi lemovanými profilovanými lištami. Po levé straně Vítězného oblouku zavěšen pozdně barokní polygonální koš kazatelny podepřený torzální konzolou s volutovitými prvky a zdobený fragmenty řezeb s dekorem mušle a pásky. Projmutý koš členěn pilastry pokrytými torzy řezbářské výzdoby. Některé prvky profilací chybí. Aktuální povrchová úprava tmavočerveného odstínu. Ze stupňovité stříšky kazatelny zachováno pouze torzo. V presbytáři nad menzou torzo dřevěné retáblové architektury portálového typu ukončené nad uprostřed vzedmutou římsou subtilnějším nástavcem opatřeným po stranách stlačenými volutami. Uprostřed v ose v dolní části vystupuje nevelký tabernákl. Postranní pilastry (sloupky?) chybí, uprostřed patrný rozměrný výřez pro chybějící oltářní obraz, obdobný menší výřez kasulovitého tvaru je i v nástavci. Nátěr hnědočervený. Uprostřed konvexně vystupující balustrády kůru vsazena novogotická varhanní skříň varhan Ferdinanda Langenauera z Podbořan z konce 19. století s plochým prospektem o dvou vyšších postranních věžích a jednom nižším středním travé pojednaná hnědookrovým nátěrem. Píšťalový fond nedochován, zachována pouze vzdušnice s rejstříkovými kancelami a torzo hracího stolu ze zadní strany skříně. V sakristii deponována novodobě polychromovaná menší socha Panny Marie s Ježíškem.

Movité památky - dokončení: a zdobený fragmenty řezeb s dekorem mušle a pásky. V presbytáři nad menzou torzo dřevěné retáblové architektury portálového typu ukončené nad uprostřed vzedmutou římsou subtilnějším nástavcem opatřeným po stranách stlačenými volutami. Uprostřed konvexně vystupující balustrády kůru vsazena novogotická varhanní skříň varhan Ferdinanda Langenauera z Podbořan z konce 19. století s plochým prospektem o dvou vyšších postranních věžích a jednom nižším středním travé pojednaná hnědookrovým nátěrem. V sakristii deponována novodobě polychromovaná menší socha Panny Marie s Ježíškem.

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Vintířov	Obec Radonice	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel sv. Markéty	Číslo rejstříku ústř. seznamu 25092/5-855
------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Vintířov, okres Chomutov, Ústecký kraj,
25092/5-855, kostel sv. Markéty,
exteriér, celkový pohled od severozápadu



Vintířov, okres Chomutov, Ústecký kraj,
25092/5-855, kostel sv. Markéty,
exteriér, západní průčelí od jihozápadu

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Vintířov	Obec Radonice	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel sv. Markéty	Číslo rejstříku ústř. seznamu 25092/5-855
------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Vintířov, okres Chomutov, Ústecký kraj,
25092/5-855, kostel sv. Markéty,
exteriér, západní průčelí od severozápadu

Doplňkový list - č. 4a

Sakrální architektura

Část obce Vintířov	Obec Radonice	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel sv. Markéty	Číslo rejstříku ústř. seznamu 25092/5-855
------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Vintířov, okres Chomutov, Ústecký kraj,
25092/5-855, kostel sv. Markéty,
exteriér, celkový pohled od jihovýchodu

Doplňkový list - č. 4b

Sakrální architektura

Část obce Vintířov	Obec Radonice	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel sv. Markéty	Číslo rejstříku ústř. seznamu 25092/5-855
------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Vintířov, okres Chomutov, Ústecký kraj,
25092/5-855, kostel sv. Markéty,
exteriér, celkový pohled od východu

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	odvodnění	objekt - celek		žlaby	ano
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	svody	ano
		dobrý		vyústění svodů	na terén
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	nedávná obnova				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	salinita exteriér	presbytář		projevy zasolení	ano
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	neprodyšné cementové omítky				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	salinita exteriér	sakristie		projevy zasolení	ano
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	neprodyšné cementové omítky				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	objekt - celek		typ/způsob	rozbitými okny
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	částečná
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	vandalismus, nevyužívání objektu				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	loď		výška vlhkosti	40 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, nátěry
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	neprodyšné cementové omítky				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	presbytář		výška vlhkosti	60 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, nátěry
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	neprodyšné cementové omítky				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	předsíň		výška vlhkosti	60 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, nátěry
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	neprodyšné cementové omítky				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	sakristie		výška vlhkosti	50 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, nátěry
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	neprodyšné cementové omítky				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	loď		výška vlhkosti	125 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, nátěry
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	cementové omítky, nevyužívání objektu				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	presbytář		výška vlhkosti	65 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, nátěry
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	cementové omítky, nevyužívání objektu				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	předsíň		výška vlhkosti	80 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, nátěry
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	cementové omítky, nevyužívání objektu				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	sakristie		výška vlhkosti	20 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, nátěry
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	cementové omítky, nevyužívání objektu				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	dveře	předsíň		počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	povrchová úprava	hnědý nátěr
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	typ	rámové s kazetami
	vandalismus			rám	dřevo
				křídlo	dřevo, jednokřídle
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	dveře	sakristie		počet	2
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	povrchová úprava	červenohnědý nátěr (východ.), bez nát.
		dobrý, sil. zanedb.		materiál ostění	kámen
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	typ	rámové s kazetami, prkenné
	nevyužívání objektu			rám	dřevo
				křídlo	dřevo, jednokřídle
				kování	odlitek
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	lod'	cihla, omítka, dřevo, sklo	počet	4
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zdivo, omítka
		havarijní		typ	dělení na 6 polí
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	rám	pevný dřevěný
	rozbité sko i olověná síť, 3 okna zabetněna			zasklení	šestihrany v olovu
				povrchová úprava	nátěr

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>				
exterier	okna	presbytář	cihla, omítka, dřevo, sklo	počet	2			
				<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zdivo, omítka
				<u>příčiny stavu</u>	havarijní	<u>poznámka</u>	typ	dělení na 6 polí
							rám	pevný dřevěný
							zasklení	šestihrany v olovu
rozbité sko i olověná síť, 3 okna zabetonována		povrchová úprava		nátěr				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>				
exterier	okna	předsíň	cihla, omítka, dřevo, sklo	počet	1			
				<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	cihla, omítka
				<u>příčiny stavu</u>	dobrý	<u>poznámka</u>	typ	nedělené
							mříže	ano
							zasklení	tabulka
udržováno								

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>				
exterier	okna	sakristie	cihla, omítka, dřevo, sklo	počet	4			
				<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zdivo, omítka
				<u>příčiny stavu</u>	havarijní	<u>poznámka</u>	typ	dělená
							rám	pevný dřevěný
							zasklení	šestihrany v olovu
rozbité sko i olověná síť, 3 okna zabetonována		povrchová úprava		nátěr				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	lod'	bobrovka, prejz	krytina	skládaná		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 2005		dobrý	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
po rekonstrukci							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	lod'	titan-zinek	klempířské prvky	ano, okapy (vyjma záp. str.), úžlabí		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 2005		dobrý	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
po rekonstrukci							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	lod'	dřevo	vikýře	1 volské oko po sev. straně		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 2005		dobrý	prvek po opravě				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
po rekonstrukci							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	lod'	cihla	štíty	ano, západní průčelí		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
narušené cementové omítky							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	presbytář	bobrovka, prejz, šindel	krytina	skládaná		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
	cca 2005	dobrý	prvek z opravy				
	<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>					
	po rekonstrukci						

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	presbytář	titan-zinek	klempířské prvky	ano, okapy (s výj. vých. strany)		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
	cca 2005	dobrý	prvek z opravy				
	<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>					
	po rekonstrukci						

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	presbytář	cihla	štíty	ano, východní průčelí		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
	18. stol.	mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
	<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>					
	narušené cementové omítky						

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	presbytář	dřevo, železo	střešní prvky	sanktusník s křížem		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
	18. stol.	dobrý	prvek z opravy				
	<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>					
	po dílčí rekonstrukci						

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	předsíň	bobrovka, prejz	krytina	skládaná
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 2005		dobrý	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
po rekonstrukci					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	předsíň	titan-zinek	klempířské prvky	ano, okapy (vyjma záp. strany)		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 2005		dobrý	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
po rekonstrukci							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	předsíň	cihla	štíty	ano, západní průčelí
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
narušené cementové omítky					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	střechy	sakristie	bobrovka, prejš	krytina	skládaná
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 2005		dobrý	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
po rekonstrukci					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	střechy	sakristie	titan-zinek	klempířské prvky	ano (svýj. vých . strany), úžlabí
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	cca 2005	dobrý	prvek z opravy		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	po rekonstrukci				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	zdivo/fasády	loď	cihla, kámen	zdivo	ano, smíšené, cihelné
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	17. - 18. stol.	mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	zdivo/fasády	objekt - celek	cihla, omítka	konstrukce římsy	skládaná
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	18. stol.	mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	zdivo/fasády	objekt - celek	cementové, vápenné	omítky	ano
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
19. - 20. stol., cementové 2. po.		mírně zanedbaný	prvek z opravy, u vápenných		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	nedostatečná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	objekt - celek	vápenný nátěr	nátěr	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	okrový, světle okrový
20. stol.		mírně zanedbaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	presbytář	cihla, kámen	zdivo	ano, smíšené, cihelné
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
17. - 18. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	předsíň	cihla	zdivo	ano, cihelné
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	sakristie	cihla, kámen	zdivo	ano, smíšené, cihelné
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
17. - 18. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	sakristie	pískovec	kamenické prvky	portál vstupu
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	18. stol.	mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	lod'	dřevo, pískovec	počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	povrchová úprava	moření, lazurní úprava
	1. pol. 18. stol.	korozí kování	prvek z doby výstavby	materiál ostění	pískovec
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	typ	rámové, kazetové
	nevyužívání objektu			rám	dřevo
				křídlo	dřevo
				kování	původní barok

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	presbytář	dřevo, pískovec	počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	povrchová úprava	moření, lazurní úprava
	1. pol. 18. stol.	chybí kryt zámku	prvek z doby výstavby	materiál ostění	pískovec
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	typ	rámové, kazetové
	nevyužívání objektu			rám	dřevo
				křídlo	dřevo
				kování	původní barok

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	presbytář	cihla	konstrukce	křížová
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
17. - 18. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
minimální údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	sakristie	cihla	konstrukce	valená s výsečemi
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
lokální zatékání					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	lod'	dřevo	konstrukce	hambalková
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
nelze zjistit		nelze zjistit	nelze zjistit		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
nepřístupnost					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	presbytář	dřevo	konstrukce	hambalková
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
nelze zjistit		nelze zjistit	nelze zjistit		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
nepřístupnost					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	loď	vápenné, cementové	plochy stěn	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. - 19. stol.		mírně zanedbaný	částečně prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zatékání v minulosti				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	loď	vápenné	klenba/strop	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
konec 19. stol.		silně zanedbaný	pravděpodobně prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zatékání v minulosti				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	loď		nátěr	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	světle okrový, modrý
19. - 20. stol.		mírně zanedbaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zatékání v minulosti				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	vápenné	plochy stěn	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. - 19. stol.		mírně zanedbaný	nelze zjistit		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	vlhkost				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	vápenné	klenba/strop	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
konec 19. stol.		dobrý	pravděpodobně prvek z doby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	obnova krytiny				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář		nátěr	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	bělavý, modrý
19. - 20. stol.		mírně zanedbaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zatékání v minulosti				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	předsíň	vápenné, cementové	plochy stěn	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. - 19. stol.		mírně zanedbaný	částečně prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zatékání v minulosti				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	předsíň		nátěr	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	okrový
poč. 20. stol.		mírně zanedbaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zatékání v minulosti				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	sakristie	vápenné	plochy stěn	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
konec 19. stol.		mírně zanedbaný	nelze zjistit		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	vlhkost				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	sakristie	vápenné	klenba/strop	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 20. stol.		mírně zanedbaný	pravděpodobně prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zatékání v minulosti				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	sakristie		nátěr	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	bělavý
20. stol.		mírně zanedbaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zatékání v minulosti				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	podlahy	lod'	dlaždice (keramické?)	typ	dlažba
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
konec 19. stol. ?		mírně zanedbaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	nevyužívání prostoru				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	podlahy	presbytář	dlaždice (keramické?)	typ	dlažba
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	konec 19. stol. ?	mírně zanedbaný	prvek z opravy		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	nevyužívání prostoru				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	podlahy	předsíň	topinky	typ	dlažba
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	konec 18. stol. ?	mírně zanedbaný	pravděpodobně prvek z doby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	nevyužívaná prostor				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	podlahy	sakristie	dlaždice (keramické?)	typ	dlažba
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	konec 19. stol. ?	mírně zanedbaný	prvek z opravy		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	nevyužívání prostoru				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	stropy	předsíň	dřevo	skladba	prkenné fošny
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	18. stol.	mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zatékání v minulosti				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	stropy	předsíň	rákos, omítka	skladba	omítaný rákos
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
lokální zatékání					
			<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u> <u>datum aktualizace</u>
			Nejezchlebová	9.4.2015	Nejezchlebová 9.4.2015