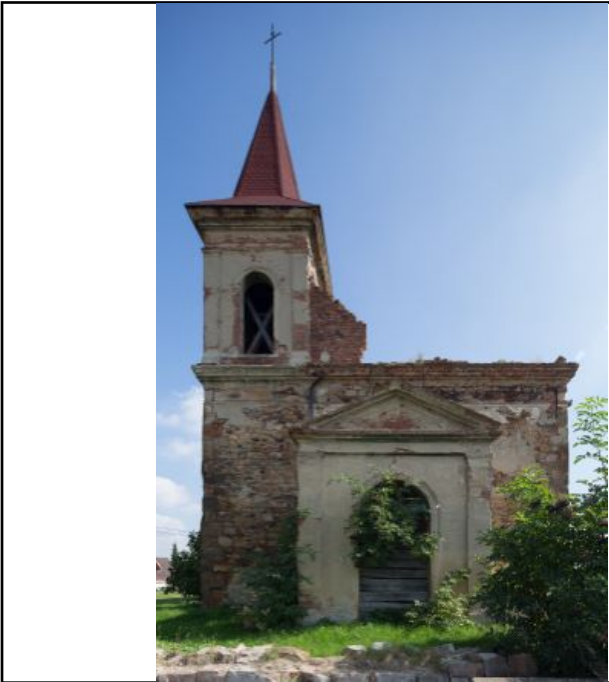


Karta ohrožené památky			Sakrální architektura		
katastrální území Všestudy číslo k.ú. 787469	Část obce Všestudy	Obec Všestudy	Okres Chomutov	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 31474/5-864
Název (označení) památky kostel Sv. Archanděla Michaela		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím školské komise ŠKK ONV Chomutov 11. 12. 63		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky uprostřed vesnice poblíž západního okraje rybníka číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla 58/1 *		Vlastník Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov náměstí 1. Máje 2 43001 Chomutov	
Slohové a časové určení Původně gotický kostel ze 14. století, po požáru obnoven v roce 1779 v klasicistním stylu dochovaná gotická hmota presbytáře a prvky, 1898 úprava věže po požáru		Autorské určení nelze určit			Stavební (funkční) typ kostel kód AC040
Identifikační foto		Popis			
		Celková situace Kostel je situován uprostřed vsi na terénní hraně na prostranství přibližně obdélníkového tvaru obklopené po západní, severní a částečně i jižní straně zástavbou, na východní a jižní straně se hrana terénu prudce svažuje do údolí s drobnou vodotečí ke komunikaci, která terasu obíhá po jižní a severní straně. Obvod terasy vymezuje po severní straně torza podezdívky hřbitovní zdi s torzem obvodových zdí márnice v severozápadním rohu. Figura kostela: Kostel je dnes torzální stavbou dochovanou v rozsahu obvodového zdiva s výjimkou věže vložené do severozápadního nároží lodi a završené vysokou jehlancovou střechou, je orientovaný, jednolodní, s obdélnou lodí, jejímuž západnímu průčelí předstupuje nízká předsíň, odsazeným trojboce zakončeným presbytářem s opěráky a nízkou sakristií po jeho severní straně. Průčelí Hlavní, západní průčelí má tři pohledové plány. První tvoří průčelí předsíně, druhý průčelí lodi, třetí průčelí sakristie. Průčelí předsíně vyrůstá z nízkého soklu, je po stranách lemováno nárožními toskánskými pilastry nesoucími vlys s římsou a završeno nízkým trojúhelným štítem. V ose se nachází obdélný vstupní otvor ukončený půlkruhovým obloukem lemovaný jednoduchým plastickým orámováním vytaženým v omítce s provizorní výplní bedněním. Materiálem je cihelné zdivo, omítané. Omítky přírodního charakteru včetně profilace okolo vstupního otvoru jsou částečně narušeny, průčelí je zarostlé vzrostlou vegetací. Průčelí lodi je lemováno lizénovým rámem, nároží byla zdůrazněna rytou pásovou bosáží, v ose se nachází okenní otvor završený plným obloukem, kladí je částečně redukované (obloun místo architrávu). Nad severozápadním→			

Zdůvodnění památkové chrany Objekt je chráněn jako doklad historické zástavby obce, zároveň ho lze vnímat jako doklad změny stavebních postupů a estetických a slohových nároků od 14. století do klasicismu. *	Odkaz na literaturu Literatura: Z. Binterová, Věstudy. Památky, přírody, život 24, č. 3 (1992), s. 85 - 89 Jaroslav Pachner, Kostel Archanděla Michaela ve Věstudech. Památky, přírody, život 24, č. 4 (1992), s. 97 - 100 Z. Binterová, Pesvice a Věstudy. Chomutov 2002 E. Poche a kol., Umělecké památky Čech 4, díl T/Ž. Praha 1982, s. 288. Stavebně-historický průzkum: x Operativní průzkumy a dokumentace: x
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2014: Kostel v dezolátním stavu, zbývá obvodové zdivo lodi bez zastřešení a krovu, to dochováno pouze na věži *	Odkaz na fotodokumentaci dokumentace stavu objektu. Rok pořízení: 2014. Autor: V. Honys, M. Pavlíková (uloženo na MIS) Věstudy, kostel Archanděla Michaela, rok pořízení: x, Autor: x, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku BEZNEG Věstudy, kostel Archanděla Michaela, rok pořízení: 1976, Autor: x, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku 157121, 157123, 157124. →
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj 2014: bez využití *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: terénní náčrt půdorysu s vyznačenými fotopohledy. Rok pořízení: 2014. Autor: V. Honys Projektová dokumentace: x
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 6.2.2015 Honys, Šimková
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	dokončení fotodokumentace: Věstudy, kostel Archanděla Michaela, rok pořízení: 2005, Autor:L. Skokanová, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku 167600, 167603, 167604, 167602, 167606, 167605, 167601, 167607.

Doplňkový list - č. 1a

Sakrální architektura

Část obce Všestudy	Obec Všestudy	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel Sv. Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 31474/5-864
------------------------------	------------------	-------------------	--	---

Pokračování popisu:

nárožím vystupuje průčelí hranolové věže členěné do dvou pater, patro rámováno toskánskými pilastry nesoucími kompletní kladí, pročleněno půlkruhově sklenutým okenním otvorem v ose s orámováním vyznačeným v omítce, věž zakončena stanovou střechou s výraznými námětky. Při jihozápadním nároží věže jsou zachovány fragmenty zříčeného cihelného trojúhelníkovitého štítu nad průčelím. Materiálem je převážně smíšené zdivo armované v nárožích masivními pískovcovými kvádry, kolem okenních otvorů cihelné, omítky přírodního okrového odstínu jsou dochovány torzálně vč. pozůstatků členění a ryté bosáže. Uprostřed průčelí vertikální trhlina v kladí. Průčelí sakristie je hladké, ukončené nepravidelně trojbokým nízkým štítem, s obdélným, částečně provaleným vstupním otvorem v ose dnes provizorně zakrytým bedněním. Materiálem je částečně degradující lomové zdivo, omítky jsou v podstatě nedochovány.

Severní průčelí tvoří čtyři pohledové plány. První tvoří průčelí sakristie, druhý průčelí lodi, třetí průčelí presbytáře, čtvrtý průčelí západní předsíně. Průčelí sakristie je ploché, nečleněné, materiálem je lomové zdivo armované v nárožích pískovcovými kvádry, na jehož povrchu jsou relikty souvrství starších vápenných omítek světlých odstínů (dochovanost cca 50%), odhalené partie zdiva částečně degradují (prorůstání náletovou vegetací), v levé části rozsáhlá vertikální trhlina. Průčelí lodi vyrůstá z nízkého soklu, je lemováno lizénovým rámem s vykrajovanými rohy, pročleněno je třemi obdélnými okenními otvory, zaklenutými zkraje rovnými překlady uprostřed segmentově vyklenutými. Okolo okenních otvorů jsou nevelké relikty dnes již odpadlých štukových šambrán. Do okenních otvorů jsou osazeny dnes torzálně dochované kovové okenní rámy členěné vertikálně i horizontálně na jednotlivé tabulky. V přízemí severozápadního nároží, z něhož vyrůstá patrová věž, se v přízemí nachází obdélný vstupní otvor vedoucí na točité schodiště do věže vroubený barokním pískovcovým ostěním lemovaným páskem s uchy v horních rozích v dolní části ukončenými splávkem. Vstupní otvor je zabezpečen novodobou mříží. Za ostění vstupu jsou osazeny jednokřídlé dovnitř otvíravé švartnové dveře opatřené světlehnědým nátěrem, tč. pootevřené. Průčelí věže nad severozápadním nárožím je shodné se západním. Průčelí lodi bylo dle relikty ukončeno redukováným kladím podobně jako u západního průčelí (koruna římsy aktuálně kryta bobrovkami), materiálem je lomové zdivo, přibližně uprostřed dolní části průčelí jsou ve zdivu patrné relikty později zazděného vstupního otvoru. Omítky se zbytky pásové bosáže v přízemí věže v okrovém tónu jsou dochovány torzálně, většina zdiva je odhalena, pod stávajícími vrstvami prosvítá starší bělavá vrstva. Průčelí presbytáře je v dolní části kompletně zakryto předsazenou hmotou sakristie. Je vertikálně ohraničeno opěráky s pultovou stříškou s mírným přesahem a ukončeno kladím shodným s průčelím lodi. Zdivo je lomové, u opěráků a římsy cihelné, omítky jsou dochovány bez nátěrů, převážně v úrovni starších vrstev. V horní části patrné vertikální trhliny.

Průčelí západní předsíně vyrůstá z nízkého, v omítce vytaženého soklu, je ploché, pročleněné v ose obdélným oknem zaklenutým půlkruhovým obloukem a lemovaným plastickým orámováním vytaženým v omítce, ukončené je vlysem s římsou. Štukové orámování okenního otvoru částečně degraduje, částečně i omítky, před průčelím prorůstá náletová vegetace.

Doplňkový list - č. 1c

Sakrální architektura

Část obce Všestudy	Obec Všestudy	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel Sv. Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 31474/5-864
------------------------------	------------------	-------------------	--	---

Východní průčelí má čtyři pohledové plány. První tvoří průčelí presbytáře, druhý průčelí sakristie, třetí průčelí lodi a čtvrtý průčelí věže. Průčelí presbytáře tvoří trojboký závěr členěný opěráky. Vyrůstá z nízkého lehce předstupujícího v horní části profilovaného gotického soklu završeného kamennými články s výžlabkem obíhajícího celý obvod vč. opěráků. Uprostřed ve střední ose se nachází vstupní otvor završený plochým obloukem s jednoduchou v omítce vytaženou profilací po obvodu a lehce vně rozvíravými špaletami. Za špaletu vsazeny jednokřídlé dřevěné rámové dveře členěné do dvou výplní. Vlevo od tohoto otvoru je vertikálně osazen fragment zkorodované okapové roury. V pravé ose je pod degradujícími omítkami okna patrný pozůstatek zřejmě osekaného ostění zazděného otvoru původního gotického okna lemovaný pozůstatkem narůžovělého obvodového pásu (zřejmě z mladší vývojové fáze 18. stol.). Zdivo je lomové, u opěráků (vyjma soklu) a římsy převažuje cihelné, lokálně prokládané kamenem, pultové stříšky jsou cihelné. Omítky, zejména mladší vrstvy pískovookrovového odstínu, jsou torzální, odlupují se v plátech vč. nátěru, zachovalejší jsou starší vrstvy, zdivo opěráků je téměř celé odhaleno. Pískovcové články soklu jsou v kritickém stavu, povrch včetně profilace eroduje. Dveře mají proražené, dodatečně laťkami zatlučené výplně. V dolních partiích bují vegetace.

Průčelí sakristie je ploché, pročleněné v ose čtvercovým okenním otvorem s pískovcovým ostěním, do něhož je v lici zapuštěn subtilní dřevěný rám bez profilace se zbytky závěsů pro okenní křídla. Do ostění je vsazena provlékaná železná kovaná mříž. Materiálem je lomové zdivo, omítky jsou dochovány v reliktech zejména v pravé části, při nároží zbytek narůžovělé barevnosti. Zdivo částečně degraduje vč. prorůstající vegetace.

Průčelí lodi je ploché, nečleněné, ukončené shodně s ostatními průčelími, stav omítek shodný. V levé části zkorodované torzo okapového svodu. Průčelí věže je shodné s ostatními průčelími, avšak s patrným otiskem klesající linie dnes zaniklého krovu lodi, která si vynutila zazdění dolní poloviny okenního otvoru. Omítky včetně okenních šambrán jsou však téměř kompletně dochovány.

Jižní průčelí má čtyři pohledové plány. První tvoří průčelí lodi, druhý průčelí presbytáře, třetí průčelí věže. Průčelí lodi je lemováno lizénovým rámem, pročleněno třemi obdélnými okny a ukončeno shodně se severním průčelím lodi, zde jsou však v podstatně větším rozsahu dochovány relikt obvodových profilovaných štukových šambrán z konce 18. století vč. vrcholových klenáků. Zdivo je lomové, ostění oken a římsy cihlové. Zachována omítková souvrství asi z 50% plochy vč. nátěrů, nejmladší přírodního okrovopískového odstínu, starší bělavého, postupně degradují; odpadlé jsou zejména v horní a soklové části. Degraduje také profilace korunní římsy. Mezi druhou a třetí okenní osou zleva probíhá až po římsu improvizované schodiště (skoby). Zakrytí koruny římsy bobrovkami je lokálně narušeno. Průčelí presbytáře vyrůstá z nízkého, v horní části profilovaného gotického soklu, je členěno opěráky a jediným okenním otvorem v jižní stěně, provedením shodným s jižním průčelím lodi. Pod ním je ve zdivu patrné pravé vertikální ostění zazděného původního gotického okna, patrně s odsekaným profilem. Zdivo je lomové, u ostění oken, opěráků a říms cihelné. Pod odpadávajícími pláty novějších omítek a nátěrů vystupuje pekovaná starší omítková vrstva s bělavým nátěrem. Průčelí věže je ploché, pročleněné obdélným vstupním otvorem z věže do krovu ukončeným plochým obloukem, na rozdíl od ostatních průčelí není lemováno toskánskými pilastry, pouze ukončené římsou s ohledem na horizontální úroveň zaniklého krovu lodi, jehož otisk je pod římsou dochován. Omítky pískového odstínu jsou dochovány. Průčelí předsíně lodi je shodné se severním.

Dispozice: Hlavní přístup zprostředkovávala západní předsíň (dnes bez střechy i zastropení). Západním vchodem předsíně se vstupuje obdélným vstupním otvorem (dnes bez dveří) s přímým záklenkem s pískovcovým ostěním s obvodovým páskem a klenákem s dimantováním v ose záklenku, po jehož stranách jsou pásy stáčené do stylizované mušle do obdélné lodi se zaoblenými předními rohy. V západní části lodi se nachází torzo emporie dostupné zvláštním vstupním otvorem z věže v severozápadním rohu lodi, do níž je vloženo točité schodiště přístupné samostatným vstupem z exteriéru.

Doplňkový list - č. 1d

Sakrální architektura

Část obce Všestudy	Obec Všestudy	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel Sv. Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 31474/5-864
------------------------------	------------------	-------------------	--	---

Empora (dnes nedostupná) má dřevěnou konstrukci a je omítaná na rákos, její poprsnice byla konvex konkávně zvlněná, dnes se z ní zachovalo jen malé torzo s čelem zdobeným jednoduchými štukovými rokajovými zrcadly v severozápadní části. Podlaha lodi se nedochovala, je zavalena zříceným stropem nánosy terénu a vzrostlou náletovou vegetací. Severozápadní roh vyplňuje těleso vložené věže, severní stěna je prolomena třemi okenními otvory a je ukončena profilovanou římsou z cihel. Zdivo je převážně lomové, omítkové vrstvy v nejmladším provedení s nátěrem pískového odstínu z větší části dochovány, částečně destruovány nebo se olupují. V severovýchodním nároží jsou pod degradujícími nátěry patrné stopy malované iluzivní oltářní architektury. Od presbytáře je oddělen plochým vítězným obloukem lemovaným oboustranně štukovou profilací vybíhající z patečních říms (plastický klenák v ose již není dochován). Jeho vnitřní plocha je zdobena čtyřmi symetrickými páskovými štukovými kartušemi (pásky ve vrcholech stáčeny do volut), se zbytky povrchové úpravy plastických prvků v bělavém odstínu (omítky ve vrcholové části zcela odpadlé, kartuše částečně degradují). Pod pateční římsou jsou v ose vnitřní plochy štukové plastické mušle, z nichž visí krátká girlanda. Při severní straně vítězného oblouku je patrný otisk osazení dnes již zaniklé kazatelny (kapsy po trámech nesoucích řečniště a otisk stříšky s kovovým závěsem). Severní stěna presbytáře je v partii vstupního otvoru do sakristie částečně destruována. Navazující prostoro sakristie je zaklenut při jihozápadní straně částečně destruovanou valenou klenbou s vrcholnicí orientovanou východozápadním směrem. Omítky sakristie jsou téměř zaniklé, podlaha zasypána sutí, na ní uloženy fragmenty kamenného vstupního ostění, patrně vstupního otvoru z presbytáře do sakristie. Podlaha a zdivo vč. části klenby je prorostlé náletovou vegetací. Západní stěna presbytáře nese torzo štukové rokokové oltářní architektury obložené umělým mramorem (dnes v torzech). Ta je dvouetážová, tvoří ji postranní lehce předstupujícími pilastry zakončenými kompozitními hlavicemi vynášejícími úseky kladí, které jsou završeny lehce vyklenutou římsou. V ploše je patrný otisk oltářního obrazu. Nad ní spočívá nástavec vymezený po stranách lehce projmutými pilastry a zakončený lehce projmutou římsou v rozích volutovitě stáčenou. Po stranách oltářní architektury nepatrné relikt malovaného rozhrnovaného závěsu s konturami postavy andílka, který jej přidržuje. Před oltářní architekturou se v násypu podlahy nachází rozpadající se torzo předsazené hranolové menzy (z cihel). Jižní stěna presbytáře je pročleněna jedním okenním otvorem, jižní stěna lodi třemi okenními otvory. Stav zdiva a omítek je přibližně shodný se severní stěnou lodi. Celý interiér je do výše několika metrů hustě zarostlý náletovou vegetací.

Střešní krajina s výjimkou věže s vysokou stanovou střechou s okosenými rohy a výraznými námetky v nárožích (dnes krytá bonnským šindelem) a nízké pultové střechy sakristie není dochována. Hřeben střeš lodi a presbytáře byl orientován západovýchodním směrem.

Podstřeší: není dochováno **Krov:** s výjimkou věže (dnes nedostupný krov štenýřové konstrukce) není dochován. **Vnitřní vybavení:** není dochováno

Torzo márnice v severozápadním rohu areálu je přízemní stavbou přibližně čtvercového půdorysu, zachované ve stadiu torz obvodových zdí prorostlých vegetací. Západní průčelí vyrůstá z vysokého soklu, jeho členění pro torzální stav a téměř celkové zakrytí prorůstající vegetací zřetelné. Zdivo je smíšené, omítky nejsou dochovány. východní průčelí je pročleněno lizénovým rámem do dvou mělkých polí ukončených polokruhovým obloukem, v jehož ose se nachází nevelké obloukovitě ukončené okno. Zdivo je smíšené, v partiích oblouků cihlové. Omítky nejsou dochovány. Východní průčelí je nepatrným torzem zakrytým a prorostlým vegetací, stěně tak jižní průčelí. Zdivo je smíšené, omítky nejsou patrné.

Dispozice není zřejmá, interiér je hustě zarostlý náletovou vegetací, nedostupný, stropní konstrukce propadlá.

Střešní krajina není dochována.

Doplňkový list - č. 2a

Sakrální architektura

Část obce Všestudy	Obec Všestudy	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel Sv. Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 31474/5-864
------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Všestudy, okres Chomutov, Ústecký kraj 31474/5-864 kostel sv. archanděla Michaela, exteriér, jižní průčelí, pohled od jihovýchodu



Všestudy, okres Chomutov, Ústecký kraj 31474/5-864 kostel sv. archanděla Michaela, exteriér, jihozápadní nároží kostela, pohled od jihozápadu

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Všestudy	Obec Všestudy	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel Sv. Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 31474/5-864
------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Všestudy, okres Chomutov, Ústecký kraj
31474/5-864 kostel Archanděla Michaela,
exteriér,
západní průčelí kostela , detail, pohled od západu



Všestudy, okres Chomutov, Ústecký kraj
31474/5-864 kostel Archanděla Michaela,
exteriér,
celkový pohled na severovýchodní část kostela, pohled od severovýchodu

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Všestudy	Obec Všestudy	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel Sv. Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 31474/5-864
------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Všestudy, okres Chomutov, Ústecký kraj
31474/5-864 kostel Archanděla Michaela,
exteriér,
východní průčelí presbytáře, celek, pohled od východu



Všestudy, okr. Chomutov, Ústecký kraj,
31475/5-864, kostel sv. archanděla Michaela,
exteriér,
jižní průčelí, pohled od jihovýchodu

Doplňkový list - č. 4a

Sakrální architektura

Část obce Všestudy	Obec Všestudy	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel Sv. Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 31474/5-864
------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Všestudy, okres Chomutov, Ústecký kraj
31474/5-864 kostel Archanděla Michaela,
exteriér,
západní průčelí kostela, pohled od západu

Doplňkový list - č. 4b


Sakrální architektura

Část obce Všestudy	Obec Všestudy	Okres Chomutov	Název (označení) památky kostel Sv. Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 31474/5-864
------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Všestudy, okres Chomutov, Ústecký kraj
31474/5-864 kostel Archanděla Michaela,
exteriér,
západní a jižní průčelí kostela, pohled od jihozápadu

VŠESTUDY, kostel sv. archanděla Michaela

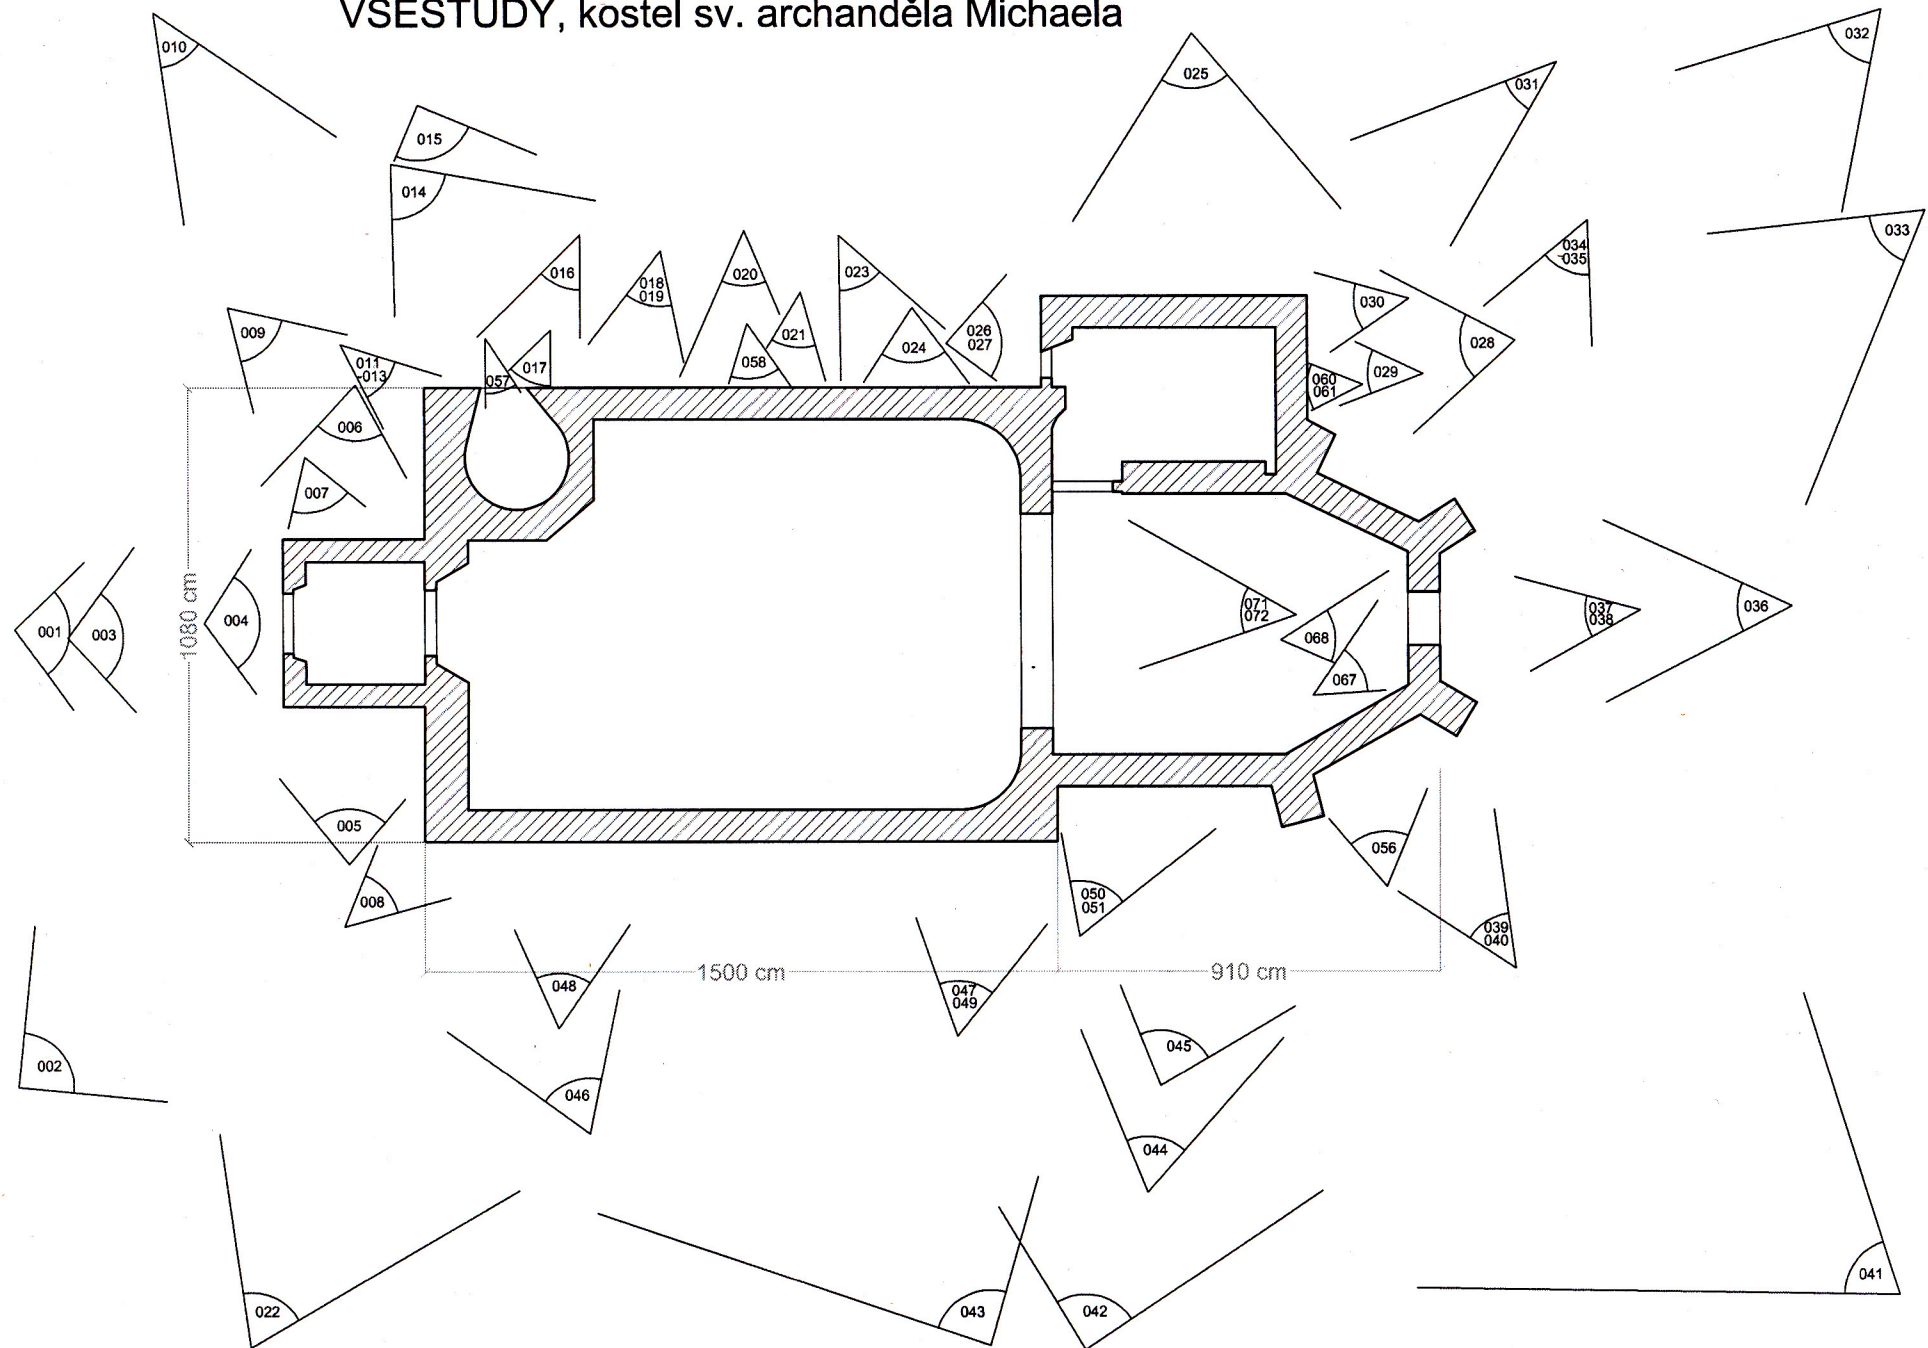

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	odvodnění	lod'		svody
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	ano, JV, JZ nároží
		destruovaný, zkorodované torzo		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	zanedbaná údržba			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	odvodnění	presbytář		svody
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	ano, závěr
		destruovaný, zkorodované torzo		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	zanedbaná údržba			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	statika exteriér	lod'		trhliny
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	ano, záp.,severní průčelí, 1 cm
		silně zanedbaný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	absence krovu a krytiny, zanedbaná údržba			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	statika exteriér	márnice		trhliny
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	ano, vých. a sev. průčelí 3,15 cm
		destruovaný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
absence stropu, krovu, krytiny, náletová vegetace				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	statika exteriér	presbytář		trhliny ano, severní průčelí 0,5 cm
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		silně zanedbaný		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>			
absence krovu a krytiny, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	statika exteriér	sakristie		trhliny ano, severní průčelí 2,5 cm
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u> havarijní	<u>původnost</u>	deformace ano, boulení zdiva
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
zatékání, vegetace, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	statika interiér	lod'		trhliny ano, záp.,průčelí, 1 cm
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		havarijní		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
absence krovu a krytiny, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	statika interiér	sakristie		trhliny ano, severní průčelí, 2,5 cm
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u> havarijní	<u>původnost</u>	deformace ano
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
zatékání, absence krovu, krytiny, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	lod'		typ/způsob	okny, propadlým stropem
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	100 %
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence krovu, krytiny, stropu				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	márnice		typ/způsob	okny, propadlým stropem
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	100 %
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence krovu, krytiny, stropu				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	presbytář		typ/způsob	okny, propadlým stropem
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	100 %
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence krovu, krytiny, stropu				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	lod'		výška vlhkosti	41 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	presbytář		výška vlhkosti	41 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	sakristie		výška vlhkosti	50 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, zdivo
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zatékání, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiér	loď		výška vlhkosti	100 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence krovu a krytiny, zatékání, vzrostlá vegetace				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiér	presbytář		výška vlhkosti	90 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence krovu a krytiny, zatékání, vzrostlá vegetace				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	sakristie		výška vlhkosti	90 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	omítky, zdivo
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zatékání klenbou, část. vegetace				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	založení	objekt - celek		základová půda	jíl
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	zdivo základů	lomové zdivo
		nelze zjistit			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	lod'		počet	1 (do věže)
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	povrchová úprava	nátěr hnědý
		část destruované		materiál ostění	pískovec
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	typ	švartnové, dvouvrst.
	vandalismus			mříže	ano
				křídlo	dřevo (švartny)

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	presbytář		počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	povrchová úprava	nátěr hnědookrový
				materiál ostění	cihla, omítka
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	typ	rámové, kazetové
				rám	ano
				křídlo	dřevo
				kování	odlitek

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	lod'		počet	6
<u>datace/stáří</u> <u>příčiny stavu</u> zanedbaná údržba, vandalismus		<u>stav</u> destruovaný, bez zasklení	<u>původnost</u> <u>poznámka</u>	materiál ostění	omítka
				typ	pevný rám
				rám	železo
				křídlo	železo, tabulky
				zasklení	pův tabulky, žádné

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	presbytář		počet	1
<u>datace/stáří</u> <u>příčiny stavu</u> zanedbaná údržba, vandalismus		<u>stav</u> destruovaný, bez zasklení	<u>původnost</u> <u>poznámka</u>	materiál ostění	omítka
				typ	pevný rám
				rám	železo
				křídlo	železo, tabulky
				zasklení	pův tabulky, žádné

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	předsíň		počet	2
<u>datace/stáří</u> <u>příčiny stavu</u> zanedbaná údržba, vandalismus		<u>stav</u> destruovaný, bez zasklení	<u>původnost</u> <u>poznámka</u>	materiál ostění	omítka

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	sakristie		počet	1
<u>datace/stáří</u> <u>příčiny stavu</u> zanedbaná údržba, vandalismus		<u>stav</u> destruovaný, bez zasklení	<u>původnost</u> <u>poznámka</u>	materiál ostění	kámen dřevo
				mříže	ano
				rám	dřevo

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	lod'	plech	klempířské prvky	ano, torzální svod jv nároží		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1930		destruovaný	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
koroze, destrukce krovu a krytiny							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	lod'	cihla	štíty	ano, torzálně		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 19. stol.		destruovaný	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
z 90 % zřícen							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	lod'	železo	střešní prvky	kříž na věži		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 19. stol.		silně zanedbaný	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	presbytář	plech	klempířské prvky	ano, torzální svod závěru		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1930		destruovaný	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
koroze, destrukce krovu a krytiny							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	střechy	sakristie	cihla	štíty	ano, torzálně
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 18. stol.		destruovaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	loď	kámen, cihla	zdivo	lomové, cihelné
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
14., 18. stol.		silně zanedbaný	prvek z výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
destrukce omítek, absence krovu a krytiny					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	lod'	pískovec	kamenické prvky	portál do věže		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	lod'	cementové?, vápenné	omítky	ano, torzálně		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 19. století		destruovaný	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
destrukce omítek, zatékání							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	lod'		nátěr	ano, torzálně
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	okrová, bílá
19., 18. stol.		destruovaný	částečně prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	márnice	kámen, cihla	zdivo	lomové, cihelné
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 19. stol.		silně zanedbaný	prvek z výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
destrukce omítek, absence krovu a krytiny					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	cihla	konstrukce římsy	skládaná
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1775		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
absence omítek, krovu, krytiny					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	presbytář	kámen, cihla	zdivo	lomové, cihelné
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
14., 18. stol.		silně zanedbaný	prvek z výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
destrukce omítek, absence krovu a krytiny					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	presbytář	vápenné ?	omítky	ano
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	18. - 19. stol.	destruovaný	částečně ano		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	destrukce svrchní omítkové vrstvy, zatékání				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	presbytář		nátěr	ano, velmi torzálně
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	okrová, bílá, růžová
	19., 18. stol.	destruovaný	částečně prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	sakristie	kámen, cihla	zdivo	lomové, cihelné
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	16. stol.	silně zanedbaný	prvek z výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	destrukce omítek, absence krovu a krytiny				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	sakristie	vápenné ?	omítky	ano, torzálně
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	18. - 19. stol.	destruovaný	částečně ano		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	destrukce svrchní omítkové vrstvy, zatékání				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	sakristie		nátěr	ano, velmi torzálně
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	okrová, růžová
	19., 18. stol.	destruovaný	částečně prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	sakristie	lomové zdivo	konstrukce	valená klenba
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	cca 16. stol.	destruovaná			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zatékání, částečné provalení klenby, náletová vegetace				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'	vápenná malta	plochy stěn	ano
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	18.- 19. stol.	destruovaný	částečně prvek z výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zřícený strop, krov, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'	štuk	arch. články	ano, rámy čela empory
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	cca 1775	destruovaný	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zřícený strop, krov, krytina				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	lod'	vápenocement ?	sokl	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
19. stol.		destruovaný	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zřícený strop. krov, zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	lod'		nátěr	ano, torzálně		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	bílá		
19.- 20. stol.		destruovaný	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zřícený krov, strop, zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'		malby	ano, torza v SZ,JZ rozích
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	malby-technika	secco
cca 1775		destruovaný		malby-námět	iluz. oltář. arch.
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
zřícený krov s krytinou, strop, náletová vegetace					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	presbytář	vápenná malta	plochy stěn	ano, částečně		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18.- 19. stol.		destruovaný	částečně prvek z výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zřícený strop, krov, zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	štuk, umělý mramor	arch. články	ano vit. obl, kartuše,arch.hl.o
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1775		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zřícený strop, krov, krytina				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	vápenné	sokl	ano, částečně
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. - 19. stol.		destruovaný	částečně prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zřícený strop. krov, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář		nátěr	ano, torzálně
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	bílá
19.- 20. stol.		destruovaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zřícený krov, strop, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář		malby	ano, torza v SZ,JZ rozích
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	malby-technika	secco
cca 1775		destruovaný		malby-námět	iluz. oltář. arch.
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zřícený krov s krytinou, strop, náletová vegetace				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	sakristie	pískovec	arch. články	ostění
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
16. stol.		destruovaný			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
provalená klenba nad vchodem					
				<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>
				<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
				Nejezchlebová	17.2.2015
				Nejezchlebová	17.2.2015