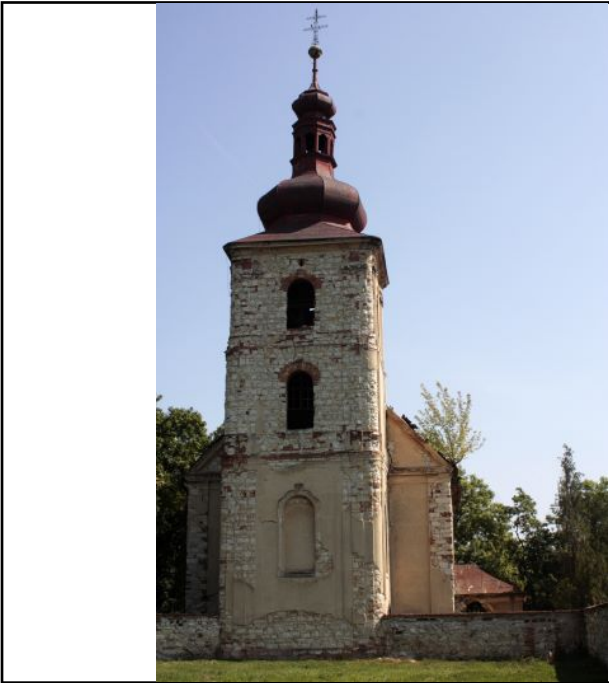


Karta ohrožené památky			Sakrální architektura		
katastrální území Žabokliky číslo k.ú. 746509	Část obce Žabokliky	Obec Nové Sedlo	Okres Louny	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 10001/5-1395
Název (označení) památky kostel sv. Bartoloměje		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím školské komise ŠKKONV 14. 1. 64 č. 457 - 1/64		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky Kostel stojí v centru obce nedaleko rybníky na terénním zlomu, na který v severovýchodním směru navazuje rovina. číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla st. p. č. 21 - kostel p. p. č. 35 - hřbitov, ohradní zeď k. ú. Žabokliky *		Vlastník Obec Nové Sedlo Hlavní 27 438 01 Nové Sedlo	
Slohové a časové určení Barokní stavba ze 2. pol. 17. století měla svého středověkého předchůdce. V závěru 19. století byla upravena v neobarokním stylu.		Autorské určení G. B. Maderna (neprokázáno, signatura autora dochována na některých historických plánech).			Stavební (funkční) typ kostel kód AC040
Identifikační foto		Popis			
		Celková situace: kostel stojí v centru obce nedaleko rybníky na terénním zlomu, na který v severovýchodním směru navazuje rovina. Figura domu: jednolodní stavba obdélného půdorysu s ustoupeným pravoúhlým presbytářem, mohutnou průjezdní věží na západě a na jihu hrobkou a na severu s přistavěnou sakristií. Orientace stavby je poněkud vychýlená ve směru severovýchod – jihozápad. Pro potřeby popisu je o stavbě uvažováno jako o orientované. Hlavní (vstupní, jižní) průčelí lodě: jako hlavní je koncipováno severozápadní průčelí směřující ke vstupní bráně. To je pravidelně prolomeno dvěma okenními otvory se záklenky ve tvaru plného oblouku rámovanými plastickými šambránami s ušima, zakončenými ovšem záklenky ve tvaru lichoběžníku. Okenní výplně mají kovové rámy členěné na osm tabulek zasklené barevnými vitrážemi s vegetativními motivy. Obě okenní osy pak hlavní fasádu lodi dělí na dvě poloviny, které jsou na nárožích a mezi sebou odděleny vysokými pilastry. Mezi nimi je plocha fasády tvořena celkem dvěma na sebe navazujícími vpadlými poli – první (vnější) mají klasický obdélný tvar, horní rohy druhých (vnitřních) jsou tvarovány kombinací konkávních a konvexních výžlabků. Totožným způsobem je pojednáno i jednoosé průčelí, kterým na hlavní loď navazuje presbytář. U paty pravého nároží lodi je pak drobný obdélný náhrobník. Z hmoty severovýchodního průčelí vystupuje přízemní sakristie obdélného půdorysu, přístupná z jihozápadu obdélným kamenným portálem s přímým nadpražím, kapkami a ušima. Předsíň nemá střechu ani strop. Levé boční (severovýchodní průčelí) patří presbytáři. Je velmi jednoduché, ve středu ve výšce dvou třetin pouze s jedním kruhovým otvorem rámovaným šambránou. →			

Zdůvodnění památkové chrany kostel je chráněn jako doklad vrcholně barokního stavitelství rekatolizovaného období, při předpokladu, že autorem návrhu je G. B. Maderna patří do souboru staveb v ducu italského baroka z okruhu černínských staveb *	Odkaz na literaturu Literatura: E. Poche a kol., Umělecké památky Čech 4, díl T/Ž. Praha 1982, s. 383 Stavebně-historický průzkum: x Operativní průzkumy a dokumentace: x
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2015: dnešní stav objektu je havarijní, vykazuje znaky vážného statického narušení – praskliny jsou viditelné ve většině zděných konstrukcí, část dřevěných konstrukcí zanikla (zastřešení sakristie), popř. je těsně na hranici fyzického zániku (krov, strop). Je přitom nutné poznamenat, že některé z těchto problémů mají starší původ, což dokládají písemné prameny, které podobné poruchy stavby zmiňují již na počátku 20. století. V posledních desetiletích byla zanedbávána pravidelná údržba, což mělo fatální dopad na technický stav →	Odkaz na fotodokumentaci dokumentace stavu objektu. Rok pořízení: 2015. Autor: L. Radová (uloženo na MIS) Žabokliky, kostel sv. Bartoloměje, rok pořízení: 1966, Autor: x, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku 24622, 24622, 24619, 24621, 24618, 24367, 24603, 24620, 24371, 24368 Žabokliky, kostel sv. Bartoloměje, rok pořízení:1988, Autor: Fotoslužba Postoloprty, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku 96671, 96672, 96674, 96676, 96680, 96679, 96677, 96682 dokončení v okně níže
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj 2015: stavba bez využití *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: kostel sv. Bartoloměje, oprava. Rok pořízení: 2005. Autor: x. NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, sbírka plánovaé dokumentace, sign. 3470 Projektová dokumentace: x
Movité památky (čísla rejstříku) ke kostelu evidovány následující movité památky, deponovány mimo kostel: 35-1247 - hlavní oltář, 35-1248 - oltář PM Bolesné, 35-1249 - oltář sv. Jana Nepomuckého 35-1250 - oltář PM, 35-1251 - kazatelna, 35-1249 - mřížové dveře	Evidenční list zpracoval 18.5.2015 Mgr. Lucie Radová, Mgr. Táňa Šimková
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Dokončení odkazů na fotodokumentaci: Žabokliky, kostel sv. Bartoloměje, rok pořízení:2006, Autor:Ludmila Skokanová, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku 177079, 177080, 177078, 177077 Žabokliky, kostel sv. Bartoloměje, rok pořízení: s. d., Autor: x, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign. svazku 15003, 15005, 15004

Doplňkový list - č. 1b

Sakrální architektura

Část obce Žabokliky	Obec Nové Sedlo	Okres Louny	Název (označení) památky kostel sv. Bartoloměje	Číslo rejstříku ústř. seznamu 10001/5-1395
-------------------------------	--------------------	----------------	--	--

Pokračování stavu zachování:

objektu. Krytina na všech střechách je dožilá, především na střeše lodi a presbytáře jsou úseky, kde tašky chybí. Nad sakristií je střecha zcela zřícená, destruovaná je koruna obvodového zdiva. Do prostoru krovu zatéká, část jeho prvků je napadena hnilobou a dřevokaznými škůdci (včetně dřevomorky), stejným způsobem jsou poškozeny i stropní konstrukce, které hrozí zřícením (dnes jsou proto v celém svém půdorysu podepřeny dřevěným lešením). Vodou nasáklý zásyp zatěžuje stropní podhled. Dožilé jsou omítky a nátěry – týká se to zejména fasád, z nich je 70 % omítek již opadaných, líc takto odhaleného opukového zdiva je narušen klimatickými vlivy. V interiéru jsou poškozené nátěry a v místech zatékání také omítky (strop). Viditelné jsou praskliny ve zdivu. Zničená je část vitráží, lokálně opadané jsou také prvky štukové výzdoby. Po převodu z církve provedl nový vlastník úpravu okolí kostela, především odstranil vzrostlou náletovou zeleň. Zpracován je projekt celkové rekonstrukce objektu, v roce 2015 by měla být zahájena oprava krovu.

Doplňkový list - č. 1a

Sakrální architektura

Část obce Žabokliky	Obec Nové Sedlo	Okres Louny	Název (označení) památky kostel sv. Bartoloměje	Číslo rejstříku ústř. seznamu 10001/5-1395
-------------------------------	--------------------	----------------	--	--

Pokračování popisu:

V ose pod ním se nachází malý obdélný povětrávací otvor. Zadní (jihovýchodní průčelí) má totožné členění jako průčelí hlavní. Jižní **hrobka** má obdélný půdorys. Jedná se stavbu s jednou podzemní valeně zaklenutou prostorou (hrobka?), plochostropou místností v přízemí a valbovou střechou krytou plechovou krytinou s červeným nátěrem. Je plochostropá s několika patrnými vrstvami malované výzdoby (linkami naznačené obdélné rámy, iluzivní pilastry s kanelovanými dříky, na stropě kříž ve svatozáři). K pravému bočnímu (jihozápadnímu) průčelí kostela je přistavěna **věž** v přízemí s průjezdem. Toto průčelí je velmi jednoduché, bez otvorů – pouze na jeho nárožích jsou pilastry, na něž pod trojúhelným štítem rámovaným bohatě profilovanou římsou navazuje římsa hlavní. Samotná věž má cibulovou báň s lucernou. Na severozápadě a jihovýchodě se věž v přízemí otvírá mohutným otvorem v síle zdi – v jihovýchodním otvoru zůstala dochována část dveřního rámu. Samotný otvor má záklenek téměř ve tvaru plného oblouku ve středu s předimenzovaným klenákem, architektonicky jej vymezuje ve štku provedený portál. Uvnitř je průjezd plochostropý, s prázdným zrcadlem. Vlevo je obdélný kamenný zpola zazděný portál vstupu do lodi kostela, napravo jsou pak dva další, v současné době opět zazděné obdélné otvory umožňující vstup do krovu a na věž (z pravého zůstaly zachovány dřevěné obložky, z levého je ve zdi odhalen dřevěný překlad). V průjezdu je dochována interiérová výmalba s okrovými plochami a bílými, pouze v barvě naznačenými, „tektonickými“ prvky – vyznačení vjezdů, vstupů a hran jednotlivých stěn, plocha zrcadla. Na zemi jsou položeny rozměrné kamenné desky. Čtvercová věž se v první a třetí patře otvírá segmentem zakončenými okenními otvory se středovými klenáky. Ty stejně jako na lodi obíhají šambrány s ušima. Nároží věže v jihovýchodním průčelí rámuji sdružené pilastry v jednotlivých patrech zakončené pod průběžnými patrovými římsami pouze jednoduchými hlavicemi. Mezi nimi je fasáda opět tvořena celkem dvěma na sebe navazujícími vpadlými poli – první (vnější, bezprostředně navazující na pilastry) mají klasický obdélný tvar, horní rohy druhých (vnitřních) jsou tvarovány kombinací konkávních a konvexních výžlabků. Na ostatních průčelích věže nejsou omítky dochovány, jejich architektonické členění však pravděpodobně bylo obdobné.

Fasády: vnější omítky kostela jsou ze 70 % opadané, jinak hladké, vápenné, s nepatrnými vrstvami patrně monochromních okrových nátěrů. Zdivo je vyzděno především z opukového kamene, lokálně se v omezené míře objevují cihly (hlavní římsa, záklenky oken). Poslední vrstva omítek se pravděpodobně váže k poslední výtvarně relevantní úpravě provedené v neobarokním duchu na konci 19. století.

Střešní krajiny: loď je zastřešena střechou sedlovou, presbytář střechou zvalbenou nad závěrem. Krytina na obou střechách je břidličná, při krajích vypodložená (nejspíše dodatečně) plechovými pásy. Z roviny nad lodí v jejím východním úseku vystupuje těleso osmibokého sanktusníku, které je cele oplechované – pásová krytina je opatřena červeným nátěrem. Střecha sakristie je zřícená, její tvar nelze určit. Mohlo se však stejně jako nad hrobkou jednat o střechu valbovou. Střecha nad hrobkou je krytá plechovými falcovanými pásy, plech je opatřen červeným krycím nátěrem. Krytina stejného typu je také na cibulové báni věže.

Dispozice: jednolodní prostor je na východě ukončen obdélným presbytářem, k němuž se po stranách připojuje sakristie a hrobka. Na západě je

Interiér: Interiér kostela je jednolodní, plochostropá loď je od presbytáře oddělena vítězným obloukem. Presbytář je obdélný, zaklenutý jedním polem křížové klenby.

Plocha klenby je natřena modrým nátěrem, v bílé barvě je naznačeno křížení žebí. Částečně odstraněné omítky odhalují líc cihelného zdiva klenutí. Boční stěny se ven otevírají vždy jedním oknem. Jejich špalety obíhá bohatá štuková ornamentální výzdoba. Pod okny jsou obdélné kamenné portály s ušima, na které po stranách navazuje iluzivní malířská výzdoba imitující obložení. Zadní stěna presbytáře je prolomena kruhovým oknem, pod ním je drobná nika. Ve středu presbytáře stojí zděná mensa.

V bočních stěnách lodi jsou vždy dva okenní otvory s vnitřními špaletami opět zdobenými štukovými ornamenty. V oknech jsou torza vitráží s vegetativními motivy. Rovný strop je v podélném směru rozdělen průvlakem na dvě poloviny, které mají totožnou malovanou výzdobu s rostlinnými náměty – obdobná se opakuje i na vítězném oblouku. V rozích mezi lodí a vítězným obloukem jsou vždy po stranách umístěny oltářní mensy. V přední části lodi (nad vstupem z průjezdu) je tribuna. Zabírá celou šíři západní stěny, dochována je pouze v torzu bez zábradlí. Celý interiér je prakticky nepřístupný, veškerou plochu zabírá dřevěné prostorové lešení, které v celé ploše podpírá strop lodi a klenbu presbytáře.

Doplňkový list - č. 1c

Sakrální architektura

Část obce Žabokliky	Obec Nové Sedlo	Okres Louny	Název (označení) památky kostel sv. Bartoloměje	Číslo rejstříku ústř. seznamu 10001/5-1395
-------------------------------	--------------------	----------------	--	--

Krov: dnes jsou vzhledem k technickému stavu objektu všechny jeho krovy nepřístupné, poslední fotodokumentace byla provedena v roce 2011. Z ní vyplývá, že konstrukčně je řešen jako ležatá stolice – šikmé pásy procházely ze šikmých sloupků do hambalků, rozpěry hambalků jsou v plných vazbách navíc jištěny šikmými vzpěrami, které prochází přes hambalky. Vaznice je čtyřboká, ve střešní rovině je provedeno mohutné zavětrování systémem ondřejských křížů. Řemeslná kvalita provedení krovu je nadprůměrná, jednotlivé prvky jsou opracované tesáním, objevují se zde drobné detaily, jako je provedení vystouplých konzolek na šikmých sloupcích plných vazeb v místě, do kterých je opřen šikmý pásek. Podlaha je krytá čtvercovými topinkami. Na jedné ze šikmých vzpěr plné vazby je červenou barvou proveden nápis s datací 1922, který dokládá poslední opravu krovu.

Vnitřní vybavení: viz popis interiéru – z mobiliáře se nic kromě zděných menz pod oltáře nedochovalo, část by dle sdělení předchozího vlastníka měla být deponována v jeho depozitářích. Na posledního vlastníka (obec Nové Sedlo) byla stavba převedena bez mobiliáře.

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Žabokliky	Obec Nové Sedlo	Okres Louny	Název (označení) památky kostel sv. Bartoloměje	Číslo rejstříku ústř. seznamu 10001/5-1395
-------------------------------	--------------------	----------------	--	--



St. p. č. 21, k . ú. Žabokliky.
Žabokliky, okr. Louny, kraj Ústecký.
Fotodokumentace z 24. července 2014.
Exteriér.
Pohled na západní průčelí od severozápadu.



St. p. č. 21, k . ú. Žabokliky.
Žabokliky, okr. Louny, kraj Ústecký.
Fotodokumentace z 25. dubna 2014.
Exteriér.
Pohled na západní průčelí od jihozápadu.

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Žabokliky	Obec Nové Sedlo	Okres Louny	Název (označení) památky kostel sv. Bartoloměje	Číslo rejstříku ústř. seznamu 10001/5-1395
-------------------------------	--------------------	----------------	--	--



St. p. č. 21, k . ú. Žabokliky.
Žabokliky, okr. Louny, kraj Ústecký.
Fotodokumentace z 25. dubna 2014.
Exteriér.



St. p. č. 21, k . ú. Žabokliky.
Žabokliky, okr. Louny, kraj Ústecký.
Fotodokumentace z 31. ledna 2012.
Exteriér.
Hlavní severní průčelí, pohled od severu.

Doplňkový list - č. 4a

Sakrální architektura

Část obce Žabokliky	Obec Nové Sedlo	Okres Louny	Název (označení) památky kostel sv. Bartoloměje	Číslo rejstříku ústř. seznamu 10001/5-1395
-------------------------------	--------------------	----------------	--	--



St. p. č. 21, k. ú. Žabokliky.
 Žabokliky, okr. Louny, kraj Ústecký.
 Fotodokumentace z 22. července 2015.
 Exteriér.
 Pohled na hlavní (severní) průčelí od severu.

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	odvodnění	objekt - celek		žlaby	ano
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	svody	ano
		destruovaný		vyústění svodů	na povrch
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika exteriér	objekt - celek		trhliny	ano
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	deformace	ano, vyjma věže
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
neúdržba, poškozený krov a zatékání dožilou krytinou					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	objekt - celek		typ/způsob	přírozeně okny
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	dobrá
		dobrý			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
vzhledem k havarijnímu technickému stavu budovy, jejích oken, střešního pláště i dveří, probíhá větrání přirozeně					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		výška vlhkosti	40 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	vlhké zdivo
		špatný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
havarijní stav okapů a svodů					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	objekt - celek		výška vlhkosti	30 cm
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	nátěry, omítky
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	okolí kostela zarostlé náletovou zelení, dožilé okapy a svody		u věže nelze stav vlhkosti určit		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	hrobka		počet	1
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kámen
	18. stol.	špatný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	lod'		počet	1
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kámen
	18. stol.	špatný		typ	obdélný
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	mříže	ano
				křídlo	dřevo
				kování	kované

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieř	dveře	sakristie		počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kámen
	18. stol.	špatný		typ	obdélný
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	mříže	ano
				křídlo	dřevo
				kování	kované
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieř	dveře	věž		počet	2
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kámen
	18. stol.	špatný		typ	obdélný
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	mříže	ano
				křídlo	dřevo
				kování	kované
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieř	okna	hrobka		počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zděné
	18. stol.	havarijní		typ	segmentové
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	rám	dřevo
				mříže	ano
				křídlo	dřevo
				zasklení	ano
zasklení dochováno jen částečně, špaleta okna opakovaně poškozena vandaly					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	loď		počet	4
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zděné
18. stol.		destruovaný		typ	segmentové
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	rám	kov
sklo dochováno pouze částečně				zasklení	ano, vitráže

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	presbytář		počet	4
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zděné
18. stol.		destruovaný		typ	segmentové, kruhové
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	rám	kov, dřevo
sklo dochováno pouze částečně				zasklení	ano, vitráže

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	sakristie		počet	1
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zděné
18. stol.		destruovaný		typ	obdélné
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	rám	dřevo
z okna dochován pouze rám					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	věž		počet	6
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zděné
	18. stol.	destruovaný		typ	segmentové
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	rám	bez výplně
				mříže	ano/ne

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	hrobka	plech	krytina	pásová
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	70 let	havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	lod'	břidlice	krytina	skládaná
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	min. 100 let	havarijní	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

krytina je za hranicí životnosti, v některých úsecích zcela chybí, při korunách zdiva je provizorně podplechovaná

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	střechy	lod'	plech	klempířské prvky	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
nelze určit		havarijní	nelze určit		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
jedná se o provizorní podplechování krajů krtiny při styku s korunou zdiva					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	střechy	lod'	kámen	štíty	na západě		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
300 let		havarijní	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
postranní části štítů navazují na těleso zapuštěné věže							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	střechy	presbytář	břidlice	krytina	skládaná		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
min. 100 let		havarijní	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
krytina je za hranicí životnosti, v některých úsecích zcela chybí, při korunách zdiva je provizorně podplechovaná							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	presbytář	plech	klempířské prvky	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
nelze určit		havarijní	nelze určit		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
jedná se o provizorní podplechování krajů krtiny při styku s korunou zdiva					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	presbytář	kov	střešní prvky	sanktusník s hrotnicí a křížem
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
nelze určit		nelze určit	nelze určit		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	věž	plech	krytina	pásová
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
70 let		havarijní			
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
krytina je za hranicí životnosti, v měkterých úsecích zcela chybí, při korunách zdiva je provizorně podplechovaná					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	věž	kov	střešní prvky	hrotnice a kříž na střeše
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
nelze určit		nelze určit	nelze určit		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	hrobka	opuka	zdivo	kámen
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
300 let		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
chybí střecha, část zdiva destruovaná					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	zdivo/fasády	hrobka	pískovec	kamenické prvky	ano (portál vstupu)		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
300 let		dobrý					
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	lod'	opuka	zdivo	kámen
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
300 let		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
ve zdivu viditelné výrazné praskliny, na většině ploch chybí omítky, povrch opuky je narušen povětrností					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	lod'	opuka	konstrukce římsy	zděná
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
300 let		dobrý	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
římsy narušené, viditelné jsou trhliny způsobené pravděpodobně havarijním stavem krovu					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	vápenné	omítky	ano, hladké, štukové prvky
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	120 let	havarijní	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
omítky výrazně poškozené, velké úseky zcela chybí, narušen je povrch poslední vrstvy					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	vápenný nátěr	nátěr	ano/vápenný
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	okr
	120 let	destruovaný	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
nátěr je téměř zcela opršelý					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	presbytář	opuka	zdivo	kámen
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	300 let	havarijní	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
ve zdivu viditelné výrazné praskliny, na většině ploch chybí omítky, povrch opuky je narušen povětrností					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	presbytář	opuka	konstrukce římsy	zděná
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	300 let	dobrý	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
římsy narušené, viditelné jsou trhliny způsobené pravděpodobně havarijním stavem krovu					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	sakristie	opuka	zdivo	kámen		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
300 let		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
chybí střecha, část zdiva destruovaná							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	věž	opuka	zdivo	kámen
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
300 let		špatný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
zdivo bez omítek, vlivem povětrnosti poškozen povrch opuky					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	věž	opuka	konstrukce římsy	zděná
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
300 let		dobrý	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
římsy narušené, viditelné jsou trhliny způsobené pravděpodobně havarijním stavem krovu					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	věž	pískovec	kamenické prvky	ano (portál vstupu)		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
300 let		dobrý					
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	hrobka		počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenné
	18. stol.	zanedbaný		typ	obdélné
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	mříže	ano
				křídlo	jednokřídlé
				kování	kované
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	loď		počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenné
	18. stol.	zanedbaný		typ	obdélné
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	mříže	ano
				křídlo	jednokřídlé
				kování	kované
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	presbytář		počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenné
	18. stol.	zanedbaný		typ	obdélné
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	mříže	ne
				křídlo	jednokřídlé
				kování	kované

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	sakristie		počet	1
<u>datace/stáří</u> 18. stol. <u>příčiny stavu</u>		<u>stav</u> zanedbaný	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenné
				typ	obdélné
				mříže	ne
				křídlo	jednokřídle
				kování	kované
		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	věž		počet	1
<u>datace/stáří</u> 18. stol. <u>příčiny stavu</u>		<u>stav</u> zanedbaný	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenné
				typ	obdélné
				mříže	ano
				křídlo	jednokřídle
				kování	kované
		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	presbytář	cihla	konstrukce	křížová klenba
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. století		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zatékání, poškozený krov					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	loď	dřevo	konstrukce	hambalkový, ležatá stolice
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. století		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	krovy	presbytář	dřevo	konstrukce	hambalkový, ležatá stolice		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. století		havarijní	prvek z etapy výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	hrobka	vápenné omítky	plochy stěn	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. - 19. stol,		havarijní	prvek z etapy výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
poškozené zatékání, statickými poruchami a neúdržbou							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	hrobka	vápenný nátěr	nátěr	silikát/bez nátěru
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	bílý
120 let		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
vlivem statického poškození i zanedbáním pravidelné údržby nátěry vážně poškozené, lokálně destruované a opadané až na zdivo					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	loď	vápenné omítky	plochy stěn	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. - 19. stol,		havarijní	prvek z etapy výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
poškozené zatékání, statickými poruchami a neúdržbou							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	loď	štuk	arch. články	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. - 19. století		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
vlivem statického poškození i zanedbáním pravidelné údržby omítky vážně poškozené, lokálně destruované a opadané až na zdivo					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	loď	malba	sokl	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
120 let		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
sokl pouze barevně odlišen, vázáno na stav omítek a nátěrů					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	loď	vápenný nátěr	nátěr	vápenný
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	více barev
120 let		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
vlivem statického poškození i zanedbáním pravidelné údržby nátěry vážně poškozené, lokálně destruované a opadané až na zdivo					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'		malby	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	malby-technika	nelze určit
120 let		havarijní	prvek z etapy výstavby	malby-námět	vegetabilní motivy, geometrické motivy,
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
vlivem statického poškození i zanedbáním pravidelné údržby nátěry vážně poškozené, lokálně destruované a opadané až na zdivo					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	vápenné omítky	plochy stěn	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. - 19. stol,		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
poškozené zatékání, statickými poruchami a neúdržbou					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	vápenné	klenba/strop	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. - 19. stol.		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
vlivem statického poškození i zanedbáním pravidelné údržby omítky vážně poškozené, lokálně destruované a opadané až na zdivo					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	štuk	arch. články	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. - 19. století		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
vlivem statického poškození i zanedbáním pravidelné údržby omítky vážně poškozené, lokálně destruované a opadané až na zdivo					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	malba	sokl	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
120 let		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
sokl pouze barevně odlišen, vázáno na stav omítek a nátěrů					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	vápenný nátěr	nátěr	vápenný
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	více barev
120 let		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
vlivem statického poškození i zanedbáním pravidelné údržby nátěry vážně poškozené, lokálně destruované a opadané až na zdivo					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář		malby	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	malby-technika	nelze určit
120 let		havarijní	prvek z etapy výstavby	malby-námět	vegetabilní motivy, geometrické motivy,
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
vlivem statického poškození i zanedbáním pravidelné údržby nátěry vážně poškozené, lokálně destruované a opadané až na zdivo					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	sakristie	vápenné omítky	plochy stěn	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. - 19. stol,		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
poškozené zatékání, statickými poruchami a neúdržbou					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	sakristie	vápenný nátěr	nátěr	vápenný
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	bílý
120 let		havarijní	prvek z etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
vlivem statického poškození i zanedbáním pravidelné údržby nátěry vážně poškozené, lokálně destruované a opadané až na zdivo					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	podlahy	lod'	keramika	typ	keramická dlažba
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
120 let		špatný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
		pod nánosy suti a špíny nejsou nášlapné vrstvy ostatních částí objektu viditelné			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	stropy	hrobka	trámy, rákos, omítka	skladba	snad trámový s omítaným podhledem		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. stol.		havarijní	prvek z etapy výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zatékání, poškozený krov, neúdržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	stropy	lod'	trámy, rákos, omítka	skladba	trámový s omítaným podhledem		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. stol.		havarijní	prvek z etapy výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zatékání, poškozený krov, neúdržba							

			<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
			Nejezchlebová	20.5.2015	Nejezchlebová	20.5.2015