

Karta ohrožené památky			Sakrální architektura		
katastrální území Albrechtice u Mostu číslo k.ú. 600091	Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43197/5-299
Název (označení) památky kaple zvaná Hraběcí		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím školské komise ŠKK ONV 27. 5. 1963 Š/Fe - 63		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky v lese, JZ od areálu zámku číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla st. p.č. 6 *		Vlastník Lobkowicz Martin U Malvazinky 151/26 Smíchov, 15000 Praha	
Slohové a časové určení barokní, stavěna po roce 1753		Autorské určení projekt pravděpodobně Andreas Altomonte stavbu vedla stavitel Hauptvogel z Roudnice n. L.			Stavební (funkční) typ kaple kód AC080
Identifikační foto		Popis			
		Celková situace: Kaple je situována na nenápadné terase východního svahu Jánského vrchu jihozápadně od zámku Jezeří v lesnatém porostu, za její zadní částí se zvedá příkrý svah s pěšinou. Není pohledově exponovaná, pohledově se uplatňuje pouze z bezprostřední blízkosti. Figura kaple Jde o torzo centrální neorientované kaple kruhového půdorysu, zachované ve stadiu obvodových zdí s torzy náběhu kupolovité klenby centrálního prostoru (dnes prorostlé náletovou vegetací). Hlavnímu průčelí dominuje torzo portiku s předsazenými hranolovými sokly sloupů, jejichž dříky jsou rozvaleny v okolním terénu, k zadní části je přisazeno přízemí nedokončené věžovité přístavby obdélného půdorysu s relikty zdíva schodišťového pláště v patře. Hlavní podélná osa kaple je orientována ve směru přibližně východ - západ. Průčelí <i>Hlavní průčelí</i> kaple je obráceno k východu a má jediný pohledový plán torza vstupního portiku. Průčelí vyrůstající z vysokého soklu je pětiosé, členěno je šesti pilastry, mezi nimiž se ve střední širší ose nachází hlavní vstupní otvor završený plochým obloukem, postranní osy jsou *			

Zdůvodnění památkové chrany Kaple je chráněna jako relikv. lobbkovické hrobky v širším areálu zámku, potažmo v rámci zámeckého parku. Objekt je zároveň dokladem barokního stavitelství v okruhu drobnějších sakrálních a funerálních staveb. *	Odkaz na literaturu Literatura: Poche, E.: Umělecké památky Čech 1 A/J, Praha 1977, s. 590 Stavebně-historický průzkum: x Operativní průzkumy a dokumentace: x
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2014: nedostavěný objekt je silně poškozený, celkový stav se dá hodnotit jako havarijní, zcela chybí vnější omítky, zdivo je částečně destruované, vstupní portikus chybí, zaklenutí a zastřešení je propadlé *	Odkaz na fotodokumentaci dokumentace stavu objektu. Rok pořízení: 2014. Autor:M. Pavlíková (uloženo na MIS) Jezeří, kaple zvaná Hraběcí, rok pořízení: 1966, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign, svazku 22237, Jezeří, kaple zvaná Hraběcí, rok pořízení: 2004, Autor: M. Pavlíková, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, sign, svazku 161416, 161428, 161422, 161421, 161426, 161423, 161414, 161417, 161415, 161419, 161427, 161418, 161420, 161425, 161424.
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj kolem 1753: pravěpodobně projekt rodinné hrobky, stavba nedokončena 2014: torzo nedostavěné kaple bez využití *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: terénní náčrt půdorysu s vyznačenými fotopohledy. Rok pořízení: 2014. Autor: V. Honys Projektová dokumentace: x
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 9.6.2014 Honys
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 1c

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple zvaná Hraběcí	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43197/5-299
----------------------------	-----------------------	---------------	---	---

pročleněny protáhlými nikami a obdélnými zahlobenými plochami pod nimi. Průčelí je ukončeno torzálním, původně snad trojúhelníkovým štítem. Pilastry mají profilované patky, hlavice se nedochovaly, nad jejich zakončením ze zdiva vystupuje náznak architrávu (?). Za horní částí torza štítu vystupují fragmenty náběhu klenby lodi. V obvodových částech štítu je patrný otisk siluety krovu (?) portiku. Zdivo je cihelné, obložení soklu a patek z pískovce. Omítky jsou dochovány pouze v nepatrných degradovaných torzech, zdivo se lokálně drolí, v partii štítu je silně rozrušeno prorůstající vegetací. Kamenné obklady soklů mají narušené spárování, u některých pilastrů chybí pískovcové patky. Před průčelím je ve shodné půdorysné linii s osami pilastrů postaveno 6 pískovcových hranolových jednou odstupňovaných soklů pro dřívky sloupů, jeden z nich je opatřen patkou, několika z nich chybí horní část (některé z nich se povalují v okolním terénu).

Jižní průčelí kaple má tři pohledové plány, první je průčelí lodi, druhé průčelí portiku a třetí průčelí torza věžovité přístavby. Průčelí lodi v půdorysu konvexně vypjaté vyrůstá z vysokého odstupňovaného soklu a je členěno toskánskými pilastry do třech polí lemovaných lizénovými rámy, část čtvrtého při západní straně zabíhá za průčelí věže. Lichá pole jsou pročleněna obdélnými okenními otvory završenými plným obloukem s odstupňovanými přímými špaletami bez ráků a výplní. Průčelí je horizontálně ukončeno kompletním kladím. Za ním s hloubkovým odskokem nastupuje nízký pás náběhu nedokončené kupolovité klenby. Materiálem je smíšené zdivo s rozhodujícím zastoupením cihly, pilastry jsou z cihelného zdiva, obklady soklu, profilovaný architráv a římsa jsou pískovcové. Omítky se dochovaly v nepatrných torzech pískového odstínu, nátěry nebyly nikdy realizovány. Průčelí portiku, napojující se ústupkem na nárožní pilastr východní část lodi, vyrůstá rovněž z vysokého odstupňovaného soklu, je ploché, nečleněné lemováno pilastry (při napojení na těleso lodi s dochovalou pískovcovou hlavicí). Zdivo je smíšené, s výrazným zastoupením cihly. Omítky se téměř nedochovaly, koruna zdiva je rozvolněná. Průčelí věžovité přístavby je ploché, po stranách lemované pilastry s okenním otvorem završeným plochým obloukem v ose. S ohledem na zvyšující se úroveň terénu a destrukci parapetu otvoru je tento jen lehce nad úroveň terénu a slouží v podstatě jako vstupní. V partii patra vystupuje pouze torzo tělesa schodiště. Materiálem je smíšené zdivo s převahou cihly. Omítky jsou dochovány v nepatrných torzech. Nátěry nebyly nikdy realizovány.

Západní průčelí má dva prostorové plány. První tvoří průčelí podvěží, druhý průčelí lodi. Průčelí podvěží je v přízemí lemováno lizénovým rámem, je ploché, se vstupním otvorem ukončeným plochým obloukem v ose. V patře vystupuje torzální těleso pláště dalšího článku schodiště, na jehož hraně končí profilované pískovcové články korunní římsy. Materiálem je smíšené, převážně cihelné zdivo, v patře pouze cihelné zdivo. Omítky nejsou v podstatě dochovány. Horní část je ve stadiu destrukce, prorostlá vegetací a narušená korunou padlého stromu.

Severní průčelí je shodné s jižním. Soklová část je uprostřed narušena masivním vrostlým kořenovým systémem dnes pokáceného stromu.

Doplňkový list - č. 1d

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple zvaná Hraběcí	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43197/5-299
----------------------------	-----------------------	---------------	---	---

Dispozice

Hlavním vstupním otvorem zaklenutým plochým obloukem, jehož boční stěny jsou pročleněny eliptickými nikami, se vstupuje do prostoru lodi kruhového půdorysu. Stěny lodi jsou členěny v pravidelném rytmu pilastry s vloženými lizénovými rámci členící stěny do celkem dvanácti polí a nesoucími kompletní kladí. Jednotlivá pole jsou po severní a jižní straně střídavě pročleněna nikami a okenními otvory, trojice polí po západní a východní straně v prostředním poli vstupním otvorem, na východní straně výrazně vyšším, nad nímž se nachází nika prolamující architráv a zasahující do prostoru vlysu, v postranních polích na západní straně nikami v úrovni shodné s ostatními poli na východní straně v dolní etáži vyššími vstupními otvory završenými plochým obloukem, v horní etáži obdobnými, ale nižšími vstupními otvory. Tyto otvory zřejmě měly zprostředkovávat přístup na nerealizovanou emporu či balkon. Po jižní straně vstupu se nachází vstupní otvor do válcového zaklenutého prostoru, v němž se původně nacházelo točité schodiště, vyúsťující horním vstupním otvorem na nerealizovanou emporu či balkon, po severní straně vstupní otvor do prostoru zaklenutého křížovou klenbou nezjištěného určení. Dalším, západním vstupním otvorem v ose se vstupuje do podvěží. Jde o prostor obdélného půdorysu zaklenutý valenou klenbou s trojbokými výsečemi. Klenba je na jižní straně propadlá. Ve východní stěně při jihovýchodním rohu se nachází obdélný vstupní otvor do válcového prostoru bývalého schodiště vedoucího do patra se stopami uložení schodnic. Jižní stěna je pročleněna jedním okenním otvorem. Při jihozápadním rohu jsou na zemi uskládněny fragmenty odpadlých pískovcových prvků korunní římsy. Západní stěna je pročleněna jedním okenním otvorem v ose. Severní stěna je rovněž pročleněna jedním okenním otvorem. Ve východní stěně při severovýchodním rohu se nachází vstup do nehlubokého prostoru obdélného půdorysu. Zdivo je cihelné, v rozích jsou dochovány drobné pozůstatky omítek nezjištěného složení a zabarvení (pokryto depozity nečistot). Zdivo, zejména záklenků a kleneb je částečně destruované.

Střešní krajina

Není dochována

Krov

Nedochován

Vnitřní vybavení

Nedochováno

Doplňkový list - č. 2a

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple zvaná Hraběcí	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43197/5-299
----------------------------	-----------------------	---------------	---	---



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-299 kaple, zv. Hraběcí, pohled od severozápadu



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-299 kaple, zv. Hraběcí, pohled od severu



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-299 kaple, zv. Hraběcí,
interiér, loď, pohled od západu



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-299 kaple, zv. Hraběcí,
interiér, loď, pohled od severu

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple zvaná Hraběcí	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43197/5-299
----------------------------	-----------------------	---------------	---	---



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-299 kaple, zv. Hraběcí,
exteriér, jižní průčelí, pohled od jihu



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-299 kaple, zv. Hraběcí,
exteriér, jižní průčelí, pohled od jihovýchodu

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple zvaná Hraběcí	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43197/5-299
----------------------------	-----------------------	---------------	---	---



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-299 kaple, zv. Hraběcí,
jihozápadní nároží, pohled od jihozápadu



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-299 kaple, zv. Hraběcí,
exteriér, západní průčelí, pohled od jihozápadu

Doplňkový list - č. 4a

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple zvaná Hraběcí	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43197/5-299
----------------------------	-----------------------	---------------	---	---



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-299 kaple, zv. Hraběcí
exteriér, severovýchodní průčelí, celek, foto od východu

Doplňkový list - č. 4b


Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple zvaná Hraběcí	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43197/5-299
----------------------------	-----------------------	---------------	---	---



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-299 kaple, zv. Hraběcí,
exteriér, jihovýchodní průčelí, pohled od jihovýchodu

JEZEŘÍ, kaple zvaná Hraběcí

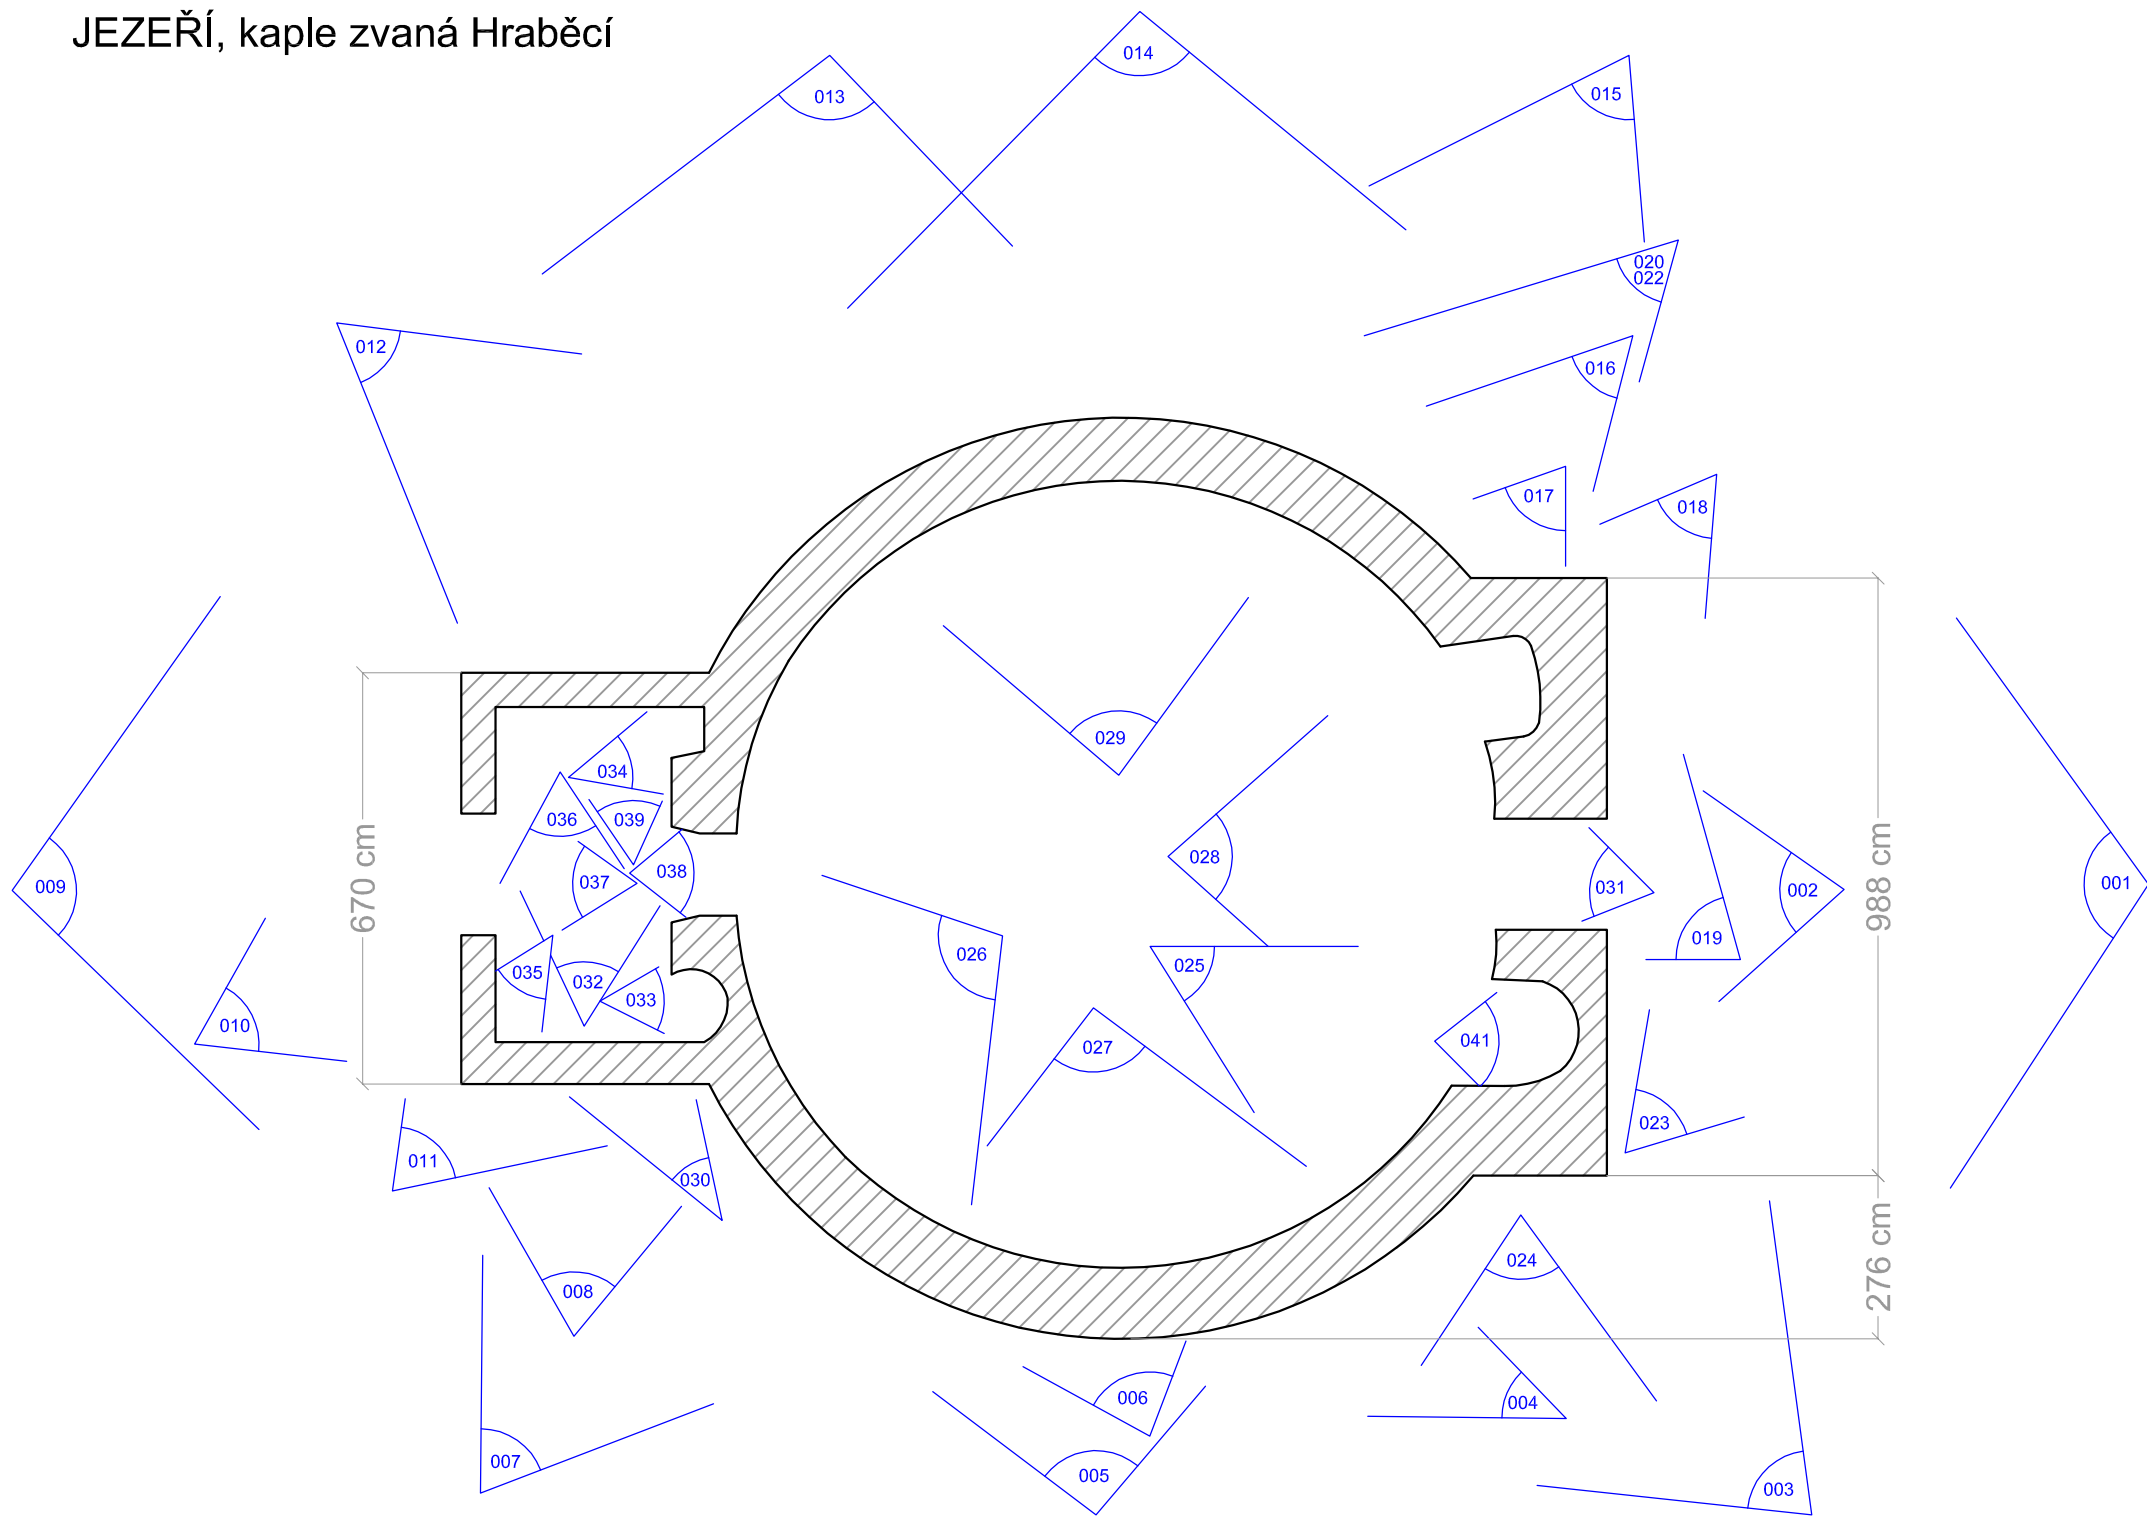

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	lod'		typ/způsob	okenní a vstupní otvory
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	dobrá
		mírně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence výplní				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	sakristie		typ/způsob	okenní a vstupní otvory
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	dobrá
		zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence výplní				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	lod'		výška vlhkosti	50 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	zdivo
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	navýšený terén, vegetace				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	sakristie		výška vlhkosti	30 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	zdivo
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	navýšený terén svahu, vegetace				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	lod'		výška vlhkosti	50 - 70 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	zdivo
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	navýšený terén, absence klenby a zastřešení, vegetace				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	sakristie		výška vlhkosti	20 - 30 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	zdivo
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	navýšený terén				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	dveře	lod'	cihla	počet	2
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	cihla
	18. století	nedochováno	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	dlouhodobé chátrání, vandalismus				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterieur	okna	lod'	cihla	počet	4
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	cihla
	18. století	bez výplní	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	dlouhodobé chátrání				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	okna	sakristie	cihla	počet	3
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	cihla
18. století		bez výplní, destrukce	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
dlohodbé chátrání					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	lod'	lomový kámen, cihla	zdivo	lomové, smíšené
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. století		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
dlohodobé chátrání					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	lod'	pískovec	konstrukce římsy	kamenná, neomítaná
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. století		havarijní	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
chátrání, pád větví					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	lod'	pískovec	kamenické prvky	kladí, sokly lodi a sloupy
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
18. století		destruovaný	perk z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zřícený portikus, chátrání					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	sakristie	lomový kámen, cihla	zdivo	lomové, smíšené		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. století		havarijní	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
dlouhodobé chátrání							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	sakristie	pískovec	kamenické prvky	sokl		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. století		destruovaný	prek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
dlouhodobé chátrání							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	klenby	loď	cihla	konstrukce	kupole		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. století		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
dlouhodobé chátrání							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	klenby	ochoz	cihla	konstrukce	kupole		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. století		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
dlouhodobé chátrání							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	klenby	sakristie	cihla	konstrukce	kupole		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. století		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
dlouhodobé chátrání, absence krytiny							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	lod'	pískovec	sokl	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. století		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
náletová vegetace,vlhkost							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	sakristie	vápenné omítky	plochy stěn	ano, nepatrně		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
18. století		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
nedokončenost							

			<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
			Nejezchlebová	10.6.2014	Nejezchlebová	10.6.2014