

Karta ohrožené památky			Sakrální architektura		
katastrální území Mrzlice číslo k.ú. 648205	Část obce Mrzlice	Obec Hrobčice	Okres Teplice	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 103892
Název (označení) památky kostel sv. Jakuba Většího		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení 9.11.2009		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla st. 1 *		Vlastník Římskokatolická farnost Mrzlice Mrzlice 1, 41804 Hrobčice	
Slohové a časové určení 1676, přestavěn 1838		Autorské určení			Stavební (funkční) typ kostel kód AC040
Identifikační foto		Popis Celková situace Kostel se nachází na jižním okraji obce po východní straně průjezdní asfaltové komunikace spojující obce Razice s obcí Tvrdín na mírně vyvýšené terénní terase zpevněné po severní a částečně východní straně nízkou zídou (lomové čedičové zdivo s korunou z cihel) prostoupenou proti severní hřbitovní bráně schodišťovými stupni. Terasa je po severní straně osazena čtyřmi vzrostlými stromy. Je výrazně exponovanou dominantou nejen obce, ale i okolní krajiny uplatňující se s ohledem na celkovou polohu obce v mírně stoupajícím terénu od západu a jihozápadu na pozadí nevysokých návrší Zaječího kopce a Mrzlického vrchu. Výraznou dominantou obce je zejména při příjezdu po komunikaci od obce Tvrdín. Západní a jihozápadní strana kostela je obklopena nevelkým hřbitovem s ohradní zdí lichoběžníkovitého půdorysu se dvěma branami na východní straně sousedství hlavního průčelí a na severní straně poblíž severozápadního nároží. Figura kostela Kostel je k východu orientovanou jednodílnou stavbou s odsazeným polokruhově zakončeným presbytářem, a nízkou sakristií po jeho severní straně, na jejíž severovýchodní roh se napojuje *			
					

Zdůvodnění památkové chrany Stavba představuje výraznou dominantu sídla, zároveň dokládá historický stavební vývoj obce od 17. století do 19. století. Kostel je památkově chráněn od roku 2009. *	Odkaz na literaturu Literatura: Poche, Emanuel a kol.: Umělecké památky Čech 2 K/O, Praha 1978, s. 438 Stavebně-historický průzkum: x Operativní průzkumy a dokumentace: x
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2013: kostel je v havarijním stavu, nejzávažnějším poškozením je absence krytiny a nekvalitní provizorní zaplachtování otevřeného krovu nad částí lodi a presbytářem, výrazně jsou poškozeny vnější omítky a výplně otvorů, interiér je výrazně poškozen zatékající vlhkostí a výkvěty mikrovegetace *	Odkaz na fotodokumentaci dokumentace stavu objektu. Rok pořízení: 2013. Autor: V. Honys (uloženo na MIS) dokumentace stavu objektu. Rok pořízení: 2013. Autor: M. Pavlíková (uloženo na MIS)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj 2013: kostel je využíván příležitostně ke kulturním akcím v obci *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: terénní náčrt půdorysu s vyznačenými fotopohledy. Rok pořízení: 2013. Autor: V. Honys. Projektová dokumentace: x
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 21.2.2014 Honys, Nejezchlebová
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 1c

Sakrální architektura

Část obce Mrzlice	Obec Hrobčice	Okres Teplice	Název (označení) památky kostel sv. Jakuba Většího	Číslo rejstříku ústř. seznamu 103892
-----------------------------	------------------	------------------	---	--

hřbitovní zeď obíhající kostel v lichoběžníkovém tvaru po východní a jižní straně a napojující se na jihozápadní nároží lodi. Před západní průčelí je vsazena štíhlá vysoká věž, protáhlý hřeben střechy je orientován v západovýchodním směru.

Průčelí: Hlavní, západní průčelí má tři pohledové plány. První plán tvoří průčelí věže, druhý průčelí lodi a třetí nevýrazně vystupující západní průčelí sakristie. Průčelí prvního plánu vyrůstá z nevýrazného vyššího soklu, je vertikálně členěno čtyřmi horizontálními římsami – parapetní, nadokenní, kordonovou a korunní s jednoduchou profilací. V ose jeho přízemí se nachází obdélný vstupní otvor, k němuž vedou tři schodišťové stupně, je lemovaný jednoduchým pískovcovým ostěním s přímým překladem, nad který nasedá přímý úsek naddveří římsy s jednoduchým profilem. Vstupní dvoukřídlé dveře členěné jsou v současnosti provizorně pobity dřevotřískou, jsou rámové konstrukce, každé křídlo obsahuje tři vertikálně orientovaná kazetová pole. První patro je hladké, se stopami cihelné zadržky. Druhé patro je prolomeno v ose obdélným okenním otvorem s půlkruhovým záklenkem a polodrážkou na vnějším líci, třetí patro je prolomeno srušenou dvojicí úzkých obloukovitě zakončených oken s polodrážkou. Na korunní římsu nasedá trojúhelný tympanon s profilovanou římsou. Materiál představuje smíšené opukové a čedičové zdivo, patrné jsou cihlové vylehčovací oblouky nad portálem a kordonovou římsou. Přístupové stupně před vstupem jsou částečně z cihel, částečně z pískovce, jsou rozestouplé, prorostlé vegetací a zejména po jižní straně s absencí části prvků. Omítky ve světle okrovém tónu jsou dochovány pouze torzálně cca do úrovně druhého patra s drobnými zbytky pásové rustiky. Průčelí středního plánu - lodi je ploché, vyrůstá z vyššího nevýrazného soklu, vertikální členění je s výjimkou korunní římsy shodné s předním plánem, materiálové řešení včetně stavu dochování omítek se zbytky pásové rustiky rovněž, postranní klesající partie vrcholového štítu po stranách věže jsou z cihel. Zadní plán tvoří hladké nečleněné průčelí sakristie završené jednoduše profilovanou korunní římsou, na kterou nasedá cihelný štít prolomený šterbinovitým větracím okénkem. Průčelí je ze smíšeného zdiva, bez omítek. Severní průčelí má pět pohledových plánů. První, přední plán tvoří průčelí sakristie, druhý průčelí zádveří, třetí průčelí lodi, čtvrté průčelí presbytáře a pátý průčelí věže. Průčelí sakristie vyrůstá z vyššího soklu, je hladké, pročleněné jedním okenním otvorem v ose s dvoukřídlým oknem v líci, děleným příčlemi na čtyři skleněné tabulky; ukončené je jednoduše profilovanou korunní římsou. Průčelí druhého plánu je tvořeno průčelím zádveří v úrovni líce hřbitovní zdi prolomeným dnes zazděným obdélným vstupním otvorem do zádveří sakristie. Zdivo je lomové, původně omítané, původní trojboký štít průčelí již zanikl. Průčelí třetího plánu – lodi - vyrůstá z vyššího nevýrazného soklu, je ploché, členěné čtyřmi okenními osami a zazděnou výplní bočního vstupu pod druhou okenní osou od západu s obdélným jednoduchým pískovcovým ostěním s přímým překladem. Ukončeno je korunní římsou s jednoduchou profilací. Okenní otvory jsou obdélné, s přímým překladem, nad nímž jsou přímé úseky nadokenní římsy. Okenní rámy jsou děleny poutci na 3 dvoukřídlá pole se třemi skleněnými tabulkami v každém křídle. Zdivo je smíšené (opuka, čedič) Omítky jsou dochovány torzálně, se zbytky pásové rustiky. Průčelí presbytáře rovněž vyrůstá z nevýrazného soklu, je hladké, dolní část skryta hmotou sakristie, zádveří a hřbitovní zdi, v závěru zaoblené, prolomené obdélným okenním otvorem shodným s průčelím lodi, stejně jako ukončení horní části. Materiál zdiva je shodný s průčelím lodi, omítky včetně pásové rustiky jsou však zde výrazně zachovalejší. Průčelí věže vyrůstá z nenápadného soklu, je vertikálně členěno shodně se západním průčelím, není zde však zastoupen okenní otvor ve druhém patře a v nejvyšším patře je otvor pro hodinový ciferník. Materiál a stav dochování omítek je shodný se západním průčelím.

Východní průčelí tvoří pět pohledových plánů. Přední je průčelí presbytáře, které je hladké a provedením i stavem dochování jinak shodné se severním a jižním průčelím. Druhý plán představuje nízké východní průčelí zádveří prolomené obdélným okenním otvorem s přímým překladem. Zdivo je lomové, takřka bez omítek, koruna se rozpadá. Další plán představuje vyčnívající východní část průčelí sakristie při severovýchodním nároží, je hladké, provedením shodné se západním. Čtvrtý plán představuje východní průčelí lodi při severovýchodním a jihovýchodním nároží, hladké, členěním shodné s presbytářem. Pátý plán představuje východní průčelí věže, které je shodné se severním, avšak bez otvoru pro ciferník.

Jižní průčelí má tři pohledové plány. Prvním je průčelí lodi, druhým průčelí presbytáře, třetím průčelí věže. Průčelí jsou v podstatě shodná se severními s tím rozdílem, že průčelí lodi není opatřeno žádným bočním vstupem a ve výplních oken jsou částečně zachovalé (s výjimkou západního okna (zde provizorium) původní poškozené okenní rámy s torzy zasklení. Rovněž v průčelí věže v oknech se dochoval poškozená torza obvodových okenních rámu bez členění a výplně.

Doplňkový list - č. 1d

Sakrální architektura

Část obce Mrzlice	Obec Hrobčice	Okres Teplice	Název (označení) památky kostel sv. Jakuba Většího	Číslo rejstříku ústř. seznamu 103892
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	--	--

Dispozice: Hlavním vstup v západním průčelí vede do předsíně v podvěží sklenuté jedním polem české placky. Předsíň s lodí kostela propojuje vstup s přímými špaletami zakončený plochým obloukem opatřený dvoukřídlými dřevěnými dveřmi rámové konstrukce s vertikálně orientovanou kazetou v dolní části, prosklenou výplní v horní části a klasicistním kováním zámku. Jím se vstupuje do podkruchtí v západní části lodi kostela. Při vstupu po pravé straně je vezděna jednoduchá miskovitá rozbitá kropenka. V západní části lodi se nalézá tribuna podklenutá pásem tří českých placek s pasy, jejichž patky dosedají v západní části na 4 dórské přízdní a 2 koutové polosloupky a v přední části na 2 sloupky nesoucí východní čelo kruchty je vynášené trojicí segmentových oblouků (rovněž spočívající patkami na těchto sloupech). Čelo je dále pročleněno třemi obdélnými zahlobenými poli s reliéfním štukovým listovým dekorem po obvodu a uprostřed. Severní pole klenby podkruchtí je prolomeno vsazeným tělesem v horní části zalamovaného schodiště na kůr, jehož západní stěnou prostupují dórské polosloupky. Přístup na schodiště je zprostředkován vstupem ukončeným plným obloukem s jednokřídlými dřevěnými dveřmi rámové konstrukce s výplněmi. Podlahu kůru tvoří cihlové topinky ve východozápadních řadách na vazbu. Parapet kruchty je opatřen průběžným plným dřevěným notovým pultem klopeným dovnitř. Uprostřed západní stěny kůru se nachází vstupní otvor s jednokřídlými dřevěnými dveřmi ústící do patra věže, kde začíná zalamované dřevěné schodiště do vyšších pater. Patro věže je děleno do dvou podlaží vloženou trámovou konstrukcí (zde se u zdi nalézá odložený dřevěný rám obdélného, v horní části konvexně vyklenutého obrazu), v horním se nachází vstup do podkroví. Do třetího, zvonového patra věže je vložena vzpěradlová dvoupatrová zvonová stolice (2 vazby za sebou ve směru východ – západ). Ve stolici určené pro 4 zvony (2 + 2 nad sebou) jsou osazeny 3 novodobé litinové závěsy se zbytky protizávaží pro nedochované zvony s talířovou hlavicí.

Lod' kostela je obdélná, zastropená plochým stropem omítaným na rákos s výrazným obvodovým fabionem. Okenní špalety jsou lehce rozvíravé dovnitř. Boční vstupní otvor severní straně pod druhým oknem od západu s dovnitř rozvíravou špaletou je zazděn (zazdívka neomítána). Okenní rámy jsou na severní straně kopiemi původních, na jižní straně jsou s výjimkou okna při západním průčelí dochovány poškozené rámy původní s torzy prosklení. Podlahu tvoří opukové čtvercové dlaždice na vazbu v severojižně orientovaných řadách. Na stěnách jsou pozůstatky malovaného rastru šablonové výmalby (orámování ukončené po stranách okenních špalet v hnědozeleném odstínu s dekorativními konzolkami v rozích, plochy jsou pojednány světle okrově. Stropní fabion je pojednán zlatookrovým tónem s šedými obvodovými linkami a s prosvítajícími zbytky okrového orámování, vnitřní plocha stropu je pojednána v odstínu lomené bílé, pod níž po obvodu prosvítají pozůstatky dalších malovaných ráků a dekorů v rozích uprostřed v oválném rámu se nachází poškozená hlinková malba s překříženými symboly Víry, Naděje a Písma Sv. s kalichem.

Presbytář je od lodi oddělen jedním stupněm, Vítězným oblouk není v podstatě vyvinut, zastropen je rovněž plochým stropem s fabionem. Okenní špalety jsou obdobného tvaru, jako v lodi. Po severní straně za kazatelnou se nachází obdélný vstupní otvor do sakristie s přímým záklenkem, opatřený jednokřídlými dřevěnými dveřmi z vnější strany opatřenými švartnami, z vnitřní strany svakovými. Dlažba je provedením shodné s lodí, v ose před oltářem je vložen znakový pískovcový krycí kámen krypty se značně sešlapanou modelací. Stěny jsou opatřeny šablonovou malbou ráků s vnitřními plochami v dolní části červenavými, dekorativně je orámován i vstupní otvor do sakristie v horní shodně s lodí, strop je pojednán obdobně, jako v lodi, ale pouze s monogramem IHS uprostřed.

Sakristie představuje obdélný prostor pročleněný po severní straně jedním obdélným oknem s dvoukřídlým okenním rámem. Stěny jsou opatřeny bílým vápenným nátěrem, po východní straně je vstupní otvor s dovnitř otvíravými jednokřídlými dřevěnými dveřmi do zádveří. Strop je propadlý, s průhledem do hrotící se krovové konstrukce. Podlaha je kombinací cihel a topinek. Po východní straně sakristie se nachází zádveří, z něhož se však zachovalo pouze obvodové zdivo.

Střešní krajina: Věž kostela je zastřešena přílbou nad čtvercem (dnes dochována pouze v torzální dřevěné konstrukci, původně snad pobíjená plechem), zakončenou plechovým jehlancem s makovicí latinským křížem. Lod' je zastřešena sedlovou střechou s vikýří, na východní straně zvalbenou, presbytář sedlovou střechou s půljehlancovým závěrem. Střecha nad sakristií je pultová. Zastřešení márnice není dochováno ani v reliktech. Krytinu představují tašky bobrovky.

Podstřeší: Podstřeší lodi i presbytáře tvoří horizontální plocha, zřejmě vymazávaná.

Doplňkový list - č. 1c		Sakrální architektura		
Část obce Mrzlice	Obec Hrobčice	Okres Teplice	Název (označení) památky kostel sv. Jakuba Většího	Číslo rejstříku ústř. seznamu 103892
Krov Nad lodí i presbytářem hambalkový krov o jedné úrovni hambalků s ležatými stolicemi o 4 plných vazbách nad lodí, v rozmezí plných vazeb se nacházejí 3 prázdné vazby. Třetí plná vazba od průčelí datována letopočtem 1838. Krokve jsou čepovány do krátkat. Krokve a hambalky jsou spojeny na ostřích dřevěnými čepy. Krov je v současné době v závěrečné fázi rekonstrukce v relativně dobrém stavu. Krov věže je nedostupný. Krov nad sakristií je hambalkový, v havarijním stavu. Vnitřní vybavení Jihozápadním rohu kůru se nachází vzduchová soustava přemístěných varhan J. Predigera z roku 1848 (dnes zrestaurované na bočním kůru v Srbské Kamenici, o. Děčín) tvořená dvěma klínovými jednoskladovými měchy ovládanými nožními pákami v prkny obíjené konstrukci nad sebou. V podkruchtí v severozápadním rohu jsou nyní deponovány fragmenty pozdně renesančního opukového náhrobníku paní Barbory Scherwitzinové, rozené Štampachové, zemřelé 12. 5. 1611 z předchozího kostela, který byl po výstavbě kostela současného vezděn do jihovýchodního vnitřního roku hřbitovní zdi, odkud byl nedáno přemístěn do interiéru kostela. V severní části podkruchtí stojí dřevěná zpovědnice, nad ní je na zdi patrný otisk konzoly či prosklené skříňky pro sochu světce. V lodi stojí v jižní části osamocený blok dvou původních lavic s profilovanými bočnicemi. Po evangelijní straně Vítězného oblouku je zavěšena dřevěná klasicistní kazatelna s řečništěm kruhového půdorysu zakončená stříškou, výplně řečniště s malbami jsou t. č. demontovány a deponovány, sondy na spodní části řečniště prokazují původní zelenavou polychromii. V ose presbytáře se nachází torzo dřevěného klasicistního oltářního retáblu s nástavcem, který je propojen obdélnými jednoduchými dřevěnými postranními brankami s bočními stěnami presbytáře. Retábl je zbaven všech zdobných prvků včetně postranních pilastrů a hlavic, chybí oltářní obraz. Po stranách oltářního retáblu jsou dvě drobné neosazené boční konzolky. Nástavec retáblu je zakončen segmentově vzepjatou římsou s latinským křížem uprostřed. Povrchovou úpravu tvoří hnědý nátěr kombinovaný se zlacenými detaily kontur a zelenavým marmorováním dřívů vnitřních pilastrů. Dřívky vnějších pilastrů jsou odcizeny. Chybí i obraz v oltářním nástavci. Dřevo je v relativně dobrém stavu				

Doplňkový list - č. 1d

Sakrální architektura

Část obce Mrzlice	Obec Hrobčice	Okres Teplice	Název (označení) památky kostel sv. Jakuba Většího	Číslo rejstříku ústř. seznamu 103892
-----------------------------	------------------	------------------	---	--

Márnice

Figura

Márnice v jihozápadním rohu hřbitova je půdorysně obdélnou nevelkou stavbou zachovanou ve stadiu rozpadajícího obvodového zdiva bez zastropení, krovu i střešní konstrukce, podélná osa je orientována v severojižním směru.

Průčelí


Hlavní, severní průčelí má jediný pohledový plán. Průčelí je ploché, prolomené v ose vstupním otvorem s přímými špaletami a zakončením plochým obloukem, jinak nečleněné. Materiálem je lomové zdivo, omítky nejsou dochovány. Východní průčelí je tvořeno rovněž jediným pohledovým plánem; přibližně v ose je pročleněno obdélným okenním otvorem s přímými špaletami a završením plochým obloukem. V horní části jsou patrné fragmenty jednoduché, z cihel vyskládané korunní římsy. Jinak je shodné se severním průčelím. Jižní průčelí je shodné se severním, ale není pročleněno žádným otvorem. Západní průčelí vyrůstá ze hřbitovní zdi, je shodné s jižním. Interiér je zarostlý bujnou vegetací, lokálně patrné nepatrné zbytky omítek. Zcela chybí zastropení i konstrukce krovu

Hřbitov

Hřbitov je obehnaný nevysokou zdí se dvěma přístupovými branami na západní a severní straně. Západní přístupová brána v sousedství západního průčelí kostela je tvořena dvěma hranolovými pilíři, z nichž severní je napojen na jihozápadní nároží lodi, na jižní se pak napojuje západní strana hřbitovní zdi. Pilíře jsou ukončeny oběžnou profilovanou římsou a završeny jehlancovou stříškou. Brána mezi pilíři se nedochovala. Severní brána je rovněž tvořena dvojicí protějškových hranolových pilířů ukončených oběžnou profilovanou římsou, mezi něž jsou vsazena dvoukřídlá kovová mřížová vrata (dochováno pouze 1 křídlo). Východní strana hřbitovní zdi vyrůstá z výrazného předstupujícího soklu kryjícího navážku nad místní komunikací, jižní strana hřbitovní zdi je zarostlá náletovou vegetací. Při jihozápadním rohu hřbitovní zdi lícuje západní strana zdi se západním průčelím torza márnice. Materiálem pilířů a zdi je smíšené, převážně cihelné zdivo s torzy omítek, které jsou v rozhodujícím rozsahu dochovány zejména na východní a severní straně, koruna je krytá cihlami kladenými naplocho vyspárovanými do vnitřního prostoru hřbitova.

Areál plochy hřbitova je z velké části zaplněn náhrobky převážně z přelomu 19. – 20. století v různém stupni dochování. Převažují náhrobky s různě pojednanými stélami, bez náročnější či sochařské výzdoby. Při jižní zdi lodi a v západní části hřbitova jsou hroby a náhrobky dochovány jen v nepatrných torzech a plocha je převážně zatravněná. Mezi náhrobky v jihovýchodní části hřbitova je osazen novodobý dřevěný kříž

MRZLICE, kostel sv. Jakuba Většího

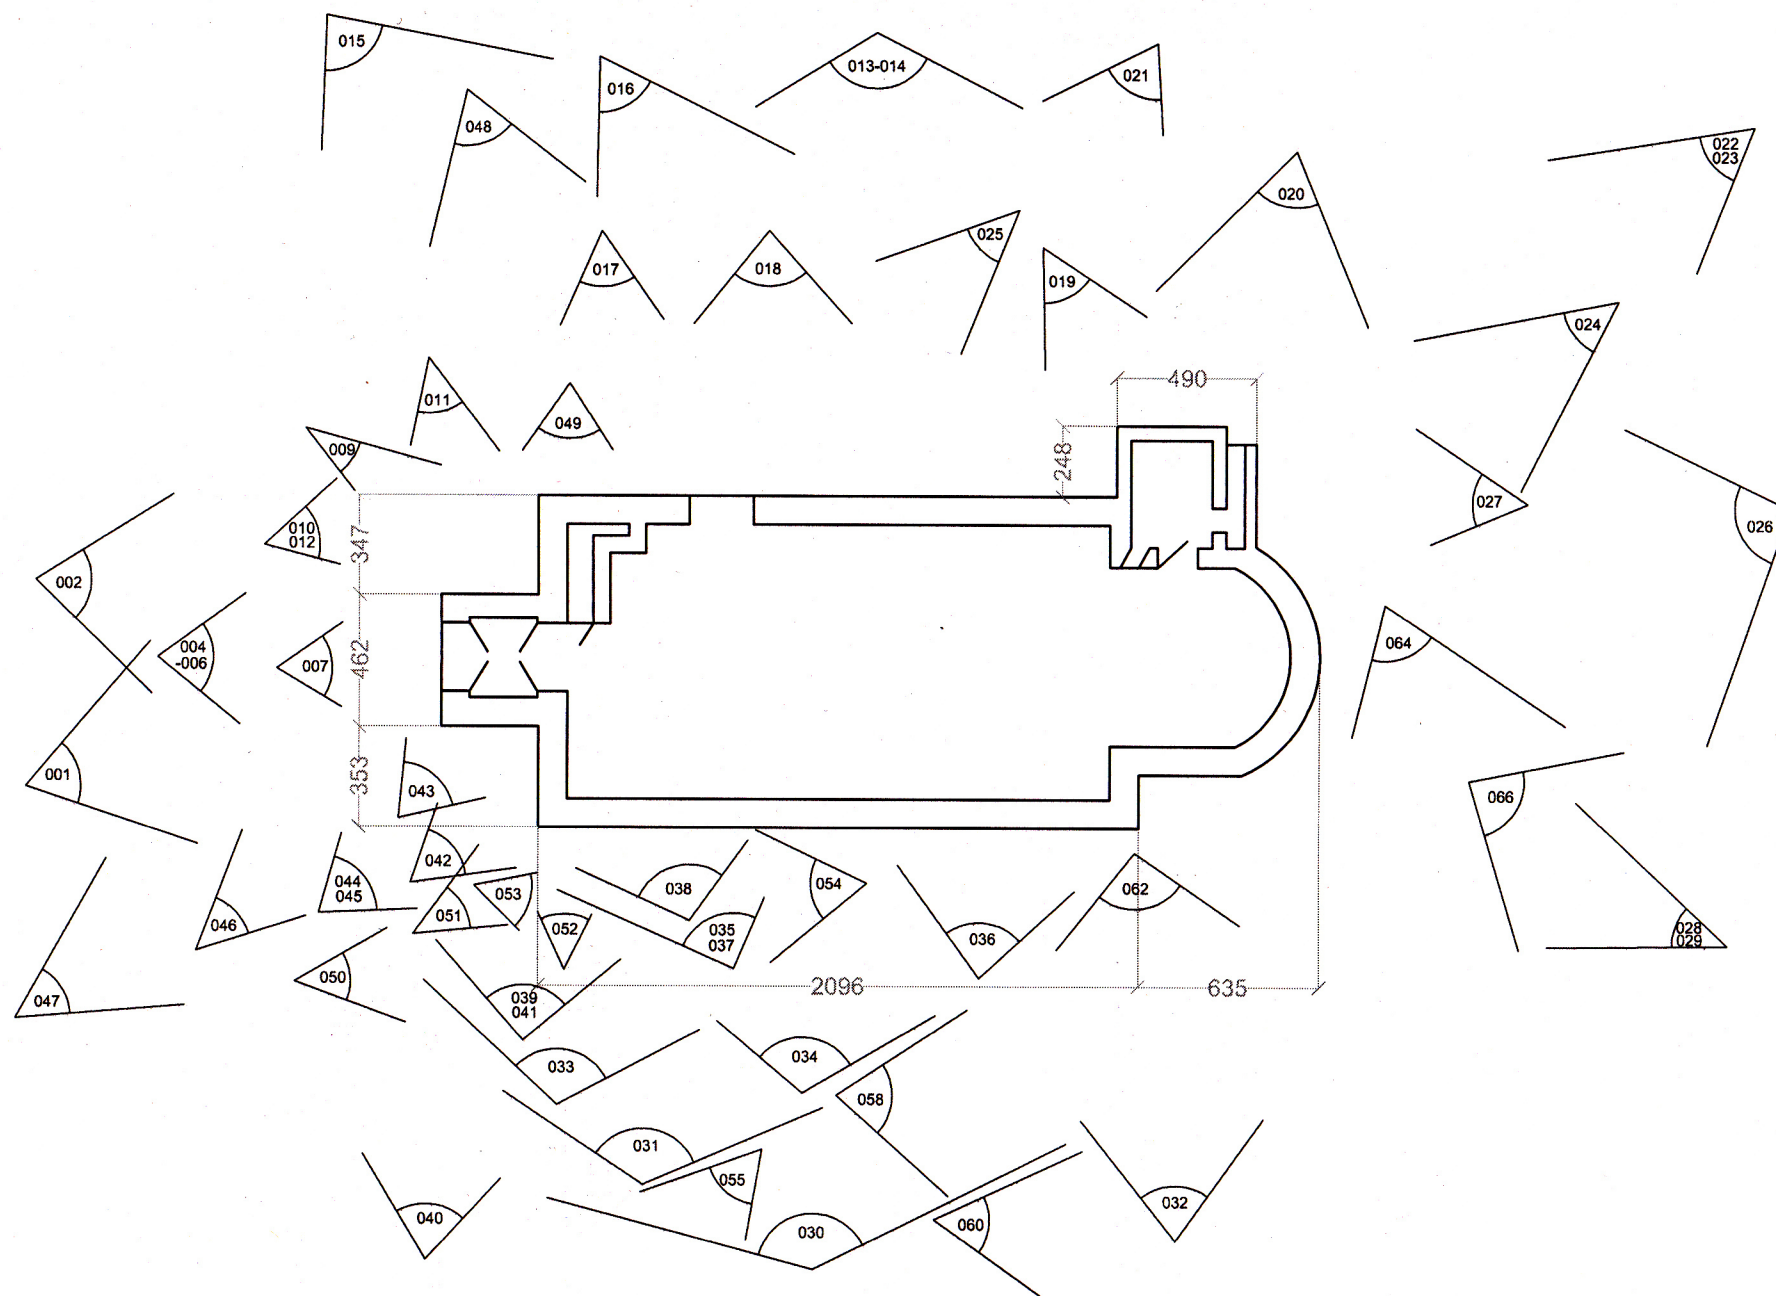

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Mrzlice	Obec Hrobčice	Okres Teplice	Název (označení) památky kostel sv. Jakuba Většího	Číslo rejstříku ústř. seznamu 103892
-----------------------------	------------------	------------------	---	--



Mrzlice, okres Teplice, Ústecký kraj,
103892 areál kostela sv. Jakuba Většího,
kostel,
severní průčelí



Mrzlice, okres Teplice, Ústecký kraj,
103892 areál kostela sv. Jakuba Většího,
kostel,
pohled od SV

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Mrzlice	Obec Hrobčice	Okres Teplice	Název (označení) památky kostel sv. Jakuba Většího	Číslo rejstříku ústř. seznamu 103892
-----------------------------	------------------	------------------	---	--



Mrzlice, okres Teplice, Ústecký kraj,
103892 areál kostela sv. Jakuba Většího,
kostel,
pohled od JV



Mrzlice, okres Teplice, Ústecký kraj,
103892 areál kostela sv. Jakuba Většího,
kostel,
jižní průčelí

Doplňkový list - č. 4a

Sakrální architektura

Část obce Mrzlice	Obec Hrobčice	Okres Teplice	Název (označení) památky kostel sv. Jakuba Většího	Číslo rejstříku ústř. seznamu 103892
-----------------------------	------------------	------------------	---	--



Mrzlice, okres Teplice, Ústecký kraj,
103892 areál kostela sv. Jakuba Většího,
kostel,
celkový pohled od západu

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	lod'		typ/způsob	okenními křídly
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		mírně zanedbaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
rozbité okenní tabulky					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	větrání	lod'		účinnost
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	ano
		mírně zanedbaný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	rozbité okenní tabulky			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	presbytář		typ/způsob	okenními křídly
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		mísrně zanedbaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
rozbité okenní tabulky					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	větrání	presbytář		účinnost
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	ano
		mísrně zanedbaný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	rozbité okenní tabulky			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	sakristie		typ/způsob	okenními křídly, dveřmi
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	sakristie		účinnost	ne
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	lod'		výška vlhkosti	15 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	lod'		narušení	zdivo, omítky
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	presbytář		výška vlhkosti	25 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	presbytář		narušení	zdivo, omítky
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby, lokálně navýš. terén				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	sakristie		výška vlhkosti	20 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby, lokálně navýš. terén				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	sakristie		narušení	zdivo, omítky
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby, lokálně navýš. terén				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	loď		výška vlhkosti	30 - 60 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	loď		narušení	zdivo, omítky
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	presbytář		výška vlhkosti	80 - 100 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby, lokálně navýš. terén				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	presbytář		narušení	zdivo, omítky
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby, lokálně navýš. terén				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiéru	sakristie		výška vlhkosti	25 cm
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby, lokálně navýš. terén, zatékání					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	věž		počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	věž	pískovec	materiál ostění	kamenný rám
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
vandalismus					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	věž		povrchová úprava	nátěr
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>			
	vandalismus				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	dveře	věž	dřevo	typ	dvoukřídle rámové dveře s
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	vandalismus				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	dveře	věž	dřevo	rám	dřevěný
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	vandalismus				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	dveře	věž	dřevo	křídlo	kazety
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	vandalismus				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	dveře	věž	kov	kování	ano
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	vandalismus				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	lod'		počet	8
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	lod'	cihla	materiál ostění	zděné ostění
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruovaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	lod'		povrchová úprava	nátěr
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruovaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	lod'	dřevo	rám	dřevěný, pevný
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruovaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	okna	lod'	dřevo, sklo	typ	dvoukřídle okno
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby, prvek z		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
absence údržby, část oken rekonstruovaná					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	okna	lod'	dřevo	rám	dřevěný
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby, prvek z		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
absence údržby, část oken rekonstruovaná					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	okna	lod'	dřevo, sklo	křídlo	3 x 3 tabulky
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby, prvek z		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
absence údržby, část oken rekonstruovaná					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
exterier	okna	lod'	sklo	zasklení	tabulky
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby, prvek z		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
absence údržby, část oken rekonstruovaná					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	okna	presbytář		počet	2		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	okna	presbytář	cihla	materiál ostění	zděné ostění		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	okna	presbytář		povrchová úprava	nátěr		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	okna	presbytář		typ	dvoukřídlé okno		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	okna	presbytář	dřevo, sklo	křídlo	3x3 tabulky		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	okna	presbytář	dřevo, sklo	zasklení	tabulky		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	sakristie		počet	1
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	sakristie	cihla	materiál ostění	zděné ostění
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		mírně zanedbaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	sakristie		povrchová úprava	nátěr
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		mírně zanedbaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	sakristie	dřevo, sklo	křídlo	dvoukřídle okno
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		mírně zanedbaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	sakristie	kov	mříže	provlékaná
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		mírně zanedbaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	sakristie	dřevo	rám	dřevěný
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		mírně zanedbaný			
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	okna	sakristie	dřevo, sklo	křídlo	4 tabulky		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
		mírně zanedbaný					
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	okna	sakristie	dřevo, sklo	zasklení	tabulky		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
		mírně zanedbaný					
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	okna	věž		počet	9		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	okna	věž	cihla	materiál ostění	zděné ostění		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
		destruovaný					
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
		absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	věž		povrchová úprava	nátěr?
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruovaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	věž	dřevo	rám	dřevěný
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruovaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	střechy	lod'	pálená neglazovaná keramika	krytina	pálená bobrovka
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	poč. 20. stol.	mírně zanedbaný	prvek z opravy		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	dožilá část krytiny				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	střechy	lod'	cihlové zdivo	štíty	zděný štít
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	cca 1840	silně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	absence údržby				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	loď + presbytář	dřevo, bobrovka	vikýře	8
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z druhé etapy výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	loď + presbytář	drát	hromosvod	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 19. stol. ?		destruovaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	presbytář	pálená neglazovaná keramika	krytina	pálená bobrovka
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
poč. 20. stol.		mírně zanedbaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
dožilá část krytiny					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	sakristie	pálená neglazovaná keramika	krytina	pálená bobrovka
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
poč. 20. stol.		destrovaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
chybí v téměř celém rozsahu					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	střechy	věž	plech	střešní prvky	makovice s křížem		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	zdivo/fasády	lod'	pískovec	kamenické prvky	ostění portálu		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	zdivo/fasády	loď + presbytář	opuka, čedič, cihla	zdivo	smíšené zdivo		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		silně zanedbaný	prvek z doby výstavb				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
opadalé omítky, absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	zdivo/fasády	loď + presbytář	opuka	konstrukce římsy	skládaná		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	lod' + presbytář	vápenné omítky	omítky	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 19. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	lod' + presbytář	vápenný nátěr	nátěr	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 19. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	loď + presbytář	vápenný nátěr	nátěr-barevnost	okrová		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 19. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	sakristie	opuka, čedič, cihla	zdivo	smíšené zdivo		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
opadalé omítky, absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	sakristie	cihla, štuk	konstrukce římsy	profilovaná cihelná římsa
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	orvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby, krytiny					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	sakristie	vápenné omítky	omítky	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 19. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	zdivo/fasády	věž	opuka, čedič, cihla	zdivo	smíšené zdivo		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
opadálé omítky, absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	věž	opuka, cihla	konstrukce římsy	skládaná
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		silně zanedbaný	orvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
absence údržby, omítek					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	věž	pískovec	kamenické prvky	ostění portálu		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	věž	vápenné omítky	omítky	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 19. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	lod'		počet	3
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	dveře	lod'	smíšené zdivo, omítky	materiál ostění	omítané zdivo		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	lod'		povrchová úprava	nátěr
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	lod'	dřevo	typ	rámové s výplněmi
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	lod'	dřevo	křídlo	2 dvoukřídle, 1 jednokřídle
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	lod'	kov	kování	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	presbytář		počet	1
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	presbytář	smíšené zdivo, omítka	materiál ostění	omítané zdivo
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	presbytář		povrchová úprava	nátěr
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	presbytář	dřevo	typ	svlakové, z čela švartnové
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	dveře	presbytář	dřevo	křídlo	jednokřídle		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	dveře	presbytář	kov	kování	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	dveře	sakristie		počet	1		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	dveře	sakristie	dřevo	materiál ostění	dřevěný rám		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. po. 19. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	sakristie		povrchová úprava	nátěr
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. po. 19. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	sakristie	dřevo	typ	rámové s výplněmi
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. po. 19. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	sakristie	dřevo	křídlo	jednokřídlé
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. po. 19. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	sakristie	kov	kování	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. po. 19. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	klenby	podkruchtí	cihla	konstrukce	česká placka		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		dobrý	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	klenby	podvěží	cihla	konstrukce	česká placka		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	loď + presbytář	dřevo	konstrukce	hambalková ležatá stolice
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby s opravami		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
částečná oprava konstrukcí					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	sakristie	dřevo	konstrukce	hambalková
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		destruovaný, nad přesíní	prvek z doby výstavby s opravami		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
dlouhodobě neudržováno					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	loď	vápeno-cementová omítka	sokl	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca poč. 20. stol.		částečně destruovaný	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>						
vlhkost, zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	lod'	vápenný nátěr	nátěr-barevnost	okrová, bílá		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 19. stol.		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>						
vlhkost, elektroinstalace, dílčí přetěry							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	loď + presbytář	vápenné omítky	plochy stěn	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2 pol. 19. stol.		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby, částečné				
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>						
dlouhodobě zanedbaná údržba, za oltářem opad omítek							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	loď + presbytář	vápenné omítky	klenba/strop	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 19. stol.		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>						
zatékání							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	loď + presbytář	hlinka, klich	malby-technika	šablonová malba		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 19. stol.		přetěry ploch stropu	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
vlhkost, mechanická poškození, elektroinstalace							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	loď + presbytář	hlinka, klich	malby-námět	ornamentání rámy, symboly		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 19. stol.		přetěry ploch stropu	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
vlhkost, mechanická poškození, elektroinstalace							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	podkruchtí	vápenné omítky	klenba/strop	ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
dlouhodobš zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	podkruchtí	vápenné omítky	arch. články	sloupy		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1840		dobrý	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
sloupy jsou chráněny plochou kruchty							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	podvěží	vápenné omítky	klenba/strop	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
dlouhodobě zanedbaná údržba					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	podvěží	vápenný nátěr	nátěr-barevnost	okrová, bílá
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 19. stol.		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
vlhkost, elektroinstalace, dílčí přetěry					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	presbytář	vápenný nátěr	nátěr-barevnost	okrová, bílá, červená
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 19. stol.		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
vlhkost, elektroinstalace, dílčí přetěry					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	sakristie	vápenné omítky	plochy stěn	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 19. stol.		částečně destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba, zatékání					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	sakristie	vápenné omítky	klenba/strop	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 19. stol.		částečně destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zatékání				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	sakristie	vápenný nátěr	nátěr-barevnost	bílá
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
1. pol. 20. stol.		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zatékání, vlhkost				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	věž	vápeno-cementová omítka	plochy stěn	ano
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1889		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	podlahy	kruchta	pálené topinky	typ	dlažba
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
	prošlapání				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	podlahy	loď + presbytář	opuka	typ	dlažba
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
vandalismus					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	podlahy	sakristie	pálené topinky, cihly	typ	dlažba
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
vlhkost, zřícený strop					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	stropy	loď	omítka, dřevo, rákos	skladba	omítaný strop na rákos
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zatékání					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>		<u>detail prvku/jevu</u>
interier	stropy	presbytář	omítka, dřevo, rákos	skladba	omítaný strop na rákos
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zatékání					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	stropy	sakristie	omítka, dřevo, rákos, cihly	skladba	omítaný strop na rákos
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1840		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zatékání, absence krytiny, částečně zhroutené konstrukce					

<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
Nejezchlebová	24.2.2014	Nejezchlebov	24.2.2014