

Karta ohrožené památky			Sakrální architektura		
katastrální území Markvartice u Děčína číslo k.ú. 691780	Část obce Markvartice	Obec Markvartice	Okres Děčín	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 33530/5-3836
Název (označení) památky kostel sv. Martina/kaple sv. Kříže		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohláшено rozhodnutím školské a kulturní komise ŠKK ONV čj. 18/64 24. 11. 64		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky před jihozápadním nárožím lodi kostela sv. Martina číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla st. 3 *		Vlastník Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína č.p. 194 40742 Markvartice	
Slohové a časové určení barokní, 2. pol. 18. stol.		Autorské určení			Stavební (funkční) typ kostel kód AC040
Identifikační foto		Popis			
		Celková situace Kaple se nachází v areálu bývalého hřbitova kostela sv. Martina. Kostelní areál leží v severním dílu vesnice, vlastní kostelní areál se nachází na výrazné terénní vyvýšenině nad vodotečí a je vymezen hřbitovní zdí, kterou prolamuje schodiště přístupové komunikace. Kaple stojí při západní straně hřbitovní zdi, vymežující prostor bývalého hřbitova kolem kostela sv. Martina. Figura stavby Z drobné čtvercové kaple s mansardovou střechou je dochován pouze střep hlavního průčelí a relikty postranních obvodových zdí. Relikt hlavního východního průčelí se obrací do prostoru hřbitova. Průčelí Fragment budovy je postaven na hladkém omítaném soklu. Relikt zdiva je vyzděn ze smíšeného zdiva s převládajícím zastoupením pískovcových sekaných kvádrů s pravidelnými hranami a menším modulu kvádrů. Kvádry jsou šibrovány cihlami, ze kterých jsou vyzděny také horizontální architektonické články. Většina dochovaných ploch kaple je pokryta relikty hlazené exteriérové omítky s jemnou konzistencí a zahlazovaným povrchem jemným, zřejmě dřevěným hladítkem. Povrch je přetřen tvrdým vápenným nátěrem tmavě okrového odstínu, který na některých architektonických člancích přechází v červený odstín. Na severním a jižním střepu zdiva obvodových zdí je dochován reliktv tvrdé, cementové omítky šedého odstínu. Kaple je bez zastřešení a krovů, pouze na korunně štítu východního průčelí se dochovaly relikty pálené bobrovky. *			

Zdůvodnění památkové chrany objekt není památkově chráněn parcela pod objektem chráněna v rámci památkové ochrany kostela sv. Martina *	Odkaz na literaturu Literatura: Emauel Poche a kol., Umělecké památky Čech K/O, 2. díl, Praha 1978, s. 358. Stavebně-historický průzkum: x Operativní průzkumy a dokumentace: x
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2013: torzální *	Odkaz na fotodokumentaci digitální fotodokumentace aktuálního stavu objektu, rok pořízení: 2012, autor: T. Nejezchlebová (uloženo na MIS) fotodokumentace objektu, rok pořízení: 1968, uložení: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, základní fond, sign. svazku 33818 fotodokumentace objektu, rok pořízení: 1979, uložení: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, základní fond, sign. svazku 61223
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj 2013 bez využití *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: polní náčrt půdorysného řešení kaple s vyznačenými fotopohledy. Rok pořízení: 2012, Autor: H. Ptáčková Projektová dokumentace: x
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 14.10.2013 Nejezchlebová
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 1c

Sakrální architektura

Část obce Markvartice	Obec Markvartice	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Martina/kaple sv. Kříže	Číslo rejstříku ústř. seznamu 33530/5-3836
---------------------------------	---------------------	----------------	--	--

Východní průčelí není dochováno zcela. Relikt zdiva vyrůstá z hladkého soklu a v polovině výšky je dělen mezipatrovou profilovanou římsou, která se zalamuje podél hlavic pilastrů a nad dveřním otvorem segmentově vzdouvá. Průčelí je zakončeno trojúhelným štítem, který je postaven na segmentově prohnuté korunní římse. Trojúhelný štít lemují hladká římsa, na níž spočívají v maltovinovém lůžku relikty krytiny.

Horizontálně člení plochu průčelí propadlá pole při nedochovaných nárožích. Střední část je dynamizována konvexním prohnutím. Na hranách střední prohnuté části jsou vloženy hladké kubické pilastry bez patek. Pilastry ukončují zdvojené volutové hlavice s píšťalovou střední plochou. Mezi volutami leží vejcovcová páska a celé hlavice jsou podepřeny stylizovanou čabakou s přivěšeným střapcem. Ve volutách a na vejcovci jsou patrné relikty červené polychromie. Hlavice nedosahují až k mezipatrové římse, prostor mezi římsou a hlavicemi je překonán nízkými redukovanými hlavicemi. Hladké pilíře s nízkými redukovanými hlavicemi jsou postaveny také na mezipatrové římse a vynášejí korunní římsu pod štítem.

Mezi pilastry nižší výškové úrovně je otevřen obdélný dveřní otvor s reliktem segmentového záklenku. Otvor je vymezen relikty štukového portálu se stylizovanými hlavicemi, na které nasedá reliktní segmentový záklenku. Na dveřním otvorem je v ose otevřen porušený okenní otvor ve tvaru volského oka. Otvor je lemován předstupující štukovou páskou s volutami v ukončení. Ve vrcholu otvoru je umístěn volutový hlavní klenák s perlovcem na těle. Od hlavního klenáku se odvíjí bohatě rozvinutý stylizovaný feston, ukončený střapci. Na festonu i klenáku jsou patrné zbytky červené polychromie.

Mezi pilastry vyšší výškové úrovně je v ose otevřena nika s konchou. Koncha je od niky oddělena plochou štukovou páskou, na níž je patrná červená polychromie.

Ze severního a jižního průčelí se dochovaly pouze nízké a krátké relikty hladkého zdiva z kamenných kvádrů a se zbytky hladké, tvrdé cementové omítky.

Dispozice

Interiér kaple není dochován, hovořit lze pouze o partiích zachovaných při východním průčelí. Dveřní otvor se do interiéru otevírá hlubokými, široce rozevřenými špaletami. V severní špaletě je patrný několikařádkový německý nápis. V jihovýchodním koutě je patrný reliktní hladké interiérové omítky s bílým vápenným nátěrem. Vlastní dveřní otvor vymezuje kamenný rám, v jehož severní stojce je zachován kovaný hák závěsů dveřní výplně.

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Markvartice	Obec Markvartice	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Martina/kaple sv. Kříže	Číslo rejstříku ústř. seznamu 33530/5-3836
---------------------------------	---------------------	----------------	--	--



Markvartice, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela, východní průčelí, frontální pohled



Markvartice, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela, severní průčelí, frontální pohled

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Markvartice	Obec Markvartice	Okres Děčín	Název (označení) památky kostel sv. Martina/kaple sv. Kříže	Číslo rejstříku ústř. seznamu 33530/5-3836
---------------------------------	---------------------	----------------	--	--




Markvartice, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela, západní průčelí, frontální pohled



Markvartice, okr. Děčín, Ústecký kraj, kaple u kostela, jižní průčelí, frontální pohled

Markvartice
polní náčrt bez měřítka

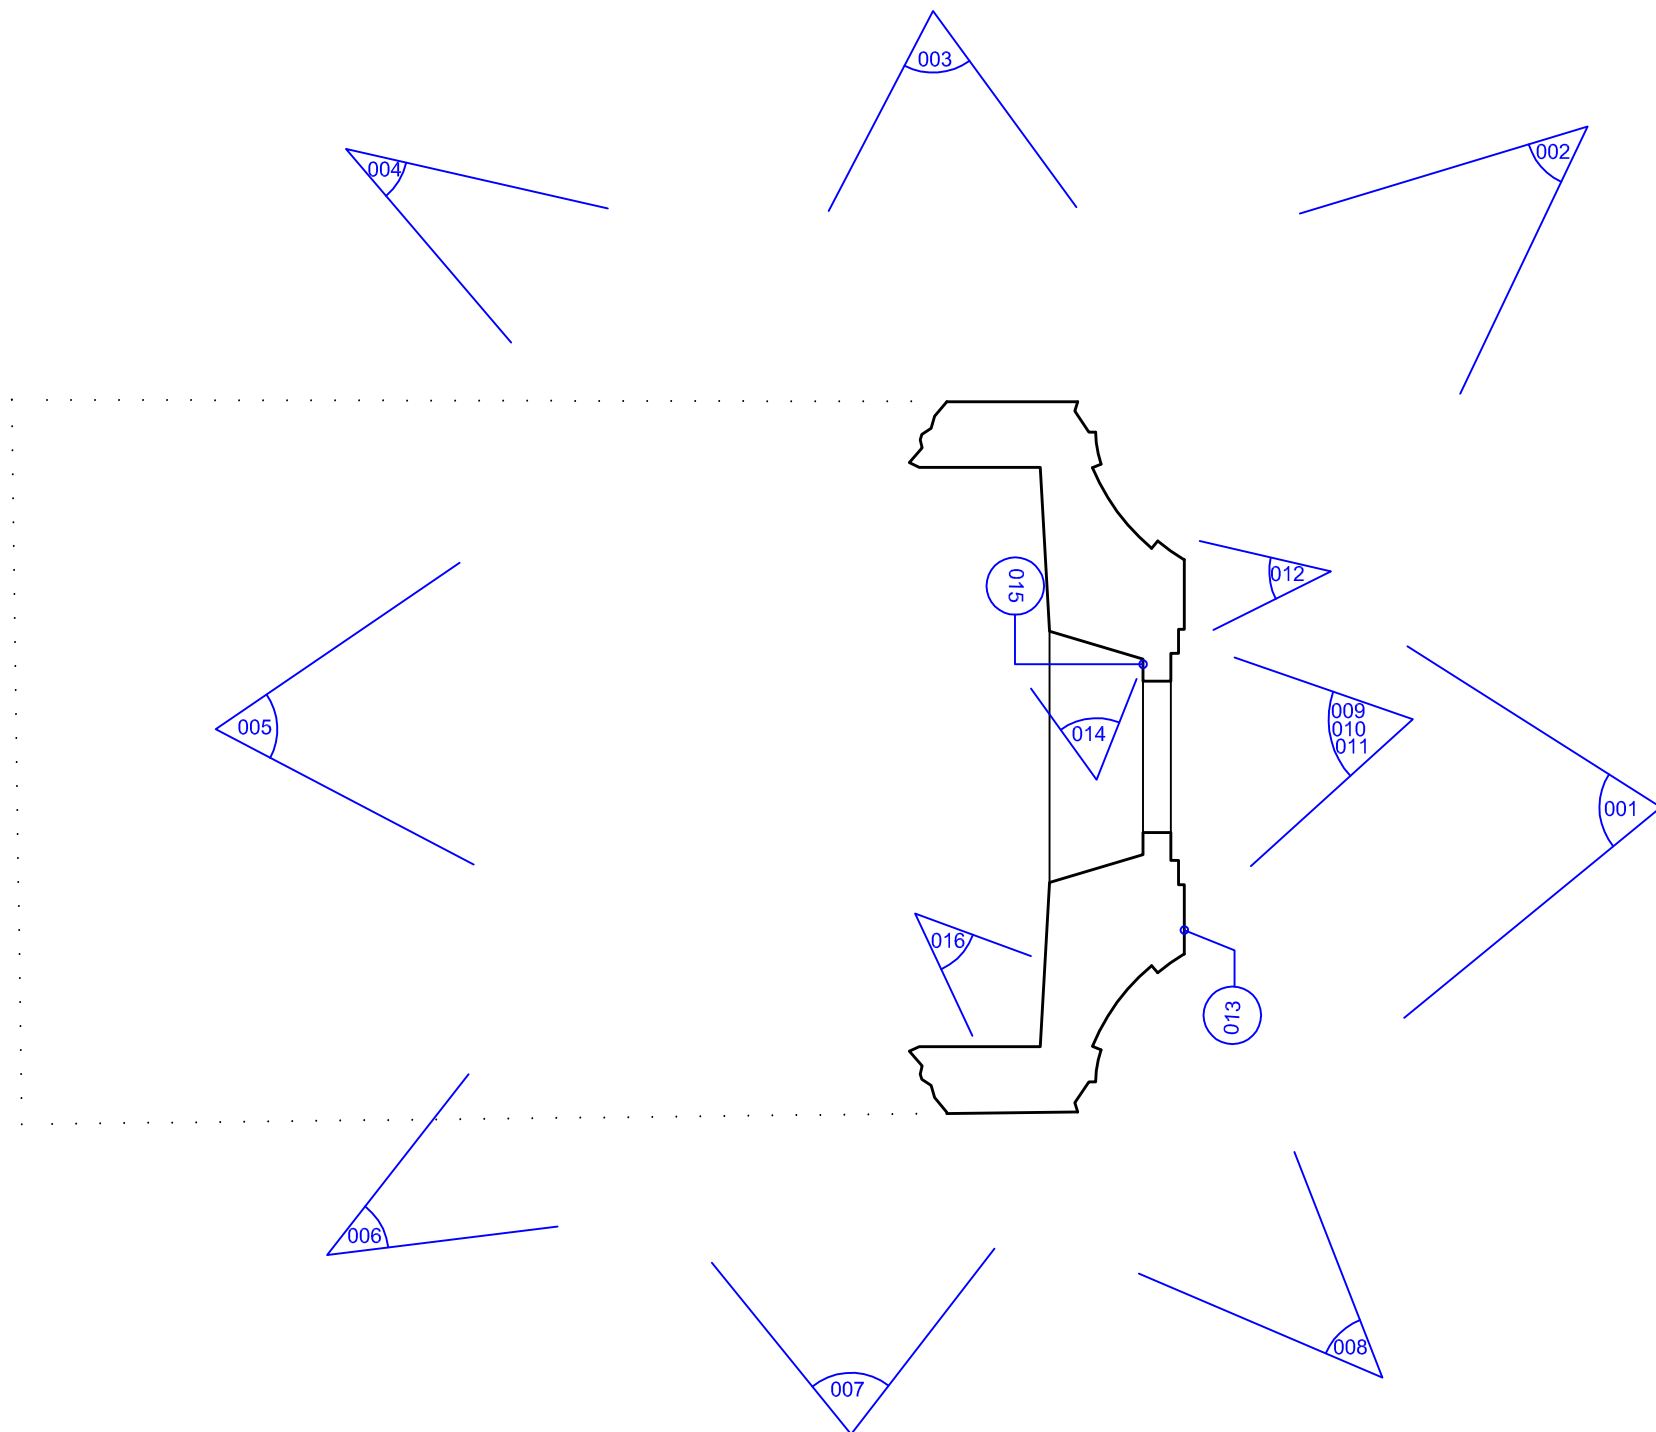

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika exteriér	objekt - celek		trhliny	vertikální, do 5 cm, rozestoupené
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruovaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zhroucení zdiva objektu, trhání a vyklánění zbytku zdiva				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		výška vlhkosti do 50 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		destruovaný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
torzální stav objektu, trvalé zavlhčení vzlínáním a smáčením, zarůstání reliktů zdiva vegetací				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		narušení	relikty omítek, zdivo, malty
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruovaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
torzální stav objektu, trvalé zavlhčení vzlínáním a smáčením, zarůstání reliktů zdiva vegetací					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exteriér	dveře	objekt - celek		počet
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	1
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	dveře	objekt - celek	smíšené zdivo, štuk, omítka	materiál ostění	zděné ostění
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 18. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
propad parapetní části přisvětlovacího oka nad vstupem, mechanické poškození ostění, opad omítek a štuků u otvoru					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	dveře	objekt - celek	kov	kování	kovaný hák pro zavěšení výplně
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 18. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
silná koroze prvku, uvolněné uchycení v lůžku					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	objekt - celek	pálená taška typu bobrovka	krytina	relikty krytiny na hraně štítu
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
nelze určit		destruovaný	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
destrukce střechy a obvodového zdiva, pokračující destrukce zachovaného střepu zdiva					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	střechy	objekt - celek	smíšené zdivo	štíty	zděný štít s nástavcem
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 19. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
propad střechy, destrukce obvodového zdiva, destrukce volutových křídel štítu, ztráta vnějších omítek, koroze zdícího materiálu, vyvětrávání ložných malt					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	pískovcové kvádry, cihelné šibry,	zdivo	smíšené zdivo
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 18. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
rozpad vnějšího zdiva, pokračující destrukce dochovaného střepu, trvalé zavlhčení, zarůstání vegetací					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	cihelný korpus, štuk	konstrukce římsy	profilovaná mezipatrová a
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 18. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
opad štukové profilace, trvalé zavlhčení, povětrnostní vlivy, mechanické poškození, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	cihla, štuk, omítka	kamenické prvky	mezipatrová a korunní římsa,
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 18. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
zhroucení větší části objektu, mechanické poškození prvků, povětrnostní vlivy, opadávání částí prvků					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	vápenná omítka	omítky	exteriérová hlazená omítka s
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 18. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>				
ztráta omítek na větší části reliktu zdiva, povětrnostní vlivy, zavlhčení					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	vápenný nátěr	nátěr	vápenný povrchový nátěr
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
2. pol. 18. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
ztráta exteriérových omítek, na které je nátěr vázán					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	vápenný nátěr	nátěr-barevnost	okr, lokálně přechází v červenou		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 18. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
ztráta exteriérových omítek, na které je nátěr vázán							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	objekt - celek	vápenný nátěr	malby-námět	německý nápis v několika		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
2. pol. 18. stol.		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
ztráta exteriérových omítek, na které je nátěr vázán							

<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
Nejezchlebová	14.10.2013	Nejezchlebov	14.10.2013