

Karta ohrožené památky		Sakrální architektura			
katastrální území Velký Šenov číslo k.ú. 779768	Část obce Velký Šenov	Obec Velký Šenov	Okres Děčín	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu
Název (označení) památky torzo kaple Kalvárie		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky v pohledově exponované stráni severně nad zástabou nedaleko silnice č. 265 číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla 389 *		Vlastník Římskokatolická farnost Velký Šenov Mikulášovická 324 40778 Velký Šenov	
Slohové a časové určení neostyl, 1869		Autorské určení			Stavební (funkční) typ kaple kód AC080
Identifikační foto		Popis			
		Celková situace Kaple Kalvárie se nachází na výrazném návrší severně od zástavby Velkého Šenova, uměle srovnaná plošina kaple se nachází uprostřed okruhu křížové cesty nad vsí, parcela je umístěna nedaleko komunikace č. 265. igura stavby Z kaple se dochovalo pouze torzo, sestávající z nárožních střepů zdiva, vystupujících na zvýšený fundament, který je přístupný po jednoramenném širokém schodišti. Průčelí Zbytek kaple je zvýšen nad terén na hladkém, mírně odskočeném soklu z pečlivě opracovaných žulových bloků. Zdivo reliktu je omítané dvojím typem omítek. Exteriér kryjí hrubé stříkané omítky, které jsou na nárožích střídány hlazená nároží bez nátěru. Hrubé stříkané omítky byly hlazenými rámy střídány také v místech otvorů, jak je patrné z reliktu v ose západního průčelí kaple. Dispozice Z interiéru se vlivem zhroucení zastropení a zastřešení nedochovaly žádné detaily. V interiéru jsou pouze lokálně zachytitelné interiérové hlazené omítky. *			

Zdůvodnění památkové chrany objekt není památkově chráněn *	Odkaz na literaturu Literatura: x Stavebně-historický průzkum: x Operativní průzkumy a dokumentace: x
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2013: torzo, zánik pokračuje *	Odkaz na fotodokumentaci digitální fotodokumentace aktuálního stavu objektu, rok pořízení: 2012, autor: T. Nejezchlebová (uloženo na MIS) fotodokumentace objektu, rok pořízení: 1998, autor: R. Kursa, uložení: NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, fototéka negativy, základní fond, sign. svazku 129404, 129403
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj 2013: bez využití *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: polní náčrt půdorysného řešení kaple s vyznačenými fotopohledy. Rok pořízení: 2012, Autor: H. Ptáčková Projektová dokumentace: x
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 30.10.2013 Nejezchlebová
Poznámky <i>výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“</i>	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Velký Šenov	Obec Velký Šenov	Okres Děčín	Název (označení) památky torzo kaple Kalvárie	Číslo rejstříku ústř. seznamu
---------------------------------	---------------------	----------------	--	-------------------------------



Velký Šenov, okr. Děčín, Ústecký kraj, hřbitovní kaple u kostela, východní průčelí, pohled od jihozápadu




Velký Šenov, okr. Děčín, Ústecký kraj, hřbitovní kaple u kostela, severní průčelí, pohled od severozápadu

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Velký Šenov	Obec Velký Šenov	Okres Děčín	Název (označení) památky torzo kaple Kalvárie	Číslo rejstříku ústř. seznamu
---------------------------------	---------------------	----------------	--	-------------------------------



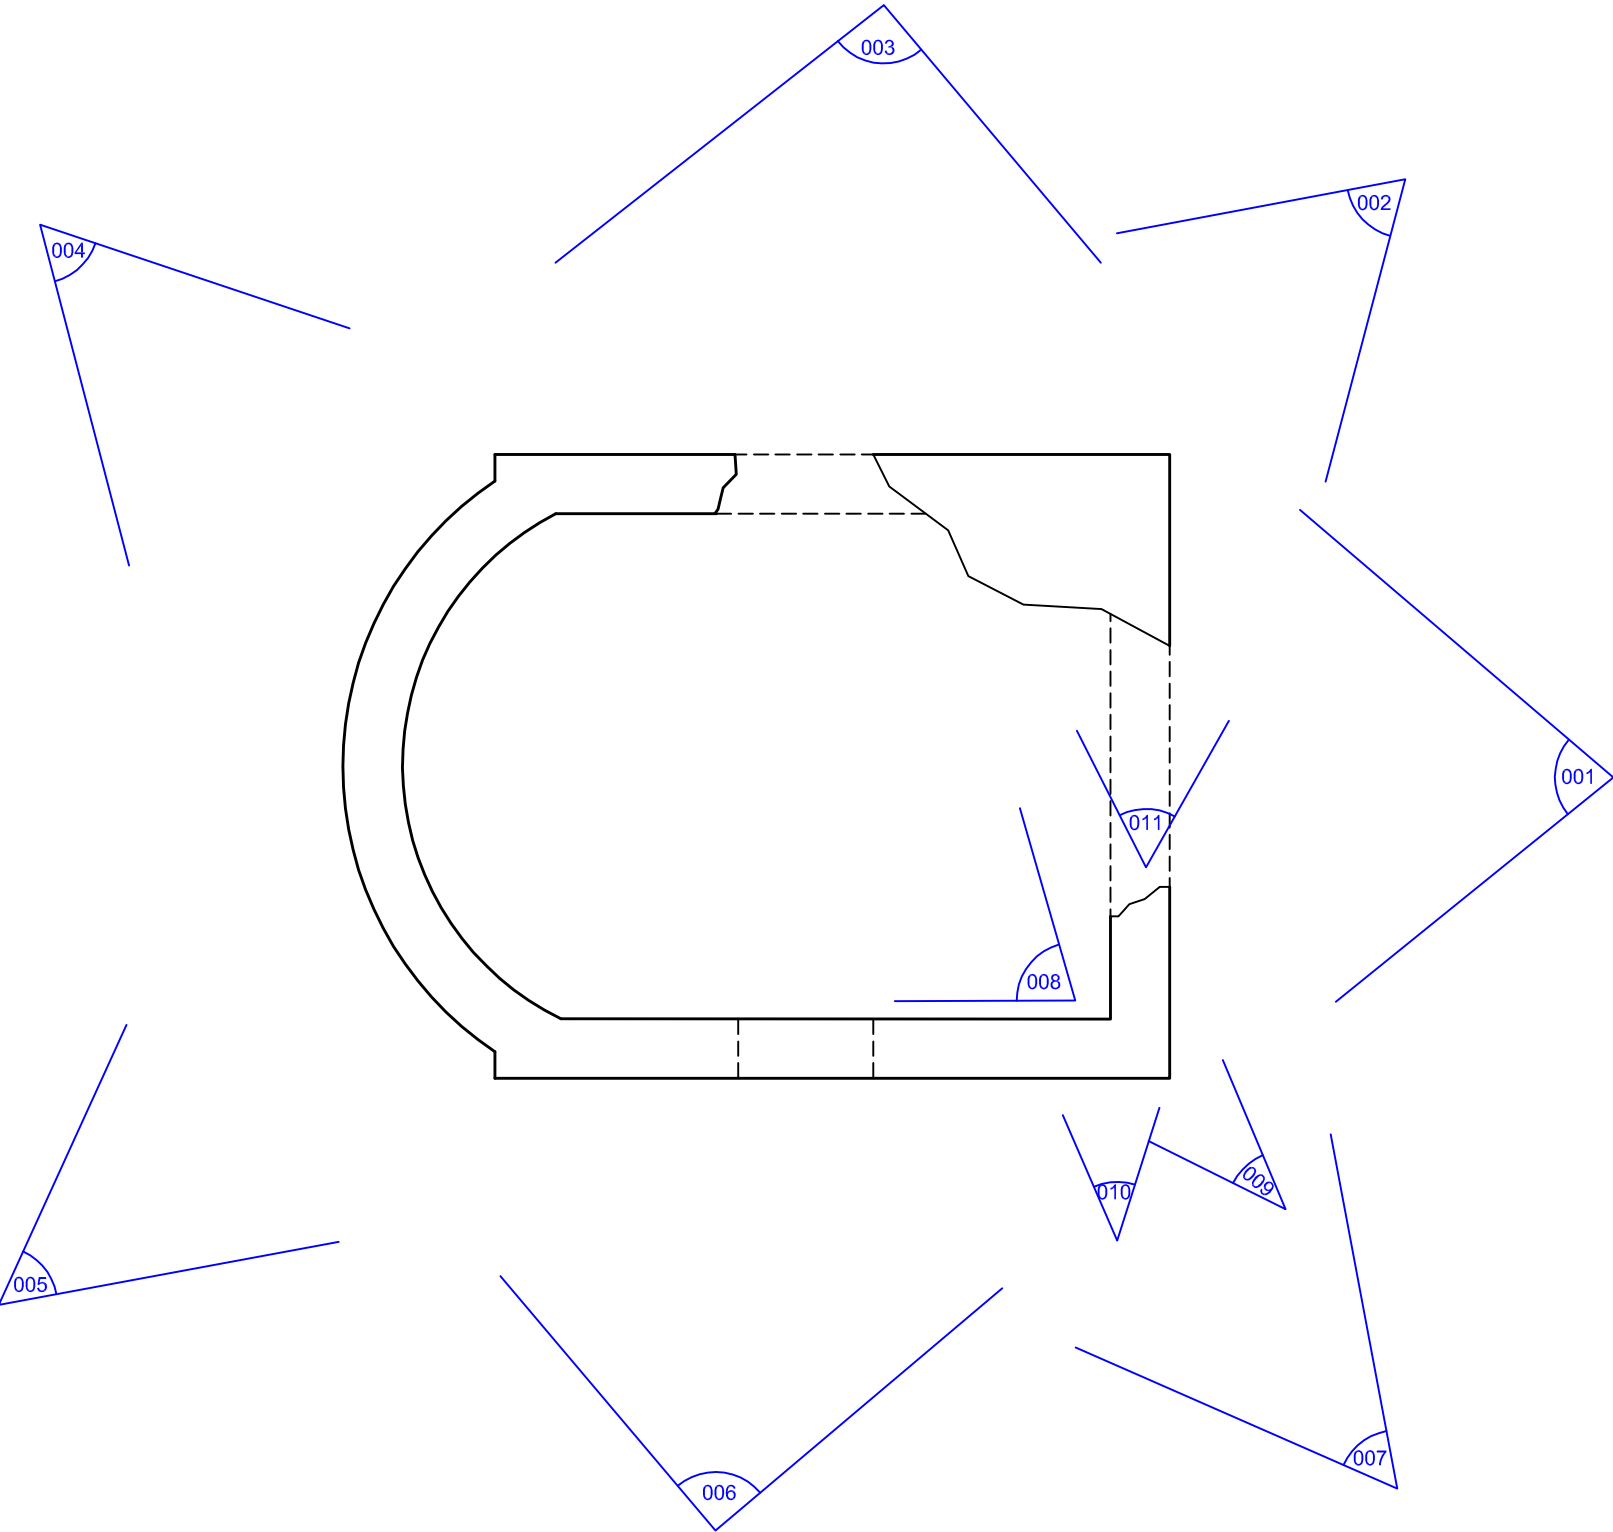

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika exteriér	objekt - celek		trhliny	horizontální, vertikální,
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruovaný			
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
propad zdiva, zachovány jen reliкty nároží a obvodového zdiva, rozvalování zbytků zdiva, narušená statika					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika exteriér	objekt - celek		deformace	vyvalování a rozestupování zdiva
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruovaný			
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
propad zdiva, zachovány jen reliкty nároží a obvodového zdiva, rozvalování zbytků zdiva, narušená statika					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		výška vlhkosti	celkové zavlhčení
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruovaný			
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
absence zastropení a zastřešení, zarůstání terénem a vegetací, celkově zanedbaný stav					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		narušení	zdivo, malty, omítky		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
		destruovaný					
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence zastropení a zastřešení, zarůstání terénem a vegetací, celkově zanedbaný stav							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exteriér	dveře	objekt - celek		počet	1		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exteriér	dveře	objekt - celek	hrubozrnný pískovec	materiál ostění	relikt stojky portálu		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
1869		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zachováno pouze torzo z celku							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	zdivo/fasády	objekt - celek	pískovec, žula, cihla	zdivo	lomové, omítané
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
1869		destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
rozpad zdiva, rozplavování malt, trvalé zavlhčení zdiva a malt					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	hrubozrnný pískovec, žula	kamenické prvky	schodiště, sokl
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	1869	destruovaný	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	narušená statika, zanedbaná údržba, rozestupování schodiště, zarůstání terénem a vegetací, vlhkost				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	vápeno-cementová omítka	omítky	stříkaná pole s hlazenými
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	1869	destruovaný	prvek z doby výstavby		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	narušení zdiva, na které jsou omítky vázány, trvalé zavlhčení omítek				

<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
Nejezchlebová	30.10.2013	Nejezchlebov	30.10.2013