

Karta ohrožené památky			Sakrální architektura		
katastrální území Malečov číslo k.ú. 690694	Část obce Malečov	Obec Malečov	Okres Ústí n.L.	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu
Název (označení) památky kaple		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky v lese, západně nad obcí číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla p.č. 391, DKM *		Vlastník Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	
Slohové a časové určení		Autorské určení nelze určit			Stavební (funkční) typ kaple kód AC080
Identifikační foto		Popis Celková situace Kaple je situována v zalesněném terénu východního svahu Širokého vrchu, Kaple není nijak pohledově exponována, momentálně je „utopena“ v hustém náletovém porostu. Figura kaple Jde o prostorovou kapli kruhového půdorysu zakončený jehlancovou střechou. Vstup je orientovaný přibližně k východu podél probíhající pěšiny. Průčelí Kaple je hladce omítnuta (omítka ale lokálně opadává), obdélný vstup se segmentovým zakončením, dvojice okének původně osazených do hlubokých špalet, chráněných novodobými mřížemi. Střecha a krov Střecha má nové bednění, na kterém je položena pásová lepenka. Interiér V interiéru jsou zbytky vápenných nátěrů, mobiliář se nedochoval. *			
					

Zdůvodnění památkové chrany Kaple není chráněna jako kulturní památka *	Odkaz na literaturu Literatura: x Stavebně-historický průzkum: x Operativní průzkumy a dokumentace: x
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2014: špatný, nutné dokončit započatou obnovu a odstranit náletové dřeviny kolem. *	Odkaz na fotodokumentaci http://www.znicenekostely.cz/ titulní foto z roku 2005 dokumentace stavu objektu. Rok pořízení: 2012. Autor: H. Veselá (uloženo v MIS)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj 2014: bez využití *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: terénní náčrt půdorysu s vyznačenými fotopohledy. Rok pořízení: 2013. Autor: H. Ptáčková Projektová dokumentace: x
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 28.8.2014 Mgr. Hana Veselá
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Malečov	Obec Malečov	Okres Ústí n.L.	Název (označení) památky kaple	Číslo rejstříku ústř. seznamu
-----------------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------------------




pohled od jihozápadu na okénko kaple




pohled od východu na vstup do kaple

MALEČOV - KAPLE

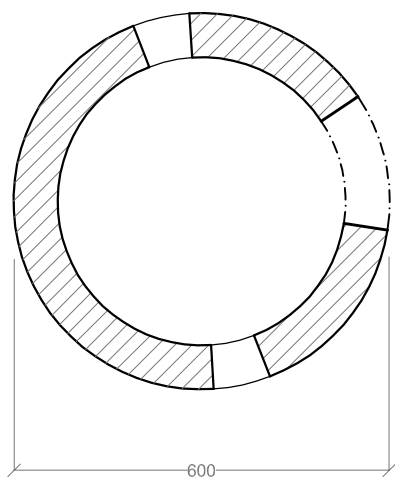

MALEČOV - KAPLE

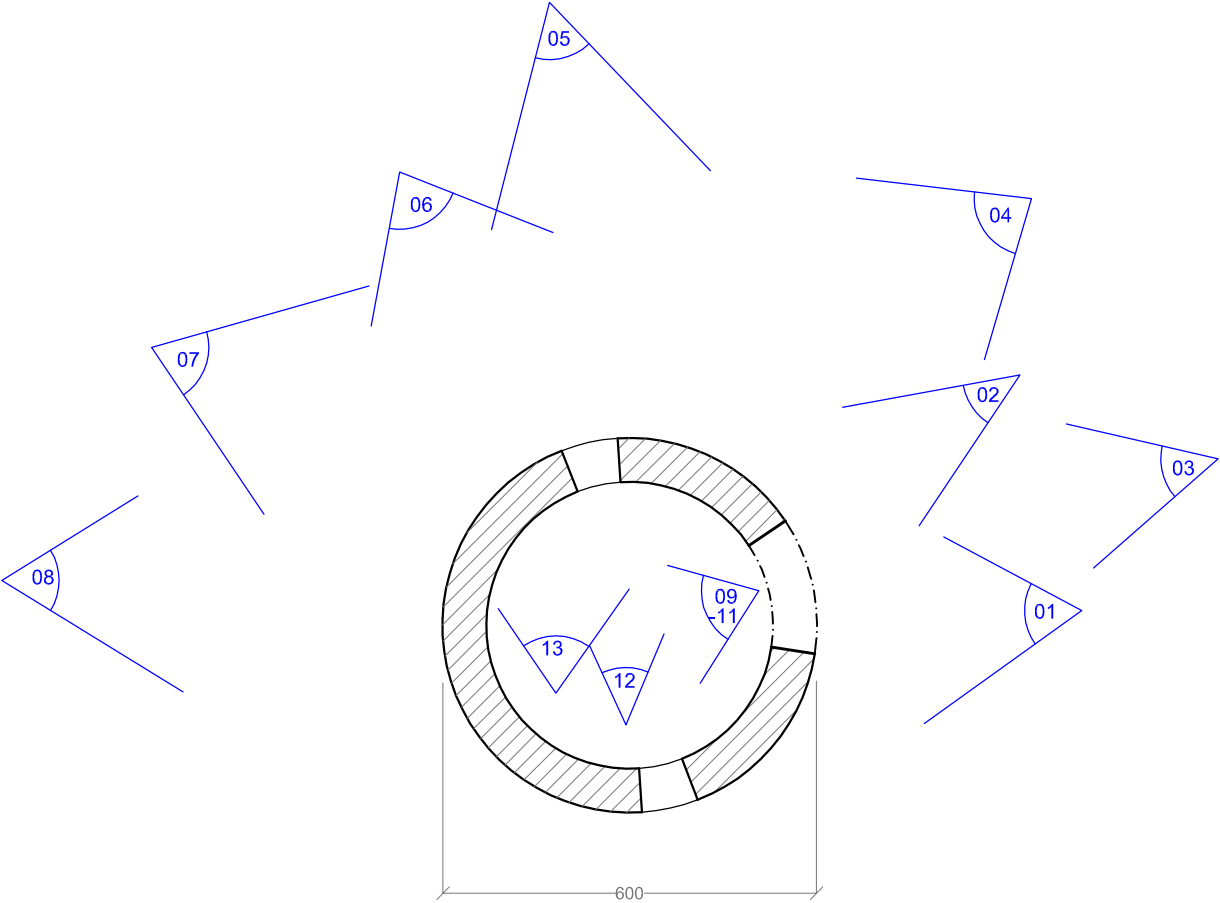

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	lod'		typ/způsob	vstupním otvorem
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	problematická
		špatný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
zanedbání údržby, absence výplní oken a dveří					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	lod'		výška vlhkosti	60 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	opadale omítky
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
zanedbání údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiér	lod'		výška vlhkosti	250 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	opadale omítky, mikrovegetace
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
zanedbání údržby, zatékání, absence zastřešení					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	lod'	cihelné zdivo	počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zděné ostění
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
nedochovány výplně, vandalismus					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterie	zdivo/fasády	lod'	vápenný nátěr	nátěr
				pravděpodobně ano
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
	1. pol. 20. stol	destruovaný, doch.	prvek z opravy	
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	zanedbaná údržba, vegetace			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	klenby	lod'	cihla	konstrukce
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby	
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	absence krytiny, zatékání			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	krovy	lod'	dřevo	konstrukce
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		po obnově	nový	
	<u>příčiny stavu</u>			
	absence krytiny, zatékání, mikrovegetace			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	omítky	lod'	vápenocementové omítky,	plochy stěn
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
	1. pol. 20. stol.	destruovaný, doch.	částečně prvek z doby výstavby	
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	zatékání, absence údržby			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'	cihla, štuk	arch. články	korunní římsa
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		mírně zanedbaný			
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
absence údržby, zatékání					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'	cihla, kámen, omítka	sokl	zděný
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'	vápenný nátěr	nátěr	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	
poč. 20. stol.		destruovaný, torzální	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
absence výplní, vegetace					

			<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
			Veselá	29.10.2014	Veselá	29.11.2014