

Karta ohrožené památky		Sakrální architektura			
katastrální území Albrechtice u Mostu číslo k.ú. 600091	Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42876/5-301
Název (označení) památky kaple výklenková		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím školské komise ŠKK ONV 27. 5. 1963 Š/Fe - 63		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky v lese nad Hraběcí kaplí, JZ od areálu zámku číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla 233 *		Vlastník I.H.FARM s.r.o. Opletalova 1323/15 Nové Město, 11000 Praha	
Slohové a časové určení 2. pol. 18. stol.?		Autorské určení nelze určit			Stavební (funkční) typ kaple kód AC080
Identifikační foto		Popis			
		Celková situace Kaple je situována v zalesněném terénu východního svahu Jánského vrchu jihozápadně od zámku Jezeří při lesní pěšině vedoucí po úbočí svahu několik desítek metrů nad terasou s torzem tzv. hraběcí kaple. Za kaplí se nachází příkrý terénní sráz, do jehož terénu kaple zadní spodní částí částečně zapadá. Kaple není nijak pohledově exponována. Figura kaple Jde o prostorovou nehlubokou kapli obdélného půdorysu v zadní části trojboce ukončenou. Dominantní částí je hlavní průčelí orientované přibližně k východu podél probíhající pěšiny. Hřeben střechy je orientován přibližně východo-západním směrem. Průčelí Hlavní, východní průčelí má jediný prostorový plán. Vyrůstá z nízkého soklu, horizontálně je ukončeno bohatě profilovanou korunní římsou a završeno segmentovým frontonem. Čelo průčelí je prolomeno širokým vstupním otvorem ukončeným plochým obloukem s náznakem plasticky vystupujícího klenáku ve vrcholu, paty spočívají na jednoduše profilovaných římsách. Oblouk zasahuje do úrovně pomyslného vlysu. Po stranách jsou pilastry vynášející úseky kompletního kladí (pokračující přes čtrtuhovitě zaoblená nároží k postranním pilastrům). *			

Zdůvodnění památkové chrany Kaple je chráněna v rámci zámeckého areálu, Objekt je zároveň dokladem barokního stavitelství v okruhu drobnějších sakrálních staveb. Charakter stavby odkazuje na záměr vybudování poutního místa v místě tzv. hraběcí kaple. *	Odkaz na literaturu Literatura: x Stavebně-historický průzkum: x Operativní průzkumy a dokumentace: x	
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření 2014: havarijní, propadá střecha, narušené zaklenutí, plošná degradace omítek *	Odkaz na fotodokumentaci dokumentace stavu objektu. Rok pořízení: 2014. Autor: M. Pavlíková (uloženo na MIS) dokumentace stavu objektu. Rok pořízení: 2013. Autor: V. Honys (uloženo na MIS)	
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj 2014: bez využití *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: terénní náčrt půdorysu s vyznačenými fotopohledy. Rok pořízení: 2013. Autor: V. Honys Projektová dokumentace: x	
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 28.8.2014 Honys, Nejezchlebová	
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů	

Doplňkový list - č. 1c

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple výklenková	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42876/5-301
----------------------------	-----------------------	---------------	--	---

Korunní římsa je krytá pálenými taškami. Lehce vzad ustupující segmentový fronton je vrouben profilovanou římsou a uprostřed opatřen zahlobenou kruhovitou plochou, kryt je cihlami (střed vrcholu byl původně završen kamenným křížem - viz hist. fotodokumentace). Zdivo je lomové (pískovec, křemenec), profilované prvky a římsy z cihelného zdiva. Omítky jsou z rozhodující části dochovány, ale lokálně narušeny, zejména v partiích nad obloukem chybí téměř zcela včetně modelace klenáku, pozůstalé fragmenty jsou uvolněny od zdiva a postupně se olupují. Rovněž ve štítu omítky téměř chybí. Ještě více jsou narušeny nátěry, které jsou torzální a převážně se uvolňují v plátech. Povrchová vrstva šedavého nejmladšího nátěru je torzální a zpuchýřovatělá, další spodní je v okrových tónech, nejspodnější byla patrně červeně pigmentovaná. Tašková krytina římsy je degradovaná, s prorůstající vegetací, stejně tak krytina frontou je dochována v nepatrných torzech.

Jižní průčelí je tvořeno jediným prostorovým plánem. Vyrůstá z nízkého profilovaného soklu a je členěno pilastry vynášejícími kompletní kladí. Vnitřní plochy jsou jinak hladké, nečleněné. Materiál je shodný s hlavním průčelím. Omítky a nátěry jsou dochovány asi ze 40%, jsou částečně uvolněné od podkladu, zcela opadálé jsou zejména na vystupujících prvcích kladí a říms, kde došlo i k degradaci cihelného zdiva.

Východní průčelí má jediný prostorový plán. Provedením i materiálem je shodné s jižním., pouze jeho půdorys je trojboký a soklová část je utopena do výše několika desítek cm v terénu svahu. Omítky a nátěry jsou rovněž dochovány asi ze 40 %, ovšem z cihel vyskládané profilace kladí a říms jsou zcela obnažené a silně degradované, profilace již z velké části zanikly. Severní průčelí má rovněž jediný prostorový plán a provedením je shodné s jižním. Pouze omítky a nátěry jsou dochovány ve výrazně menším rozsahu, asi z 15%.

Střešní krajina

Je s ohledem na degradaci krytiny i krovu dochována pouze v torzu. Byla tvořena sedlovou, na západní straně zvalbenou střechou, která se však nedochovala. Její hřeben byl orientován východo-západním směrem.

Dispozice

Ostění vstupního oblouku kaple bylo v minulosti opatřeno dřevěnou mříží s vertikálními dřevěnými pruty (doložena ještě na nejstarších archivních fotografiích), po níž se dochoval pozůstatek postranní lišty v ostění. Vnitřní prostor je obdélný, trojboce ukončený, materiál podlahy pro absenci a nános terénu nezjistitelný; stěny vyrůstají z nízkého odsazeného soklu a ukončeny jsou profilovanou římsou. Omítky na stěnách jsou z velké části dochovány včetně souvrství nátěrů, povrchový bělavého, pod ním nátěr okrového odstínu. Souvrství omítek s nátěry se však v plátech olupují a jsou z velké části degradované. Prostor je zaklenut stlačenou valenou klenbou, závěr klenbou klášterní. Materiálem klenby je cihelné zdivo. Klenba je zcela bez omítek i nátěrů, které již v minulosti zcela opadaly, patrně je zavlhčení, kolonie zelených řas v důsledku zatékání, lokálně dochází k degradaci cihel.

Podstřeší Nedostupné

Krov Krov je hambalkový s námětky, počet nepochybně prázdných vazeb nelze s ohledem na destrukci a nedostatečný přístup specifikovat (pravděpodobně dvě). Krokve (lokálně s torzy šikmých pásků) spojeny v úrovni hřebene na ostřih. Bezprostředně za štítem a úrovni poslední vazby se nachází podpůrné sloupky s šikmými pásky. V současné době je krov obnažený, dřevo napadeno hnilobou, některé prvky jsou již vypadlé či zcela degradované.

Vnitřní zařízení Není dochováno.

Doplňkový list - č. 2a

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple výklenková	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42876/5-301
----------------------------	-----------------------	---------------	--	---



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-301 výklenková kaple, pohled od jihu



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-301 výklenková kaple, pohled od severu

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple výklenková	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42876/5-301
----------------------------	-----------------------	---------------	--	---



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-301 výklenková kaple, pohled od jihovýchodu



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-301 výklenková kaple, pohled od severovýchodu

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple výklenková	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42876/5-301
----------------------------	-----------------------	---------------	--	---



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-301 výklenková kaple,
pohled od severozápadu



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-301 výklenková kaple,
pohled od jihozápadu

Doplňkový list - č. 4a

Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple výklenková	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42876/5-301
----------------------------	-----------------------	---------------	--	---



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-301 výklenková kaple, pohled od východu

Doplňkový list - č. 4b


Sakrální architektura

Část obce Jezeří	Obec Horní Jiřetín	Okres Most	Název (označení) památky kaple výklenková	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42876/5-301
----------------------------	-----------------------	---------------	--	---



Jezeří, okres Most, Ústecký kraj,
5-301 výklenková kaple,
pohled od západu

JEZEŘÍ - PROSTOROVÁ KAPLE

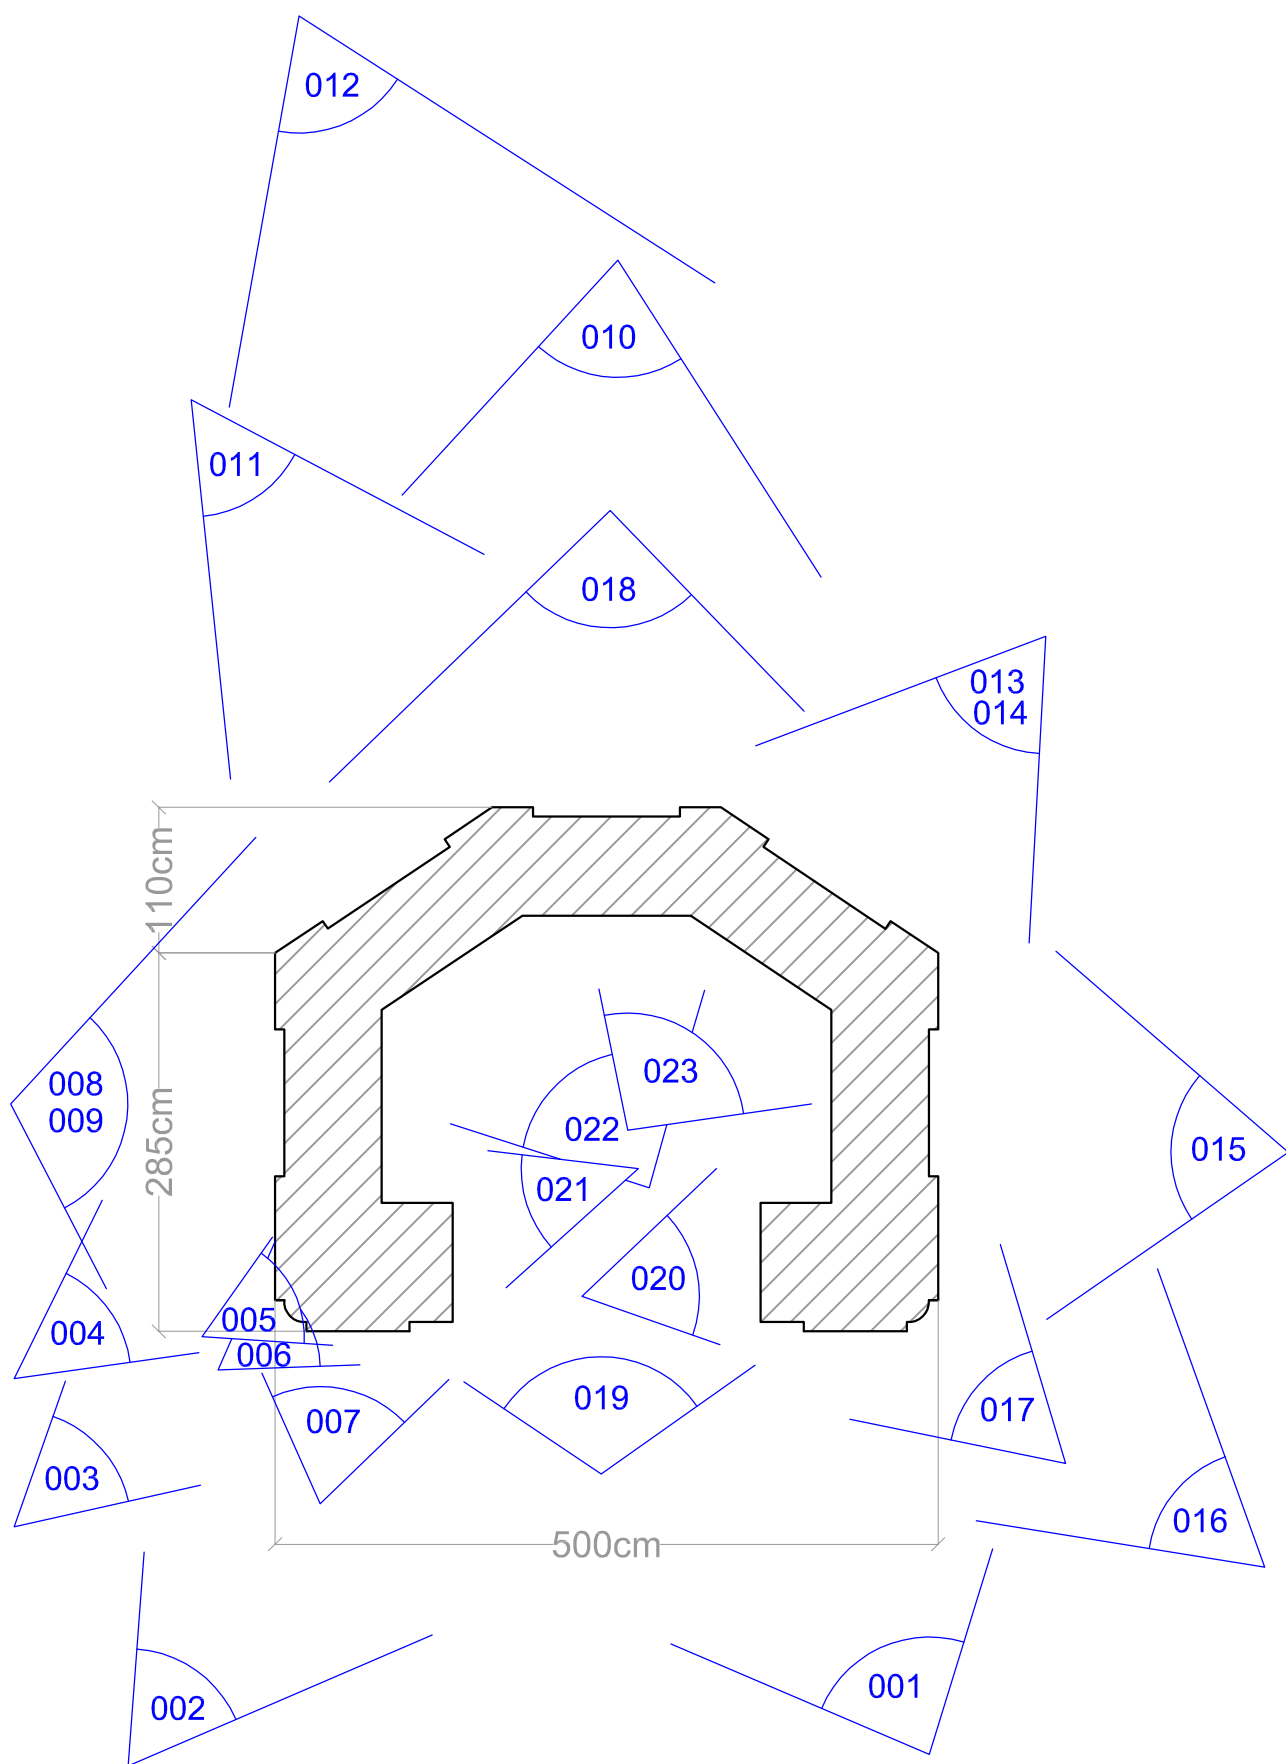

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	lod'		typ/způsob	vstupním otvorem
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	problematická
		špatný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
zanedbání údržby, absence výplní oken a dveří					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	lod'		výška vlhkosti	60 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	opadale omítky
		silně zanedbaný			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
zanedbání údržby					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiér	lod'		výška vlhkosti	250 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	opadale omítky, mikrovegetace
		havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
zanedbání údržby, zatékání, absence zastřešení					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exteriér	dveře	lod'	cihelné zdivo	počet	1
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zděné ostění
	cca 1740	havarijní			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
nedochovány výplně, vandalismus					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	střechy	lod'	cihelné zdivo	štíty	zděný nad průčelím
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1740		špatný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
destrukce omítek, říms, částečně i zdiva, vegetace, zanedbaná údržba					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterie	zdivo/fasády	lod'	kámen, cihla	zdivo	smíšené zdivo
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
cca 1740		havarijní, část. destruovaný	prvek z doby výstavby		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba, částečně absence omítek					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	zdivo/fasády	lod'	cihla	konstrukce římsy	zděná profilovaná římsa		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1740		havarijní	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zanedbaná údržba, zatékání, mikrovegetace, absence krytiny							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterie	zdivo/fasády	lod'	vápenná omítka	omítky
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
2. pol. 19. stol.		destruovaný, doch.	prvek z opravy	
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
zanedbaná údržba, vegetace				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
exterie	zdivo/fasády	lod'	vápenný nátěr	nátěr	pravděpodobně ano		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
1. pol. 20. stol		destruovaný, doch.	prvek z opravy				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zanedbaná údržba, vegetace							
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	klenby	lod'	cihla	konstrukce	stlačená valená, klášterní		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1740		silně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence krytiny, zatékání							
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	krovy	lod'	dřevo	konstrukce	hambalková		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1740		destruovaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence krytiny, zatékání, mikrovegetace							
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	lod'	vápenocementové omítky,	plochy stěn			
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
1. pol. 20. stol.		destruovaný, doch.	částečně prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zatékání, absence údržby							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	lod'	cihla, štuk	arch. články	korunní římsa		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1740		mírně zanedbaný					
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
absence údržby, zatékání							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	omítky	lod'	cihla, kámen, omítka	sokl	zděný		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
cca 1740		mírně zanedbaný	prvek z doby výstavby				
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>					
zanedbaná údržba							

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	lod'	vápenný nátěr	nátěr	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr-barevnost	svrchní bělavý, pod ním okr
poč. 20. stol.		destruovaný, torzální	prvek z opravy		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			
propadlá klenba, absence výplní, vegetace					

<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
Nejezchlebová	29.10.2014	Nejezchlebov	29.10.2014