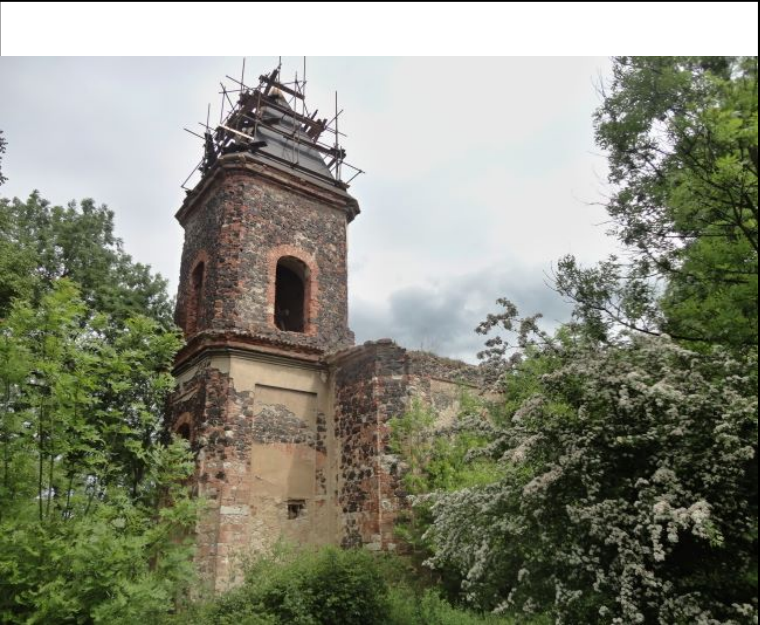


Karta ohrožené památky			Sakrální architektura		
katastrální území Krásný Dvůr číslo k.ú. 673862	Část obce Zlovědice	Obec Krásný Dvůr	Okres Louny	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43268/5-1208
Název (označení) památky kostel Archanděla Michaela		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím školské komise - ŠKKONV 14. 1. 64 č. 457 - 1/64		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky Na návrší v jihovýchodní části obce. číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla st. p. č. 498 k. ú. Krásný Dvůr *		Vlastník Římskokatolická farnost - děkanství Mašřov Kostelní 99 431 56 Mašřov	
Slohové a časové určení Barokní novostavba postavená na místě středověkého kostela.		Autorské určení			Stavební (funkční) typ kostel kód AC040
Identifikační foto		Popis			
		Figura domu: jednolodní orientovaná stavba má odsazený presbytář s trojbokým závěrem, k západnímu přistavěnou, z půdorysu vystupující věž čtvercového půdorysu a s obdélnou sakristií přistavěnou k severnímu průčelí presbytáře. Západní průčelí věže: hlavní vstup do kostela je situován v přízemí západního průčelí věže s okosenými nárožími. Otvor je vymezen kamenným obdélným portálem s vnější hranou lemovanou páskou a ušima bez kapek, se zvýrazněným soklem. V portálu je osazena novodobá mříž. V ose nad otvorem je vybourán rozměrný okenní otvor se segmentovým záklenkem a destruovaným parapetem, na nějž navazuje obdélné vpadlé pole. Vstup i otvor jsou zasazeny do vpadlého rámu provedeného jako ustupující hmota. Podobné členění pomocí vpadlé hmoty, je v přízemí a patře užito i na hmotě severního a jižního průčelí věže. V jižním je navíc otevřen drobný otvor nepravidelného tvaru, u nějž není zřejmé, zda se jedná o skutečný otvor či otvor proražený vandaly. Nad ním je viditelný cihelný vylehčovací oblouk segmentového tvaru. V západním průčelí jižně od portálu je druhotně zazděný ozdobný prvek zdobený ozubením a dvěma štítky. Druhé a třetí patro odděluje výrazná profilovaná římsa. Na ni navazuje zvonové patro věže, prolomené v západní, severní a jižní průčelí vysokým okenním otvorem se stlačeným segmentovým záklenkem sloužící jako zvuková okna (okna jsou prolomena v úrovni zvonového patra). V otvorech se nedochovalo výplně. Východní průčelí je nad vrcholem dnes již zřícené klenby lodi otevřené otvorem se segmentovým cihelným nadpražím, který nejspíše vedl do bývalého krovu (jeho otisk, resp. otisk horní hrany sedlové střechy je ve hmotě východního průčelí také viditelný). →			

Zdůvodnění památkové chrany Památkový význam: Kostel archanděla Michaela je i přes svůj špatný technický stav dokladem kvalitní barokní architektury z poloviny 18. století. Vzhledem k reliktním starší stavby má i vysokou vypovídací hodnotu, je důležitým pramenem především pro poznání vývoje sakrální architektury na daném území. *	Odkaz na literaturu Literatura: Stavebně-historický průzkum: Operativní průzkumy a dokumentace: Zlovědice - obec. Archivní průzkum. Knihovna NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem (sig. 298/A).	
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření Objekt je dochován prakticky ve formě udržované zříceniny. Kromě věže stojí jen jeho obvodové stěny, zřícené jsou krovky i hlavní římsa. Koruna zdiva je přirozeně zadrnovaná. Omítky jsou značně degradované (především v exteriéru), zdivo je tak vystaveno povětrnosti a dešti. V měsících vegetační aktivity je celý kostel zarostlý, udržován je jen prostor před jeho západním průčelím. Na zdivu jsou viditelné praskliny, v interiéru na vystupujících prvcích (zejm. římsách) roste zeleň, která je rozrušuje. Stavba je základně zabezpečena proti vniknutí vandalů, přesto její devastace →	Odkaz na fotodokumentaci Sbírka fotografií NPÚ - viz databáze Carmen.	
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj Bez využití. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: zaměření kostela (včetně dokumentace některých detailů) vypracované J. Skopcem a T. Brožem, sbírky NPÚ ÚOP v Ústí n. L. Projektová dokumentace:	
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 28.5.2015 Mgr. Lucie Radová	
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů	

Doplňkový list - č. 1b			Sakrální architektura	
Část obce Zlovědice	Obec Krásný Dvůr	Okres Louny	Název (označení) památky kostel Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43268/5-1208
Pokračování stavu zachování: i díky jejich působení pokračuje poměrně rychle. V roce 2015 byla zahájena rekonstrukce střechy věže - probíhá oprava krovu, instalována je nová měděná krytina.				

Doplňkový list - č. 1c		Sakrální architektura		
Část obce Zlovědice	Obec Krásný Dvůr	Okres Louny	Název (označení) památky kostel Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43268/5-1208
Západní průčelí lodě jsou po obou stranách, které navazují na hmotu věže, nečleněné. Pouze zbytky dochovaných omítek dovolují předpokládat, že se zde opakovalo stejné členění jako na věži, které tektonizovalo hmotu obdélnými vpadlými rámy, přecházejícími přes celé průčelí (tzn. od soklu až ke korunní římsě). Obdélná lod' s okosením nároží je v severním a jižním průčelí řešena symetricky, tzn., že je prolomena okenními otvory s mírně stlačenými segmentovými záklenky. V otvorech jsou v různém stupni dochování pozůstatky původních výplní - jednoduchá okna byla klapačkou a poutci ve dvou výškových úrovních členěná na šest otvíravích křídel. Jednotlivá křídla pak horizontálními a vertikálními příčlemi na menší tabulky. Na okna navazuje rastr tří obdélných vpadlých polí, zasahujících od lehce předstoupeného soklu až k hlavní římsě. Ta byla pojednána jako kladí s hladkým pásovým vlysem ukončeným subtilně profilovanou římsou. Toto členění je však vzhledem k rozsáhlé destrukci koruny zdíva dochováno pouze torzálně. V severní stěně je navíc pod prostřední okenní osou prolomen další, boční otvor vedoucí do lodi - kamenný portál s přímým nadpražím a ušima s kapkami po hraně obíhá páska. Do portálu je umístěna novodobá dvoukřídlá mříž. Západně od otvoru je ve zdivu kamenný prvek s paneláží, která vytváří čtyřcípou hvězdicí ve čtverci. Jižní, východní a severní stěna polygonálního presbytáře je prolomena vždy jedním okenním otvorem totožného tvaru, jaký mají okna v lodi (tzn., že okna jsou ukončena segmentovým záklenkem). V žádném z nich se nedochovala výplň. Na jeho severní stěně je nad hranou korunní římsy sakristie také viditelný otisk po její dnes zříčené sedlové střeše. Vstupní otvor má segmentem ukončenou dovnitř se otvírající špaletu, zabezpečen je dvoukřídlou mříží. Fasády: z původních omítek jsou dochována pouze torza se značně degradovaným povrchem. V povětrnostní nenamáhaných místech jsou zbytky vápenných omítek s hladkým povrchem a pravděpodobně monochromním okrovým nátěrem. Lokálně jsou ve vyšších úrovních viditelné hladké vrstvy s pekovaním. Střešní krajiny: zastřešení lodi, presbytáře ani sakristie se nedochovalo, na věži je jehlancová střecha, která je nově částečně překryta plechem (původní krytinou byl dle historických fotografií šindel). Dispozice: jednolodní stavba s odstoupeným presbytářem a sakristií při severní průčelí. Interiér: je přístupný otvorem se segmentově zaklenutou, dovnitř se otvírající špaletou s dvoukřídlou mříží, otevřeným v západním průčelí věže. V ose na tento vstup je prolomen také obdélný vstupní otvor do věže, v němž je osazen kamenný portál s ušima a páskem lemujícím vnější hranu. V jižní stěně je další vstupní otvor, kterým je možné vstoupit do vyšších pater věže. Přízemí bylo plochostropé, pod vrstvou suti je místně viditelná kamenná dlažba položená na podlaze. Spodní část schodiště vedoucího do zvonového patra věže se v přízemí stáčí z jižního směru k východu. Schodiště v druhém podlaží končí obdélným vstupním otvorem s půlkruhovým záklenkem, který je prolomen ve východní části jižní stěny. Podlaha druhého podlaží je tvořena příčně kladenými dřevěnými trámy, na kterých je položen jednoduchý záklop. Západní stěna je prolomena obdélným okenním otvorem se stlačeným segmentovým záklenkem, další, tentokrát dveřní otvor (vedoucí na dnes zříčenou kruchtu) je prolomen ve východní stěně. V jeho severní špaletě je umístěn druhotně použitý kamenný prvek s textem, který je ovšem již nečitelný. Třetí zvonové podlaží věže je přístupné dvouramenným dřevěným schodištěm. Zvonové patro má v jižní, západní a severní stěně vždy po jedné, stlačeným segmentem ukončené okenní ose (jedná se o zvuková okna). Ve východní dveři je taktéž segmentem ukončený vstupní otvor, který vedl do dnes již neexistujícího krovu. Vzpěradlová zvonová stolice umožnila zavěšení dvou zvonů, žádný z nich není dochován. Západní stěna obdélné lodi je uprostřed prolomena jedním obdélným vstupním otvorem, který se do prostoru lodi otevírá širokou špaletou ukončenou segmentovým záklenkem.				

Doplňkový list - č. 1d

Sakrální architektura

Část obce Zlovědice	Obec Krásný Dvůr	Okres Louny	Název (označení) památky kostel Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43268/5-1208
-------------------------------	---------------------	----------------	--	--

V ose nad tímto vstupem je další otvor se segmentovým nadpražím vedoucí na kruchtu (viz popis věže). V pravé a levé části (od vstupu z přízemí věže do lodi) jsou v západní stěně vždy dvě niky, přičemž krajní jsou situovány téměř v rozích lodi. Nad nimi jsou kapsy po osazení trámů a na ně navazující horizontální pás - všechny tyto prvky jsou otiskem dokládajícím existenci dnes zřícené kruchty. Severní a jižní stěnu v prvním plánu rytmezují vždy tři mohutné půlkruhové oblouky dosedající na hlavice svazkových pilástrů vyrůstajících z předstoupeného soklu. Ve druhém plánu se pod záklenky oblouků uplatňují okenní otvory ukončenými stlačenými segmentovými záklenky a otevírajícími se do lodi rozevřenými špaletami. V oknech jsou zbytky jednoduchých dřevěných výplní členěných na šest otevíravých křídel, každé z nich pak systémem horizontálních a vertikálních příčlů na jednotlivé tabulky. Plocha stěny mezi obloukem archivoly a okenním otvorem je zdobena štukovým ornamentem s volutami. Pod prostředním oknem severní stěny je obdélný vstupní otvor v segmentem zaklenuté špaletě. V otvoru jsou mříže. Východní stěna lodi po stranách vítězného oblouku je členěna profilovanou římsou, která plynule přechází v římsy severovýchodního, resp. jihovýchodního rohového pilástru. V koutech lodi jsou zbytky bedněné, dnes již zřícené klenby. Její tvar je čitelný jak z dochovaných náběhů, tak i otisku v omítce západní stěny. S největší pravděpodobností se jednalo o valenou, hloubkově orientovanou klenbu s výsečemi nad okenními otvory. Krytina podlahy se nedochovala, celý prostor lodi i presbytáře je dnes zarostlý trávnikem. Ve hmotě ustoupený presbytář je od lodi oddělen vítězným obloukem se stlačeným záklenkem dosedajícím na profilovanou římsu, která plynule vybíhá z římsy východních nárožních pilástrů lodi. Vnitřní strana vítězného oblouku je zdobena geometrickými štukovými zrcadly s trojúhelnými rohy. Sakristie je přistavěna k hmotě presbytáře na severu. V každém z rohů polygonálního presbytáře je umístěn pilástr ukončený profilovanou římsou, na kterou dosedala klenba, z níž dodnes zůstaly zachovány pouze otisky čel a úzké kapsy, do kterých byly usazeny její ramená. V jižní, severní a východní stěně je vždy jeden okenní otvor se segmentovým záklenkem, pod oknem ve východní stěně je prolomená nika se segmentovým nadpražím. V přízemí severní stěny je navíc kamenný portál (s ušima a vnějším páskem) obdélné vstupu do sakristie. V prostoru lodi a presbytáře dochovány úseky hladkých omítek v poslední vrstvě s výrazně sytým okrovým nátěrem tektonických prvků a modrošedými plochami. Zdivo je v úrovni parapetů okenních otvorů sepnuto kovovými táhly. Sakristie nepřístupná.

Krov: zřícené, nad věží nepřístupný, nelze zjistit.

Vnitřní vybavení: žádné vnitřní vybavení není dochované.

Historie stavby: filiální barokní kostel archanděla Michaela byl postaven kolem roku 1750, pravděpodobně na místě starší stavby. K tomuto předpokladu navádějí druhotně použité artefakty v severním a západním průčelí (další je umístěn ve vstupním otvoru z přízemí věže do lodi a také v ostění vstupu na kruchtu).

Doplňkový list - č. 3a

Sakrální architektura

Část obce Zlovědice	Obec Krásný Dvůr	Okres Louny	Název (označení) památky kostel Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43268/5-1208
-------------------------------	---------------------	----------------	--	--



Pohled na západní průčelí věže od západu.



Pohled na závěr kostela od východu.

Doplňkový list - č. 3b

Sakrální architektura

Část obce Zlovědice	Obec Krásný Dvůr	Okres Louny	Název (označení) památky kostel Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43268/5-1208
-------------------------------	---------------------	----------------	--	--



Pohled z presbytáře k západnímu průčelí a na věž.



Detail druhotně použitého kamenného článku v severním průčelí lodi, pohled od severu.

Doplňkový list - č. 4a

Sakrální architektura

Část obce Zlovědice	Obec Krásný Dvůr	Okres Louny	Název (označení) památky kostel Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43268/5-1208
-------------------------------	---------------------	----------------	--	--



Koruna obvodového zdiva loďe, pohled z patra věže.

Doplňkový list - č. 4b



Sakrální architektura

Část obce Zlovědice	Obec Krásný Dvůr	Okres Louny	Název (označení) památky kostel Archanděla Michaela	Číslo rejstříku ústř. seznamu 43268/5-1208
-------------------------------	---------------------	----------------	--	--



Pohled od hlavního vstupu na západě k závěru presbytáře.

ZLOVĚDICE, KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA

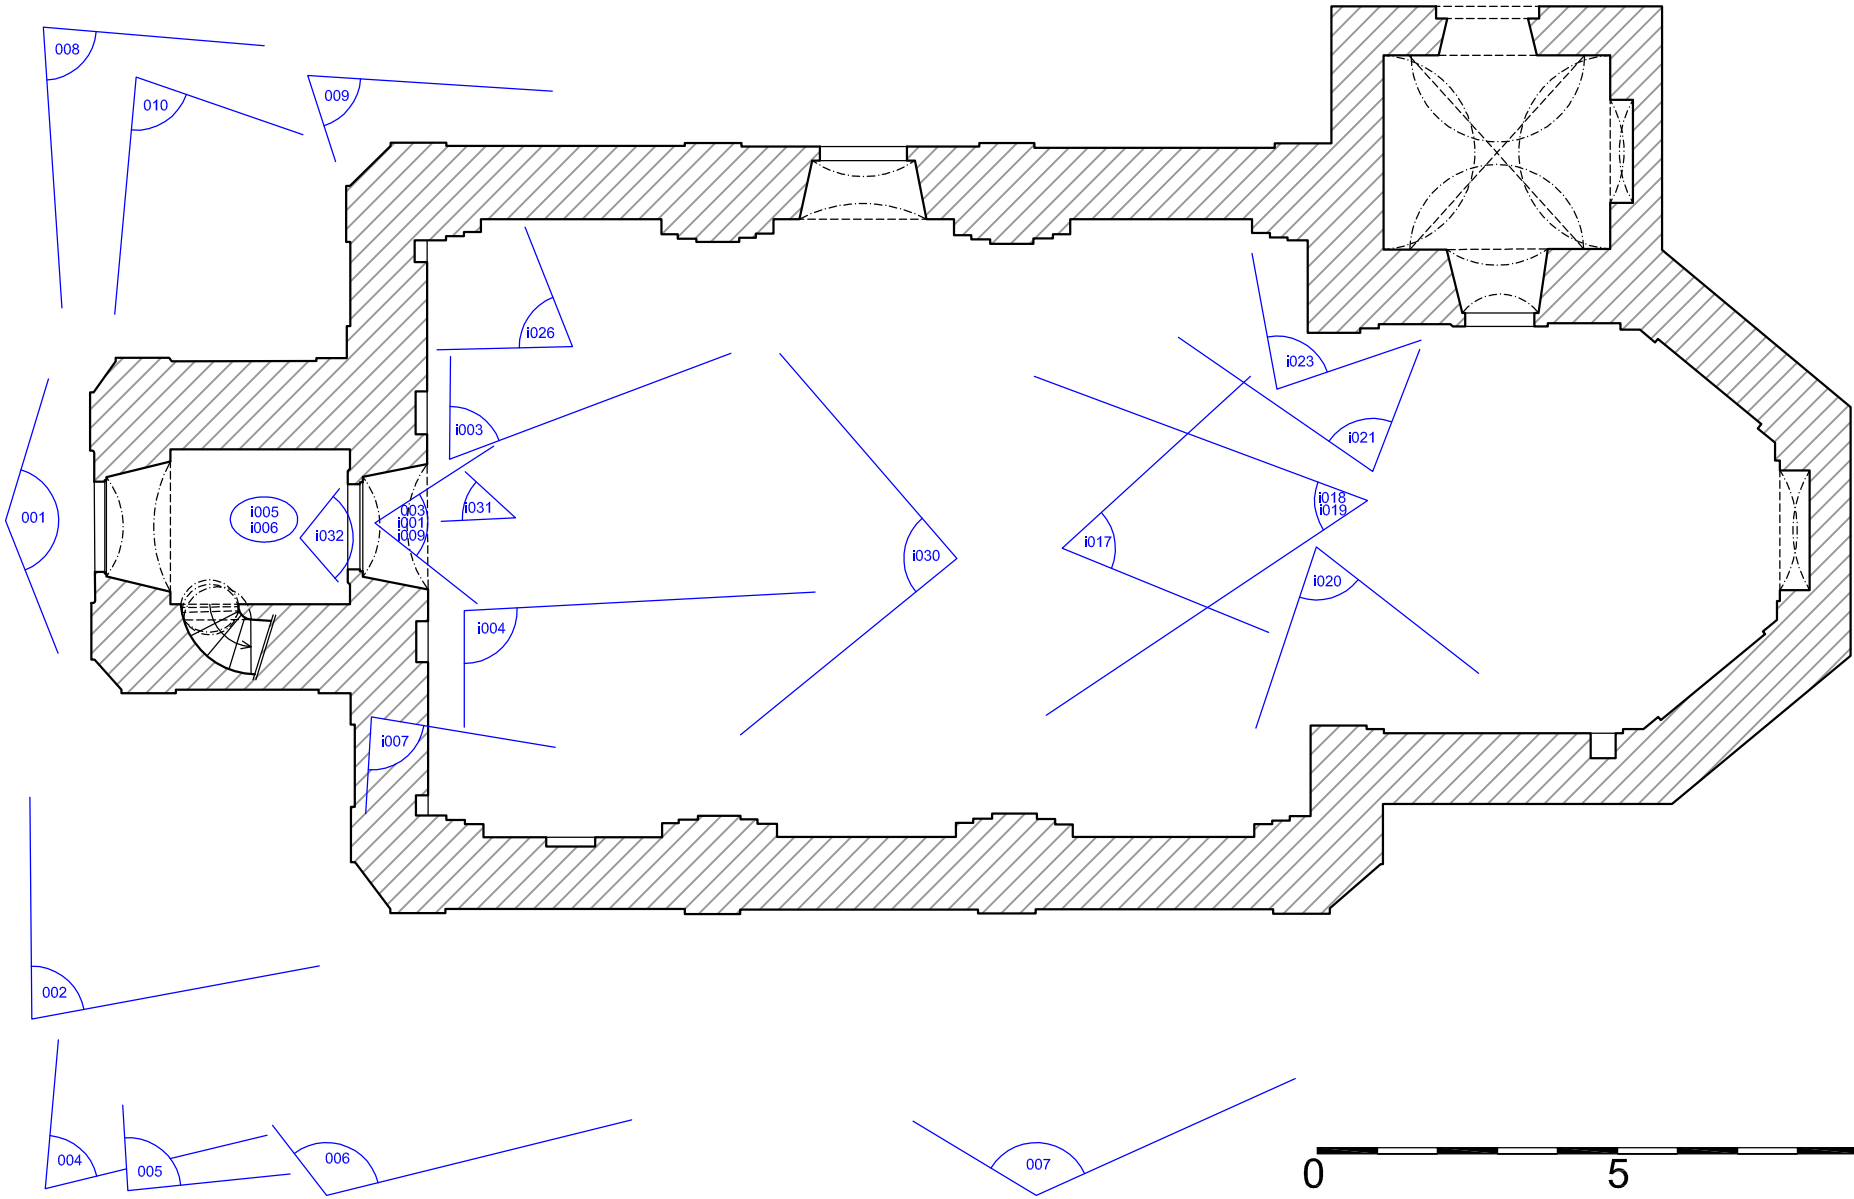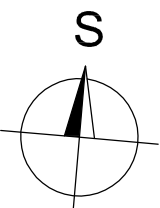

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	odvodnění	objekt - celek		žlaby	ne
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	svody	ne
		špatný		odvodňovací rigoly	ne
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	okapní chodníky	ne
		objekt nemá střechy (až n věž), srážky jsou proto přirozeně zasakovány do terénu		dešťová kanalizace	ne
				revizní šachty	ne
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika exteriér	objekt - celek		trhliny	ne
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	deformace	ne
		dobrý			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
		vzhledem k tomu, že objekt je dnes zachován vpodstatě jako zřícenina, je jeho technický stav odpovídající			
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika interiéru	objekt - celek		trhliny	ne
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	deformace	ne
		dobrý			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
		vzhledem k tomu, že objekt je dnes zachován vpodstatě jako zřícenina, je jeho technický stav odpovídající			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	větrání	objekt - celek		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		dobrý/špatný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	vzrostlá zeleň		vzhledem ke stavu přibíhá větrání přirozeně, odvětrání vnějšího zdiva je zhoršené v létě, kdy je okolí kostela zarostlé	

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		výška vlhkosti cca 100 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		špatný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	vzrostlá vegetace v okolí stavby	úroveň vlhkosti je vyšší v měsících vegetační aktivity, kdy je celá stavba zarostlá vegetací		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	vlhkost interiér	objekt - celek		výška vlhkosti cca 100 cm
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		špatný		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	vzrostlá vegetace v okolí stavby	úroveň vlhkosti je vyšší v měsících vegetační aktivity, kdy je celá stavba zarostlá vegetací		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	založení	objekt - celek		
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		nelze určit		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	dveře	objekt - celek		materiál ostění	3
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenné
		destruovaná			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba, zatékání, vandalismus		veškeré výplňové prvky jsou odstraněny		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	okna	objekt - celek		materiál ostění	12
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	zděné
		destruovaná			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba, zatékání, vandalismus		veškeré výplňové prvky jsou odstraněny		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	střechy	objekt - celek			
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruované			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba, zatékání				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	střechy	věž	měď	krytina	plechová
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	klempířské prvky	ano
		dobrý		vikýře	ne
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	štíty	ne
	zanedbaná údržba, zatékání	roce 2015 byla zahájena oprava střechy věže			
				hromosvod	ne

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	kámen	zdivo	kamenné
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	konstrukce římsy	kamenná
	600 let	dobrý	ano	kamenické prvky	ano
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	omítky	ne
		obvodové zdivo má zadrnované koruny, nevykazuje známky závažnějšího poškození		nátěr	ne

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	dveře	objekt - celek		počet	3
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	materiál ostění	kamenné
	nelze určit	destruované			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zanedbaná údržba, vandalismus		otvory jsou bez výplní		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	objekt - celek		konstrukce	bedněná
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruované	ano		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zatékání	z původních kleneb dochová pouze jejich náběh v severozápadním nároží lodě, podle něj byly původní klenby bedněné			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	objekt - celek			
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruované			
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
	zatékání, zanedbaná údržba				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	věž			
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		dobrý	ano		
	<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>			
	zatékání, zanedbaná údržba	oprava střechy věže byla zahájena v roce 2015			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	okna	objekt - celek		počet	12
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	nelze určit	destruované		materiál ostění	zděné
	<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>			
	zanedbaná údržba, vandalismus	zachovány jsou pouze otvory, v otvorech lodi torza dřevěných jednoduchých šestitabulkových (nejspíše) oken, ostatní otvory bez výplní			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	objekt - celek			
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
		destruované			
	<u>příčiny stavu</u>	<u>poznámka</u>			
		dochována pouze torza historických vápenných omítek			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	podlahy	objekt - celek		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		destruované		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	zatékání, vandalismus, zanedbaná údržba			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	stropy	objekt - celek		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
		destruované		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	
	zatékání do objektu, zanedbaná údržba			

<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
Radová	5.6.2015	Radová	5.6.2015