

Karta ohrožené památky		Lidová architektura			
katastrální území Libouchec číslo k.ú. 683418	Část obce Libouchec	Obec Libouchec	Okres Ústí nad Labem	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42846/5-197
Název (označení) památky venkovský dům č. p. 53		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím školské komise ŠKK ONV 20. 5. 1963 čj. 7763		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky intravilán číslo popisné 53 evid. orient.		Parcelní čísla st. p. č. 239/1 *		Vlastník Marešová Jaroslava, č.p. 53, 40335 Libouchec	
Slohové a časové určení neslohová stavba postavená před rokem 1800		Autorské určení			Stavební (funkční) typ venkovská usedlost kód AA030
Identifikační foto		Popis			
		K 21.11. 2012 -Objekt stojí na obdélném půdoryse, je patrový, vrcholí sedlovou střechou, která je kryta maloformátovými cementovými taškami . Orientován je štítovou stranou ke komunikaci. Síň a chlévní část přízemí objektu je zděná, patro je hrázděné. Hrázdění je odhaleno pouze na JV průčelí, na ostatních je kryto svisle kladenými prvky. Světnice je roubená, hrázděné patro nad ní je vynešeno podstávkou. JZ čtvrtina stavby je silně destruovaná, přístavba od SZ je již ve stádiu archeologizované stavby (sut', val, pionýrské dřeviny). Exteriér- SV uliční štítové průčelí je pětiosé všechny osy jsou okenní. V úrovni 1 NP jsou tři okna v osách krajních a střední. Ve druhém podlaží je čtveřice oken, sdružených po dvojicích 1-2 a 4-5. Štít je otevřen dvojicí oken usazených ve druhé a čtvrté ose. JV dvorní okapní průčelí je šestnácti osé. Žádná z os obsazených v prvním podlaží neprochází otvorem v podlaží druhém. V prvním podlaží je obsazeno devět os. Prvá,druhá, třetí, pátá, sedmá, desátá, jedenáctá, třináctá a patnáctá. V krajní levé, třetí a jedenácté ose jsou usazeny vstupy, ostatní osy jsou okenní. Všechny osy ve druhém podlaží jsou okenní. Okna jsou usazena v pravidelném rytmu daném poli mezi sloupky hrázdění. Okna jsou ve čtvrté, šesté, osmé, desáté, dvanácté, čtrnácté a šestnácté ose. Jižní část stavby je zřícená a patro spolu s krovem je v této části takřka zcela zničeno. Je velmi pravděpodobné, že okny byla obsazena i některá mezi prvou a čtvrtou osou. JZ průčelí bylo prosvětleno pouze jedním či dvěma otvory proříznutými ve štítových prknech. V prvním podlaží je neomítnuté zdivo, které je převážně čedičové na hubenou vápennou maltu. Patro je hrázděné,			

Zdůvodnění památkové chrany prohlášená kulturní památka *	Odkaz na literaturu Literatura: Stavebně-historický průzkum: Operativní průzkumy a dokumentace:
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření popis k roku 2013, hodnocení stavebně technického stavu ke stavu po požáru 2013 *	Odkaz na fotodokumentaci Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem Digitální foto aktuálního stavu: Bc. Jan Frundl (uloženo také v MIS)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj žádné *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: Projektová dokumentace:
Movité památky (čísla rejstříku) v objektu nejsou prohlášené movité památky	Evidenční list zpracoval 19.10.2014 Bc. Jan Frundl
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 1a

Lidová architektura

Část obce Libouchec	Obec Libouchec	Okres Ústí nad Labem	Název (označení) památky venkovský dům č. p. 53	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42846/5-197
-------------------------------	-------------------	-------------------------	--	---

Pokračování popisu:

postupně opadává.

SZ průčelí je devíti osé, všechny osy jsou obsazeny okenními či větracími otvory. V obou podlažích jsou otvory na shodných osách pouze v první a páté ose. V prvním podlaží je okno v první a druhé ose. Třetí, pátá, šestá, osmá a devátá osa prochází obdélnými ležatými větracími otvory. Ve druhém podlaží je čtveřice oken. Usazeny jsou v první, čtvrté, páté a sedmé ose.

Interiér- V úrovni 1 NP je z půdorysu dobře čitelná tradiční trojdílnost stavby, doplněná o dvě poměrně úzké hospodářské prostory umístěné v zadní části stavby. Na střední, zřejmě průchozí síň navazovala od SV světnice a od JZ chlév či stáj. Prostora byla přístupná ze síně i dvora. Zastropena je hurdiskovým stropem do traverz podvlečených traverzovým průvlakem s dvěma litinovými podporami. Ze síně je možný vstup do patra, světnice a přilehlého vejminku. Pravděpodobně byl ze síně možný i přístup do dnes již zcela zřícené přístavby přisedající do háku ke střední části severozápadní okapní strany. Roubená světnice i zděný vejminek jsou zastropeny trámovým záklopovým stropem. Patro zachovává nad obytnou částí přízemí jeho základní rozvržení. Nad chlévní částí jsou komory řazeny ve dvou řadách při okapních stěnách. Přístupné jsou ze středové chodby. Krov je středovou stojatou stolicí.

Doplňkový list - č. 4a

Lidová architektura

Část obce Libouchec	Obec Libouchec	Okres Ústí nad Labem	Název (označení) památky venkovský dům č. p. 53	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42846/5-197
-------------------------------	-------------------	-------------------------	--	---



JV průčelí č. 1

Doplňkový list - č. 4b

Lidová architektura

Část obce Libouchec	Obec Libouchec	Okres Ústí nad Labem	Název (označení) památky venkovský dům č. p. 53	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42846/5-197
-------------------------------	-------------------	-------------------------	--	---



JZ průčelí č. 06

Doplňkový list - č. 3a

Lidová architektura

Část obce Libouchec	Obec Libouchec	Okres Ústí nad Labem	Název (označení) památky venkovský dům č. p. 53	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42846/5-197
-------------------------------	-------------------	-------------------------	--	---



SV průčelí č. 03



JV průčelí č. 04

Doplňkový list - č. 3b

Lidová architektura

Část obce Libouchec	Obec Libouchec	Okres Ústí nad Labem	Název (označení) památky venkovský dům č. p. 53	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42846/5-197
-------------------------------	-------------------	-------------------------	--	---



JZ průčelí č. 08



SZ průčelí č. 09

Doplňkový list - č. 2a

Lidová architektura

Část obce Libouchec	Obec Libouchec	Okres Ústí nad Labem	Název (označení) památky venkovský dům č. p. 53	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42846/5-197
-------------------------------	-------------------	-------------------------	--	---



SZ průčelí č. 14



JZ průčelí č. 21



1 NP chlévní část č. 26



1 NP světnice č. 41



2 NP horní světnice č. 43



schodiště 1 NP-1 NP č. 45

Doplňkový list - č. 2b

Lidová architektura

Část obce Libouchec	Obec Libouchec	Okres Ústí nad Labem	Název (označení) památky venkovský dům č. p. 53	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42846/5-197
-------------------------------	-------------------	-------------------------	--	---



2 NP komora nad vejinkem č. 46




síň ve 2 NP č. 47




krov, pohled na SZ štít č. 56




krov pohled k JZ č. 57

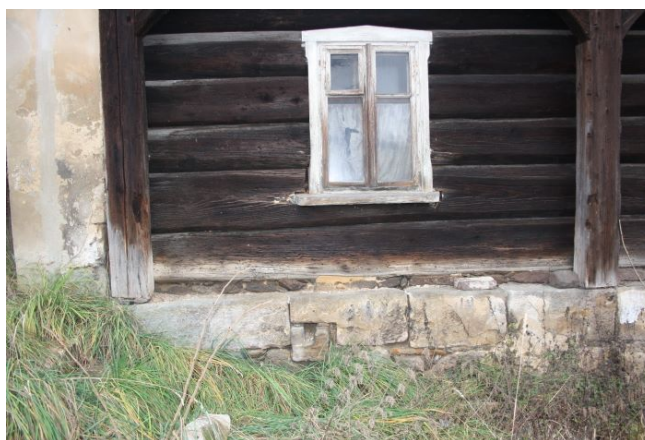

JV průčelí, část podstavky a detail odtoku ze světnice pod levou špaletou okna č. 66

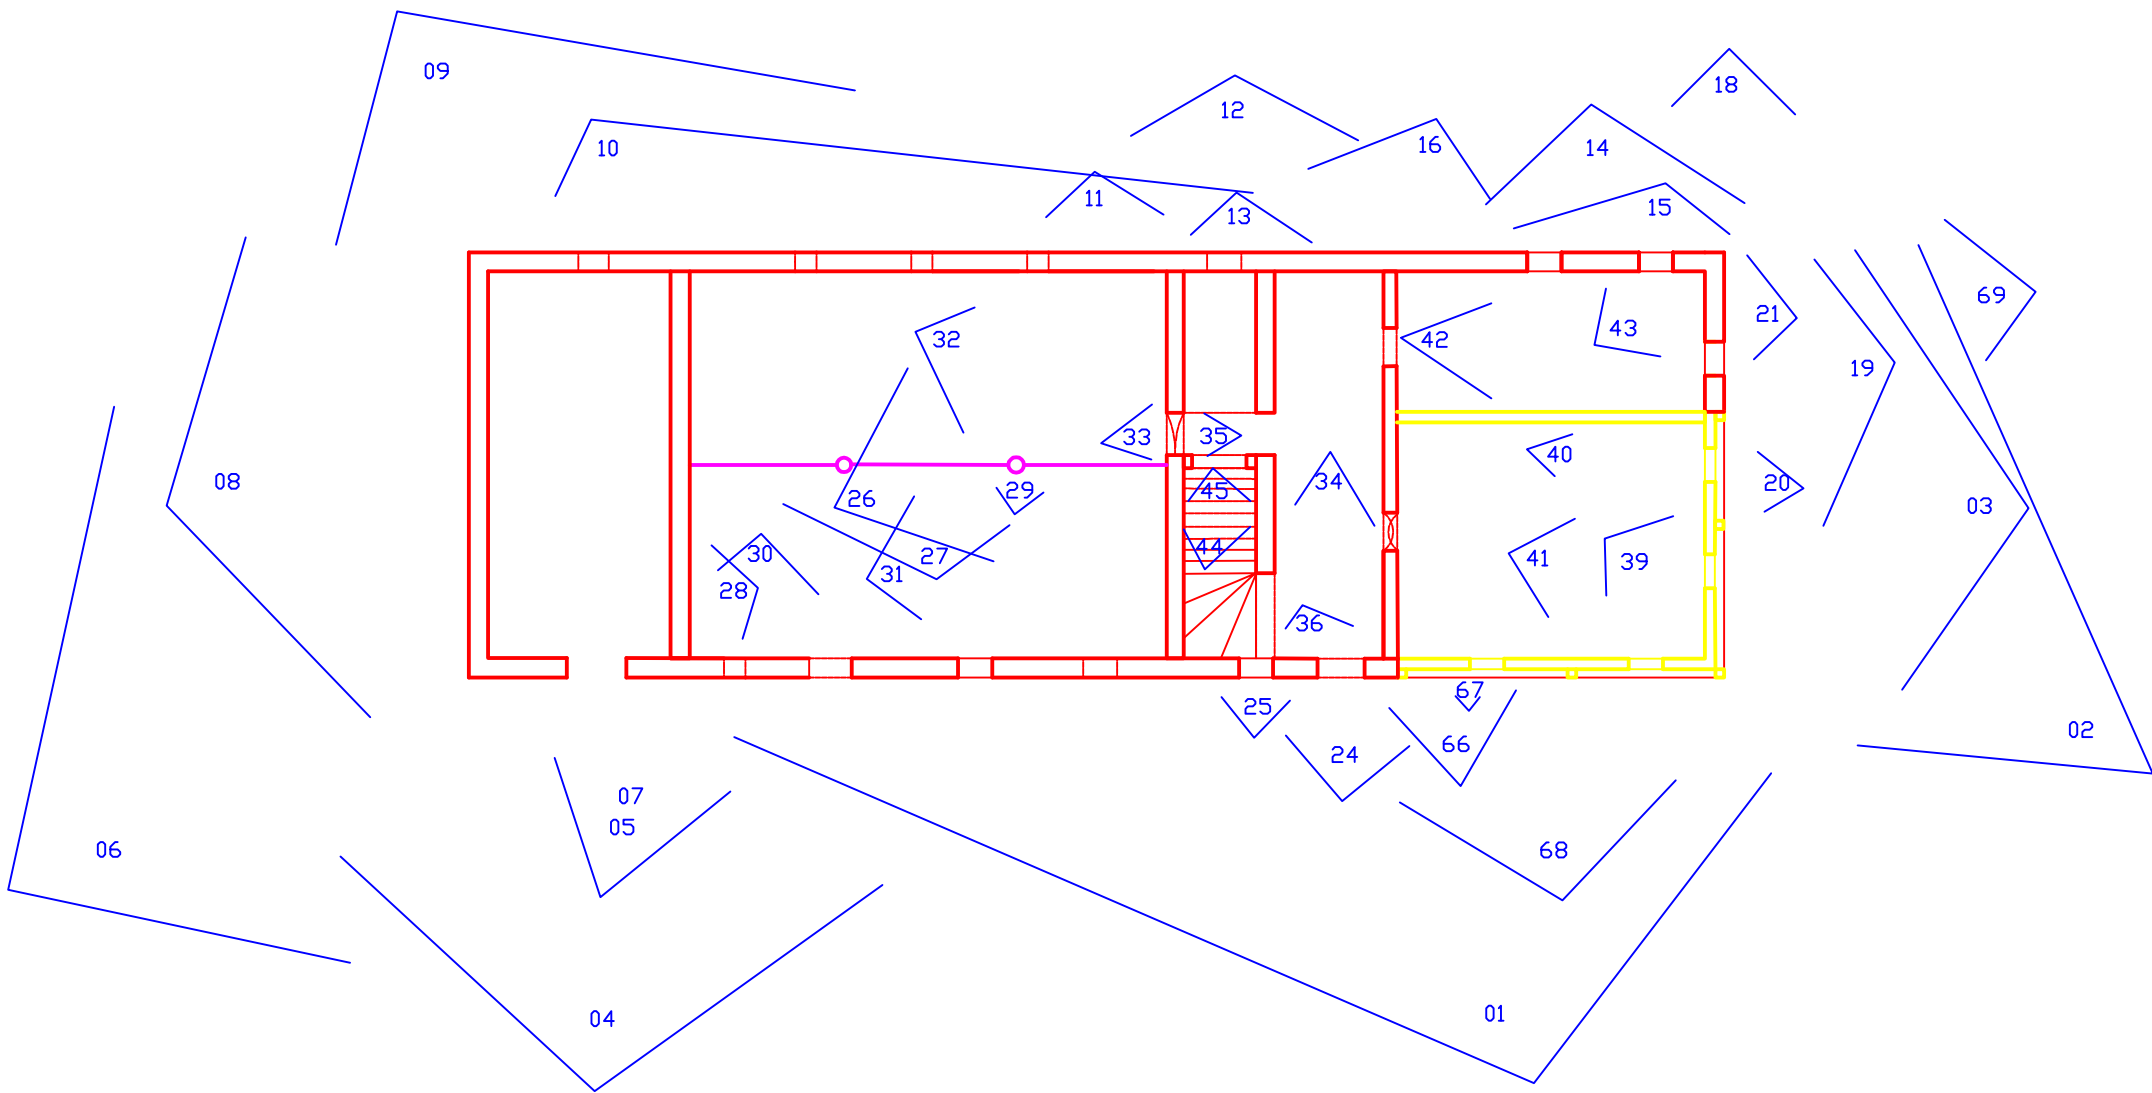

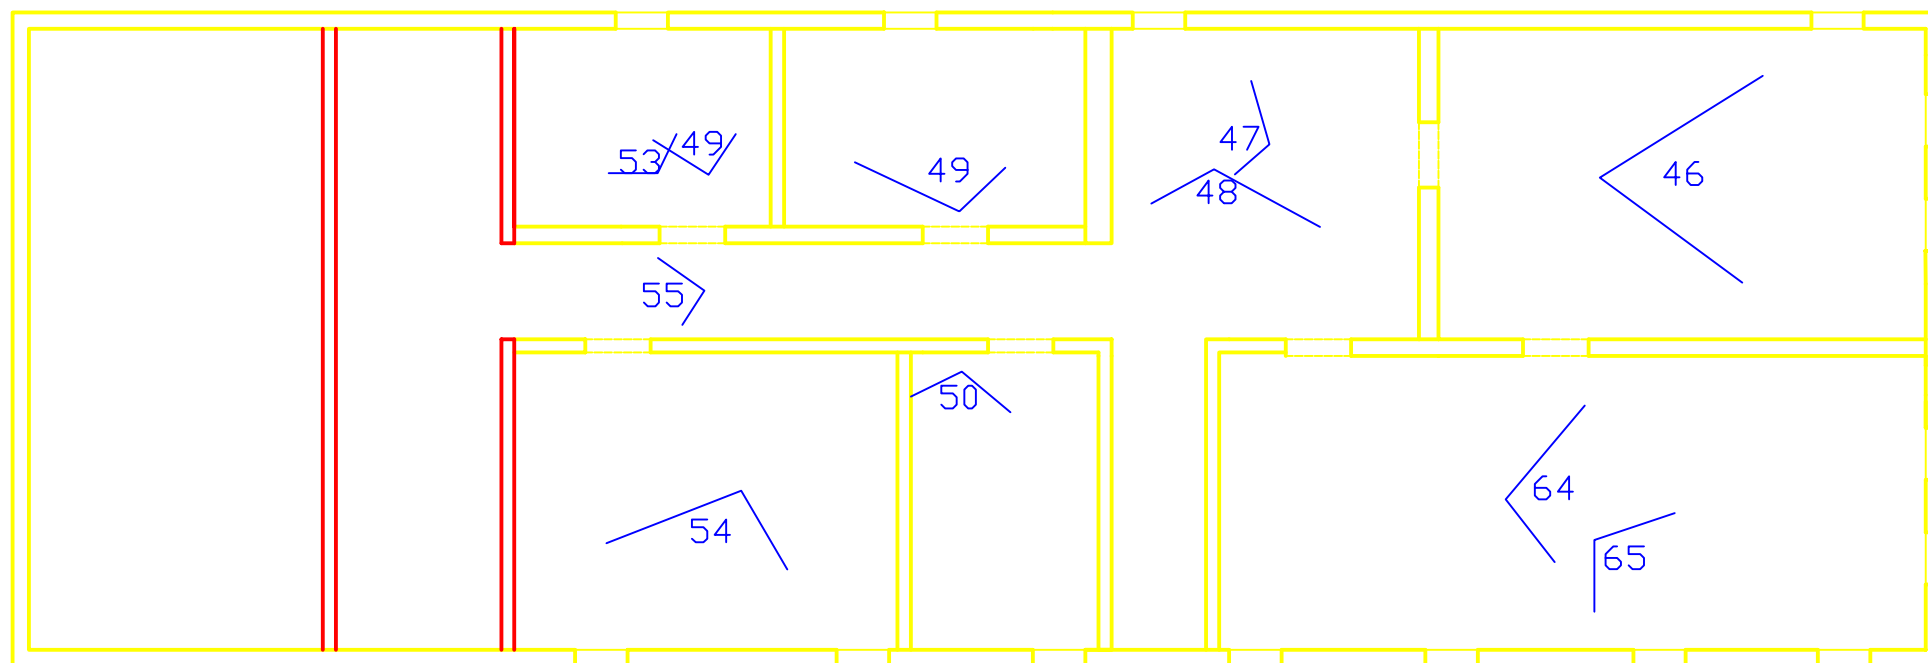

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	statika exteriér	2 NP	dřevo	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
před r. 1800		silně narušené, z části		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
požár 2013, v zadní části stavby statické poruchy již v době před požárem, viz fotodokumentace 2012				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	statika exteriér	přízemí	zdivo	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
před r. 1800		narušené		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
požár 2013				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
celkový stav	statika exteriér	přízemí	dřevo	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
před 1800		narušené, z části zcela		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
požár 2013				
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exteriér	okna	objekt - celek	dřevo, sklo	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
1. pol. 20. stol.		shořelé		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
požár 2013				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
exterie	střechy	objekt - celek	dřevo	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
19. stol.		zcela destruované		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
požár 2013				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	stropy	přízemí	trámový záklopový strop	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
před rokem 1800		destruované		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
požár 2013				

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>
interier	stropy	přízemí	hurdiskový strop v chlévní části	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	
1. pol. 20. st.		narušené		
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>	
požár 2013				

<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
Frundl	30.10.2014	Frundl	30.10.2014