

Evidenční list nemovité památky		ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK ČSR		
1. ZSJ (název) Liberec <u>Bedřichovka</u> Číslo	2. Obec Machnín <i>Liberec</i>	3. Okres Liberec	4. Kategorie Liberecký kraj	5. Číslo rejstříku ÚS 101 241
6. Název (označení) památky kaplička		7. Rozhodnutí o prohlášení MK ČR k č. j. 44747/2004 ze dne 25. 08. 2004	8. Součást PR PZ	9. Ochranné pásmo
10. Umístění památky ulice (náměstí): popř. místní trať: č. orientační: č. popisné:		11. Parcelní čísla k.ú. Machnín st. p. č. 248 map. list Liberec 6 – 4 / 33 pozemek bez ochrany	12. Vlastník (správce, trvalý uživatel) vlastník: správce: Statutární město Liberec Magistrát města Liberce nám. Dr. E. Beneše 1 nám. Dr. B. Beneše 1 460 59 Liberec 460 59 Liberec	
13. Slohové a časové určení 1809		14. Autorské určení	15. Stavební (funkční) typ kód	
16. Identifikační foto 		17. Popis Kaplička stojí vedle rybníčku u cesty v dnešní zahrádkářské kolonii. Je to drobná zděná omítnutá stavba čtvercového půdorysu s ustupujícím segmentovým záklenkem. Zdivo je převážně cihlové. Vstupní průčelí má ve střední části rizalit, vrcholící trojúhelníkovým štítem. Kamenný vstupní portál je ukončený stlačeným obloukem, ve vrcholu ovšem chybí klenák. Nad vstupem se v vpadlém poli nachází okenní otvor, ukončený segmentovým obloukem, s profilovanou kamennou parapetní římsou. Boční průčelí i presbytář jsou bez otvorů. Střecha kapličky je sedlová s valbou nad presbytářem, krytá šindelem. V přední části střechy se nachází šestiboká dřevěná zvonička se zvonovou plechovou střechou, zvon ovšem chybí. Interiér je plochostropý, stěny jsou hladké, v zadní části je mělká nika před kterou je dřevěná menza.		

18. Dějiny objektu, památkové vyhodnocení Drobná kaplička zvaná Barvířská byla postavena v roce 1809. Je citlivě umístěna do krajinného prostředí a patří k nejstarším památkám v této lokalitě. I přes velké zhoršení stavebně technického stavu si zachovala svůj původní ráz a architektonické členění ve hmotě, charakteristické pro drobnou sakrální architekturu počátku 19. století.	23. Odkaz na literaturu	
19. Stav zachování památky, případné návrhy opatření Katastrofální!!!! Krov se z větší části už nachází v interiéru kapličky, zvonička na koruně zdíva drží jen díky okolním stromům. Koruna zdíva je narušená, trhlina v zadní části se stále zvětšuje.	24. Odkaz na fotodokumentaci (č. negativu, datum vzniku, místo uložení) foto PÚ ÚL č. n.: digitální fotografie únor 2004 (autor: Mgr. Tomáš Brož)	
20. Dřívější a současný způsob využití, příp. návrhy opatření V současné době pochopitelně bez využití.	25. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci	
21. Movité památky (čísla rejstříku)	26. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) Mgr. Tomáš Brož, 12. listopadu 2004	
22. Poznámky	27. Přehled doplňkových listů 1. fotodokumentace	


1. ZSJ (název)	2. Obec	3. Okres	4. Název (označení) památky	5. Číslo rejstříku ÚS
Bedřichovka číslo	Liberec	Liberec	kaplička	101 241



II. / 2004
Bedřichovka - kaplička
celkový pohled od severu



II. / 2004
Bedřichovka - kaplička
pohled od sevrozápadu

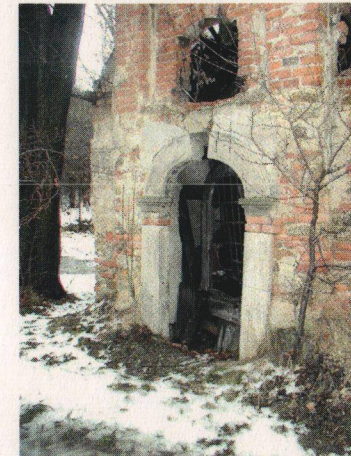

II. / 2004
Bedřichovka - kaplička
vstupní portál
pohled od jihozápadu



II. / 2004
Bedřichovka - kaplička
jižní průčelí
pohled od jihu



II. / 2004
Bedřichovka - kaplička
zvonička
pohled od jihu


1. ZSJ (název)	2. Obec	3. Okres	4. Název (označení) památky	5. Číslo rejstříku ÚS
Bedřichovka číslo	Liberec	Liberec	kaplička	101 241



II. / 2004
Bedřichovka - kaplička
celkový pohled od severu



II. / 2004
Bedřichovka - kaplička
pohled od severozápadu

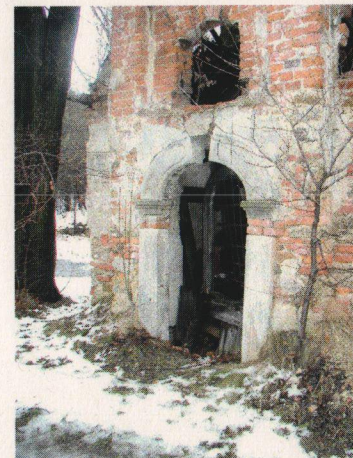

II. / 2004
Bedřichovka - kaplička
vstupní portál
pohled od jihozápadu



II. / 2004
Bedřichovka - kaplička
jižní průčelí
pohled od jihu



II. / 2004
Bedřichovka - kaplička
zvonička
pohled od jihu